

AEG

POWERTOOLS

BS12 G2, BSB12 G2

BS14 G2, BSB14 G2

Original instructions

Originalbetriebsanleitung

Notice originale

Istruzioni originali

Manual original

Manual original

Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

Original brugsanvisning

Original bruksanvisning

Bruksanvisning i original

Alkuperäiset ohjeet

Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

Orijinal işletme talimatı

Původním návodem k používání

Pôvodný návod na použitie

Instrukcja oryginalną

Eredeti használati utasítás

Izvirna navodila

Originalne pogonske upute

Instrukcijām oriģinālvalodā

Originali instrukcija

Algupärane kasutusjuhend

Оригинальное руководство по
эксплуатации

Оригинално ръководство за експлоатация





Instrucțiuni de folosire originale

Оригинален прирачник за работа

Оригінал інструкції з експлуатації

التعليمات الأصلية

ENGLISH		Picture section with operating description and functional description	4	Text section with Technical Data, important Safety and Working Hints and description of Symbols	18
DEUTSCH		Bildteil mit Anwendungs- und Funktionsbeschreibungen	4	Textteil mit Technischen Daten, wichtigen Sicherheits- und Arbeitshinweisen und Erklärung der Symbole.	20
FRANÇAIS		Partie imagée avec description des applications et des fonctions	4	Partie textuelle avec les données techniques, les consignes importantes de sécurité et de travail ainsi que l'explication des pictogrammes.	22
ITALIANO		Sezione illustrata con descrizione dell'applicazione e delle funzioni	4	Sezione testo con dati tecnici, importanti informazioni sulla sicurezza e sull'utilizzo, spiegazione dei simboli.	24
ESPAÑOL		Sección de ilustraciones con descripción de aplicación y descripción funcional	4	Sección de texto con datos técnicos, indicaciones importantes de seguridad y trabajo y explicación de los símbolos.	26
PORTUGUES		Parte com imagens explicativas contendo descrição operacional e funcional	4	Parte com texto explicativo contendo Especificações técnicas, Avisos de segurança e de operação e a Descrição dos símbolos.	28
NEDERLANDS		Beeldgedeelte met toepassings- en functiesbeschrijvingen	4	Tekstgedeelte met technische gegevens, belangrijke veiligheids- en arbeidsinstructies en verklaring van de symbolen.	30
DANSK		Billeddel med anvendelses- og funktionsbeskrivelser	4	Tekstdel med tekniske data, vigtige sikkerheds- og arbejdsanvisninger og forklaering af symboler.	32
NORSK		Billedel med bruks- og funksjonsbeskrivelse	4	Tekstdel med tekniske data, viktige sikkerhets- og arbeidsinstruksjoner og forklaering av symbolene.	34
SVENSKA		Billedel med användnings- och funktionsbeskrivning	4	Textdel med tekniska informationer, viktiga säkerhets- och användningsinstruktioner samt symbolforklaringar.	36
SUOMI		Kuvasivut käyttö- ja toimintakuvauskset	4	Tekstisivut: tekniset tiedot, tärkeät turvallisuus- ja työskentelyohjeet sekä merkkien selitykset.	38
ΕΛΛΗΝΙΚΑ		Τμήμα εικόνων με περιγραφές χρήσης και λειτουργίας	4	Τμήμα κειμένου με τεχνικά χαρακτηριστικά, σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας και εργασίας και εξηγηση των συμβόλων.	40
TÜRKÇE		Resim bölümü Uygulama ve fonksiyon açıklamaları ile birlikte	4	Teknik bilgileri, önemli güvenlik ve çalışma açıklamalarını ve de sembollerin açıklamalarını içeren metin bölümü.	42
ČESKY		Obrazová část s popisem aplikacií a funkcí	4	Textová část s technickými daty, dôležitými bezpečnostními a pracovními pokyny a s vysvetlivkami symbolů	44
SLOVENSKY		Obrazová časť s popisom aplikácií a funkcií	4	Textová časť s technickými dátami, dôležitými bezpečnostnými a pracovnými pokynmi a s vysvetlivkami symbolov	46
POLSKI		Część rysunkowa z opisami zastosowania i działania	4	Część opisowa z danymi technicznymi, ważnymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa i pracy oraz objaśnieniami symboli.	48
MAGYAR		Képes részalkalmazási- és működési leírásokkal	4	Szöveges rész műszaki adatokkal, fontos biztonsági- és munkavégzési útmutatásokkal, valamint a szimbólumok magyarázata.	50
SLOVENSKO		Del slikez opisom uporabe in funkcij	4	Del besedila s tehničnimi podatki, pomembnimi varnostnimi opozorili in delovnimi navodili in pojasnilni simbolov.	52
HRVATSKI		Dio sa slikama opisima primjene i funkcija	4	Dio štiva sa tehničkim podacima, važnim sigurnosnim i radnim uputama i objašnjajenjem simbola.	54
LATVIISKI		Attēla daļa ar lietošanas un funkciju aprakstiem	4	Teksta daļa ar tehniskajiem parametriem, svarīgiem drošības un darbības norādījumiem, simbolu atšifrējumiem.	56
LIETUVIŠKAI		Paveikslėlio dalissu vartojimo instrukcija ir funkcijų aprašymas	4	Teksto dalis su techniniais duomenimis, svarbiomis saugumo ir darbo instrukcijomis bei simbolių paaiškinimais.	58
EESTI		Pildiosa kasutusjuhendi ja funktsioonide kirjeldusega	4	Tekstiosa tehniliste näitajate, oluliste ohutus- ja tööjuhenditega ning sümbolite kirjeldustega.	60
РУССКИЙ		Раздел иллюстраций с описанием эксплуатации и функций	4	Текстовый раздел, включающий технические данные, важные рекомендации по безопасности и эксплуатации, а также описание используемых символов.	62
БЪЛГАРСКИ		Част със снимки с описание за приложение и функции	4	Част с текст с технически данни, важни указания за безопасност и работа и разяснение на символите.	64
ROMÂNIA		Secvența de imagine cu descrierea utilizării și a funcțiunării	4	Portiune de text cu date tehnice, indicații importante privind siguranța și modul de lucru și descrierea simbolurilor.	66
МАКЕДОНСКИ		Дел со сликисо описи за употреба и функционирање	4	Текстуален дел со Технички карактеристики, важни безбедносни и работни упатства и објаснување на символите.	68
УКРАЇНСЬКА		Частина з зображеннями з описом робіт та функцій	4	Текстова частина з технічними даними, важливими вказівками з техніки безпеки та експлуатації і поясненням символів.	70
عربی		قسم الصور يوجد به الوصف الشفهي والوظيفي	4	القسم النصي المزود بالبيانات الفنية والنصائح الهامة للسلامة والعمل ووصف الرموز	74

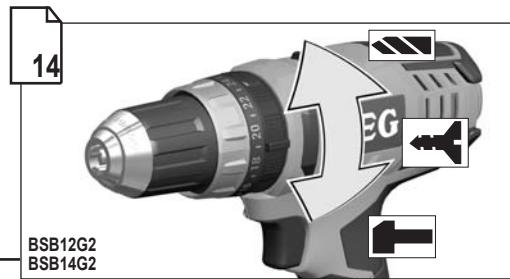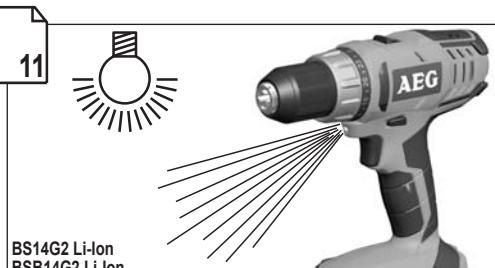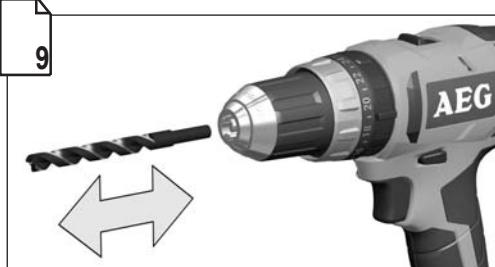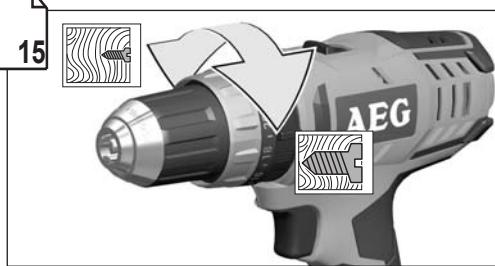

Remove the battery pack before starting any work on the machine.

Vor allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakkku herausnehmen

Πριν από κάθε εργασία στη μηχανή αφαιρέψτε την ανταλλακτική μπαταρία.

Aleñt kendinde bir çalışma yapmadan önce kartuş aküyü çıkarın.

Před začátkem všecky prací na vrtacím šroubováku vyměňte vyměnný akumulátor.

Pred každou prácou na stroji výmenný akumulátor vytiahnúť.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na elektronarzędziu należy wyjąć wkitkę akumulatorową.

Karbanträts, javitás, tisztítás, stb. előtt az akkumulátort ki kell venni a készülékből.

Pred deli na stroju izvlecite izmenljivi akumulator.

Prije svih radova na stroju izvaditi bateriju za zamjenu.

Pirms mašīnai veikt jebkāda veida apkopes darbus, ir jāizņem ārā akumulātors.

Prieš atlikdam bet kokiūs darbus ierenginyje, išimkite keičiamą akumulatorių.

Enne kõiki töid masina kallal võtke vahetatavaku välja.

Выньте аккумулятор из машины перед проведением с ней каких-либо манипуляций.

Пред започване на кайвите е да е работи по машината извадете акумулатора.

Îndepărtați acumulatorul înainte de începerea lucrului pe mașină. Înțrețineți să bateriile să fie scoase înainte de a le utiliza mașina.

Перед будь-якими роботами на машині вийніть змінну акумуляторну батарею.

فَبِرَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ قَبْلَ الْمَوْلَى فَإِنِّي أَعْمَلُ عَلَى الْجَهَارِ.

1

Remove the battery pack before starting any work on the machine.
Vor allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakku herausnehmen
Avant tous travaux sur la machine retirer l'accu interchangeable.

Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.
Retire la batería antes de comenzar cualquier trabajo en la máquina.

Antes de efectuar qualquer intervenção na máquina retirar o bloco acumulador.

Voor alle werkzaamheden aan de machine de akku verwijderen.

Ved arbejde inden i maskinen, bør batteriet tages ud.

Ta ut vekselbatteriet før du arbeider på maskinen
Drag ur batteripaketet innan arbete utförs på maskinen.

Ota akku pois ennen kaikkia koneeseen tehtäviä toimenpiteitä.

Πριν από κάθε εργασία στη μηχανή αφαιρέτε την ανταλλακτική μπαταρία.

Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce kartuş aküyü çıkarın.

Před zahájením veškerých prací na vrtacím šroubováku vyjmout výmenný akumulátor.

Pred každou prácou na stroji výmenný akumulátor vytiahnut.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na elektronarzędziu należy wyjąć wkładkę akumulatorową.

Karbantartás, javítás, tisztítás, stb. előtt az akkumulátort ki kell venni a készülékből.

Pred deli na stroju izvlecite izmenljivi akumulator.

Prije svih radova na stroju izvaditi bateriju za zamjenu.

Pirms mašīnai veikt jebkādu veida apkopes darbus, ir jāizņem ārā akumulātors.

Prieš atlikdam bet kokius darbus įrenginyje, išimkite keičiamą akumuliatorių.

Enne kõiki töid masina kallal võtke vahetatav aku välja.

Выньте аккумулятор из машины перед проведением с ней каких-либо манипуляций.





Преди започване на каквото е да е работи по машината извадете акумулатора.

Scoateți acumulatorul înainte de a începe orice intervenție pe mașină.

Отстранете ја батеријата пред да започнете да ја користите машината.


Перед будь-якими роботами на машині вийняті змінну акумуляторну батарею.

فَبِإِذْنِهِ حُرِّمةُ الْبَطْرَاءُ فَلِلَّهِ فِي أَيِّ أَعْمَالٍ عَلَى الْجَهَنَّمَ.

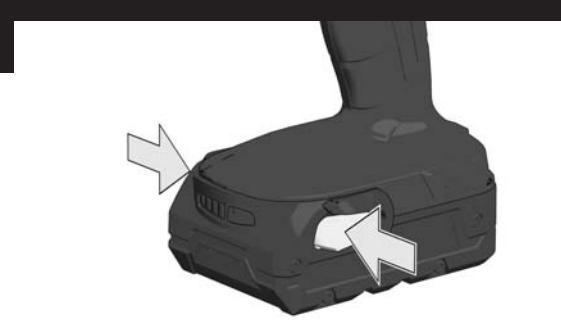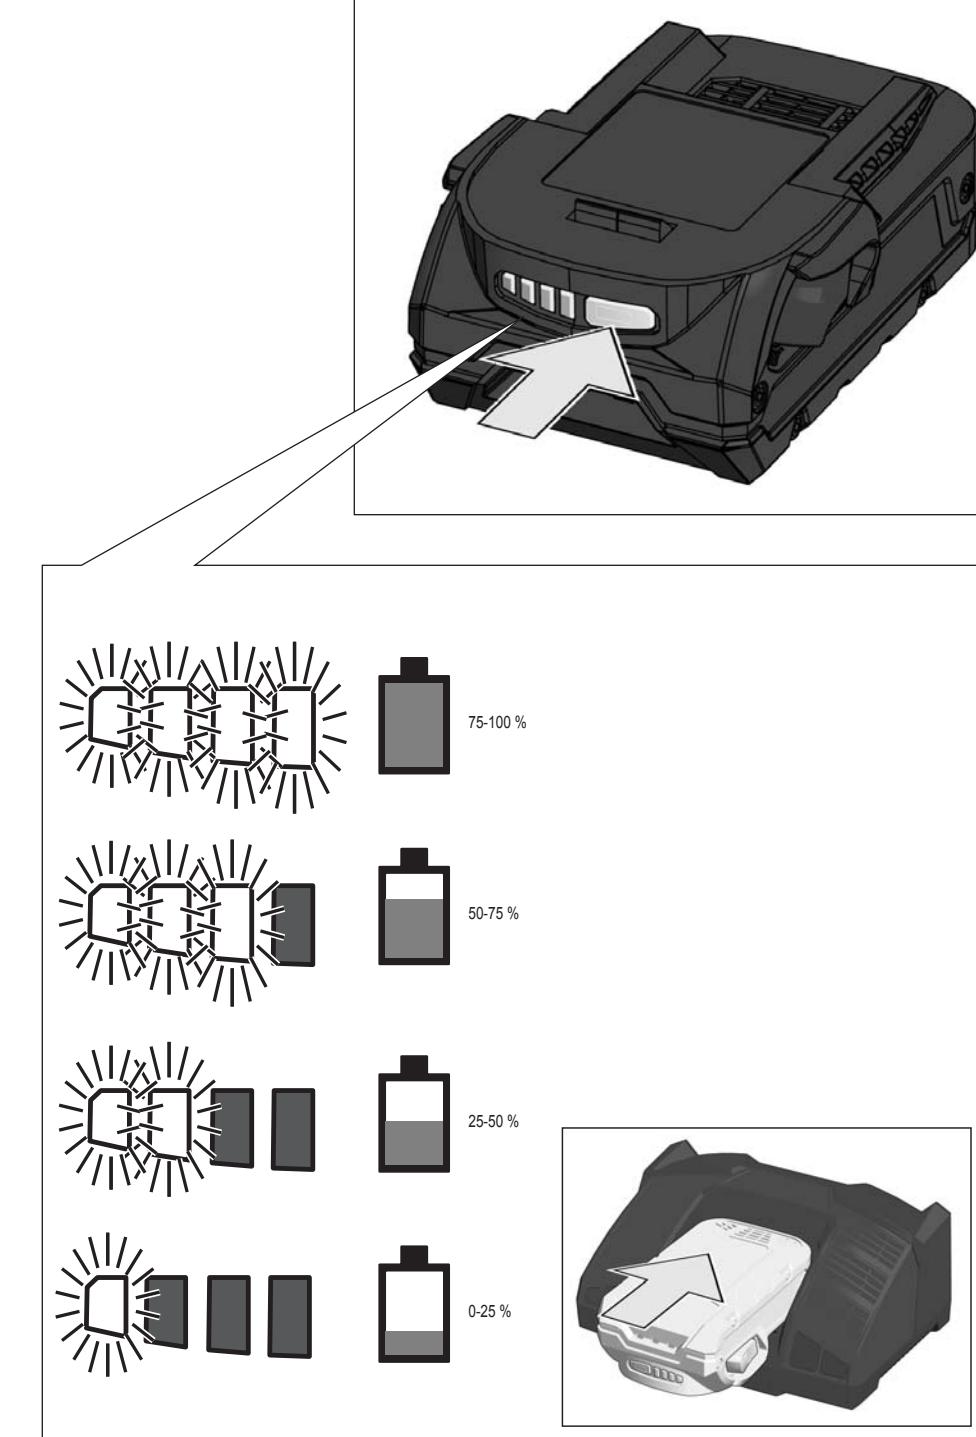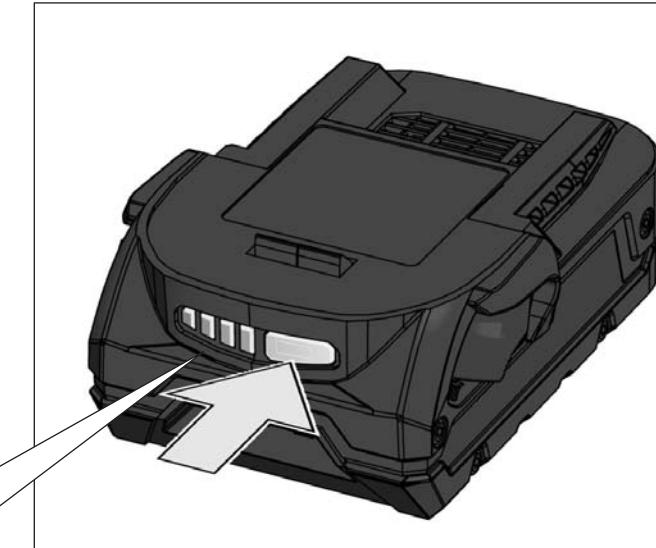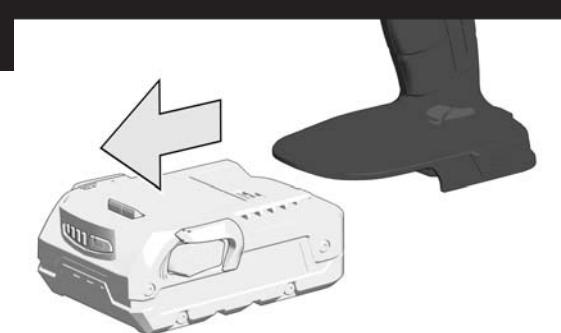2**1****2**




1

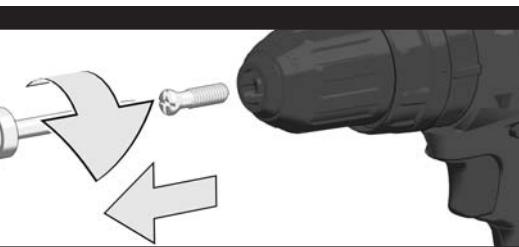

2




3

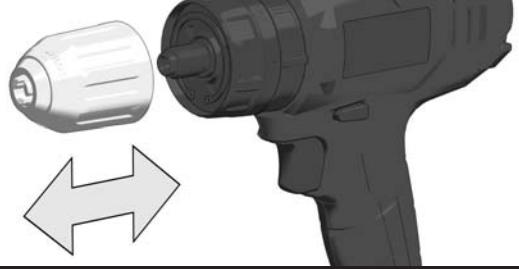

4



5

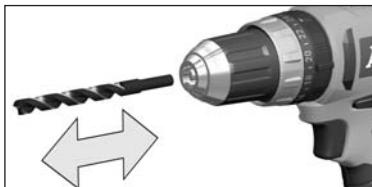


1




2



1


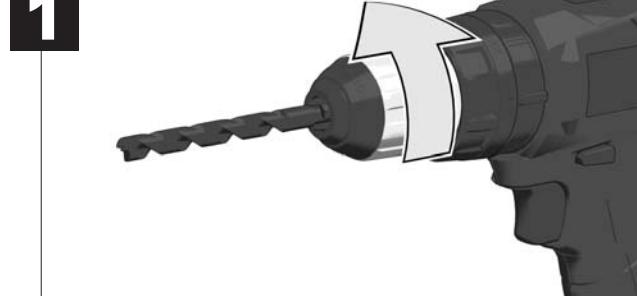


2


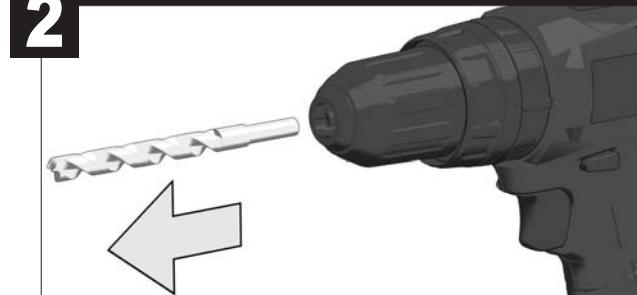






START





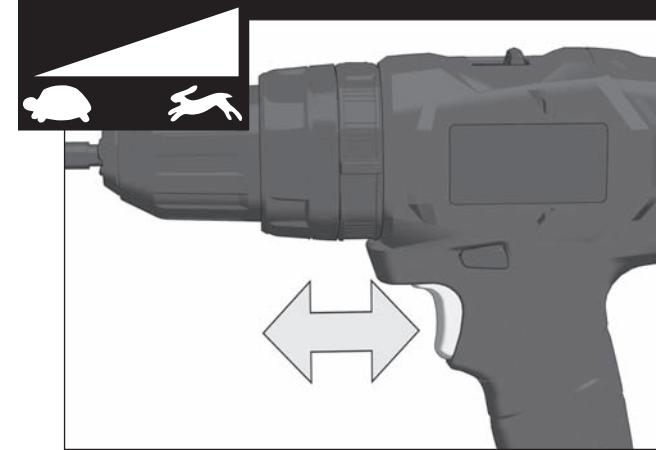
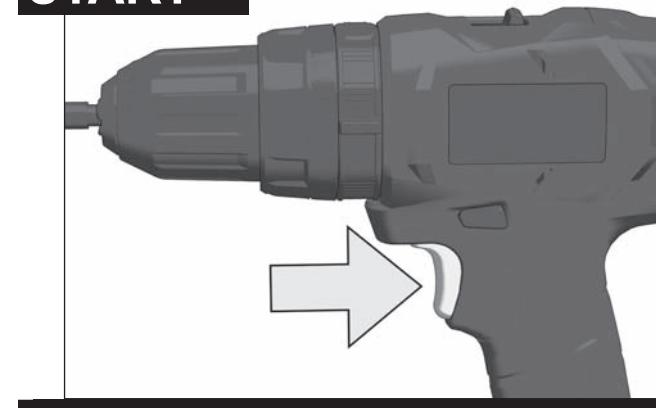


STOP





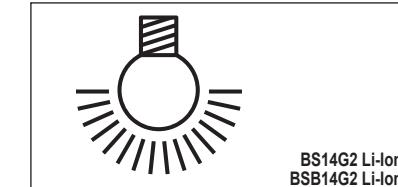
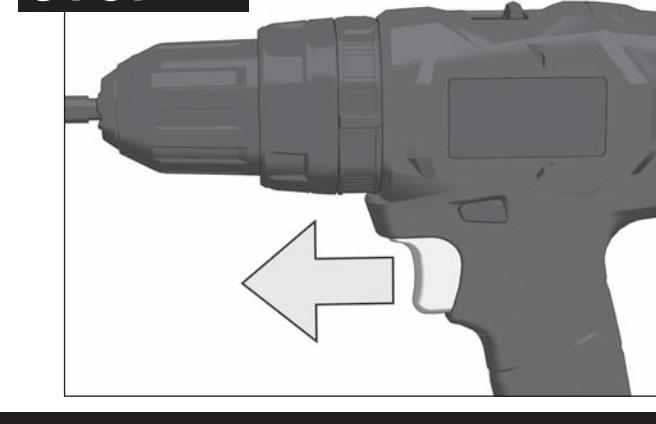



BS14G2 Li-Ion
BSB14G2 Li-Ion

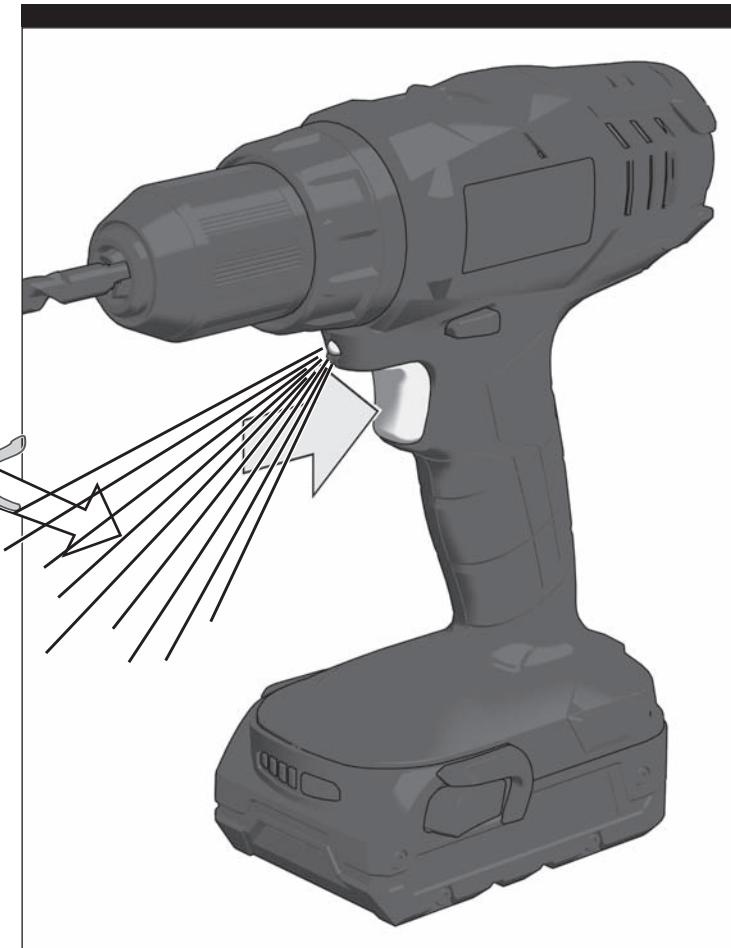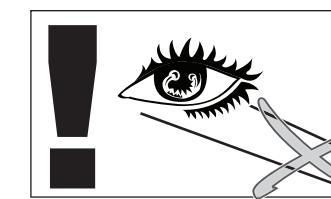

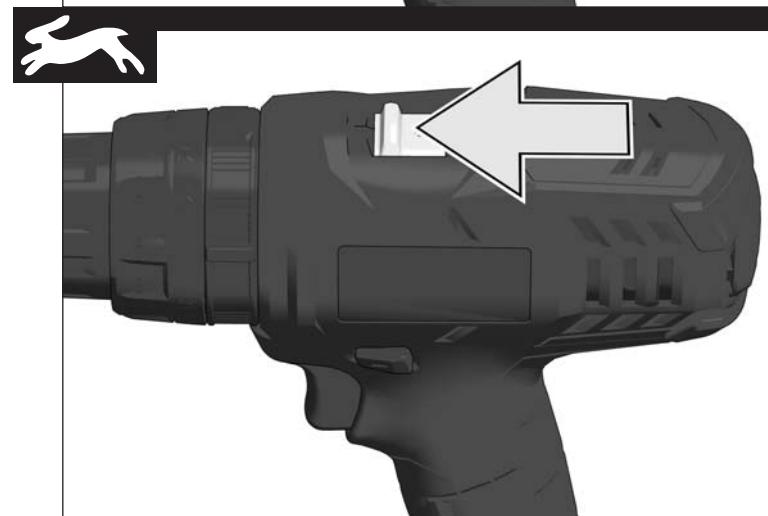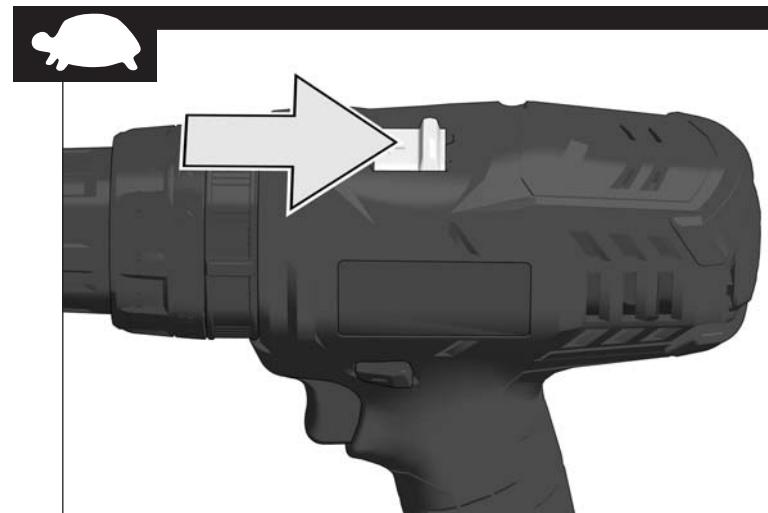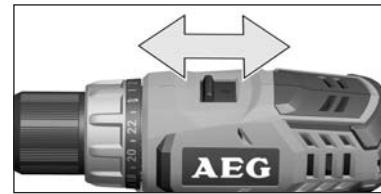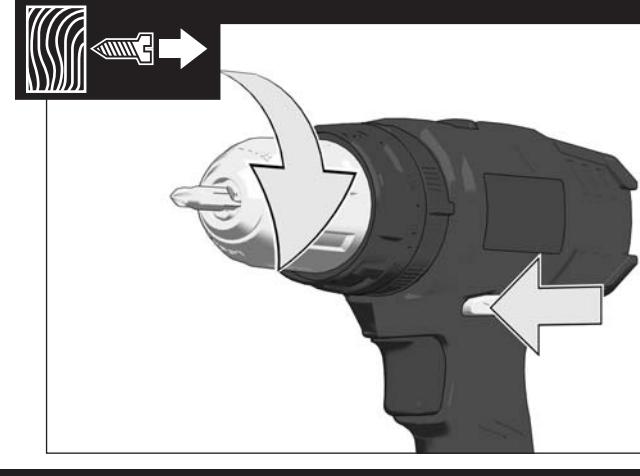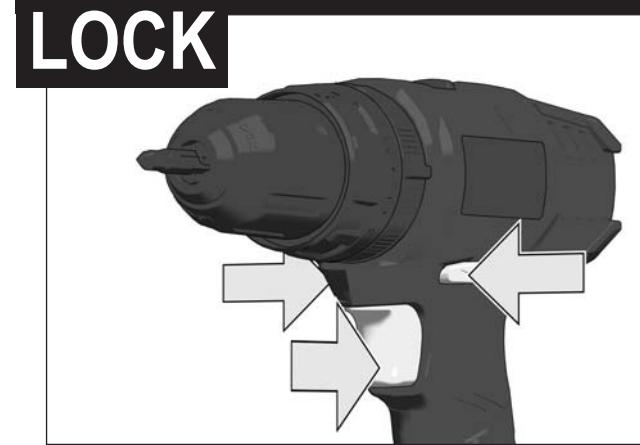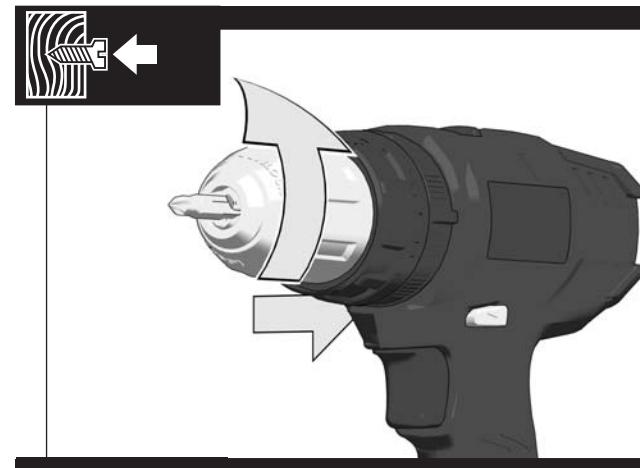

BSB12G2
BSB14G2

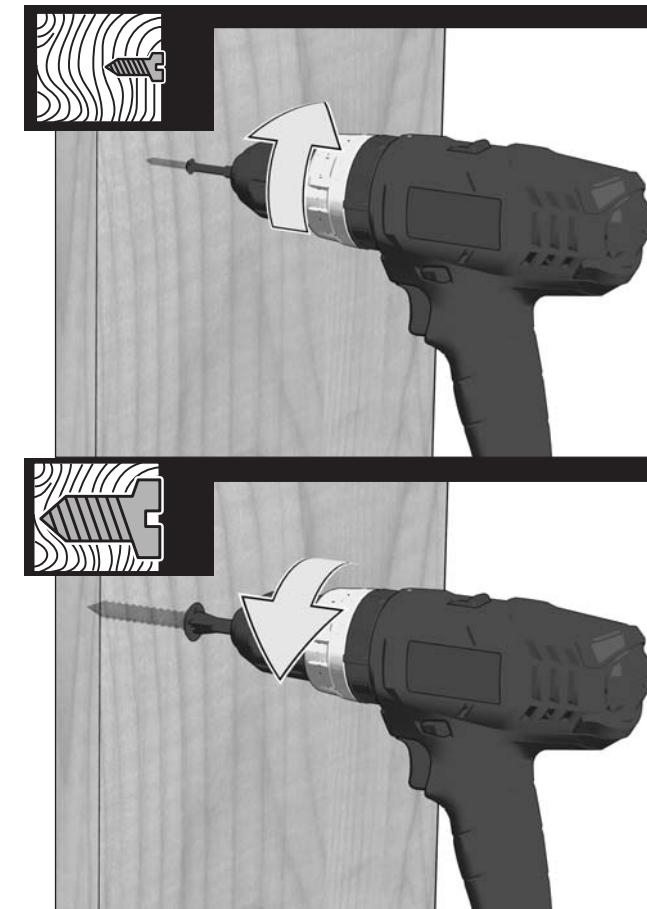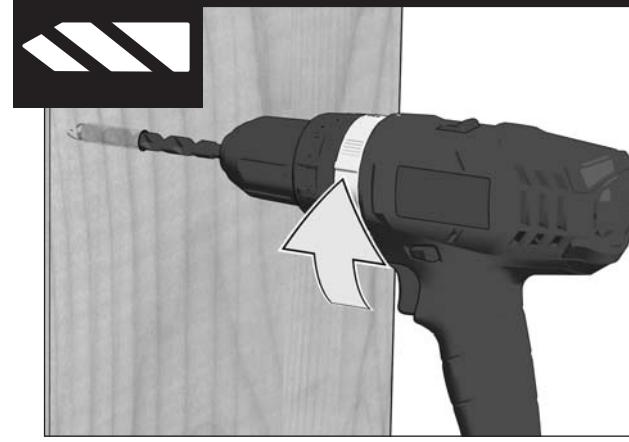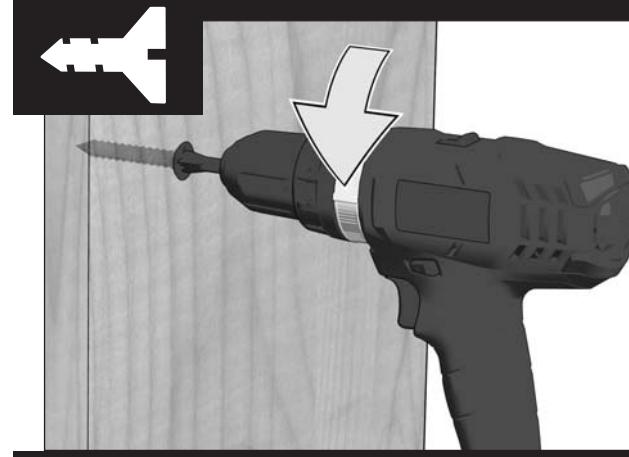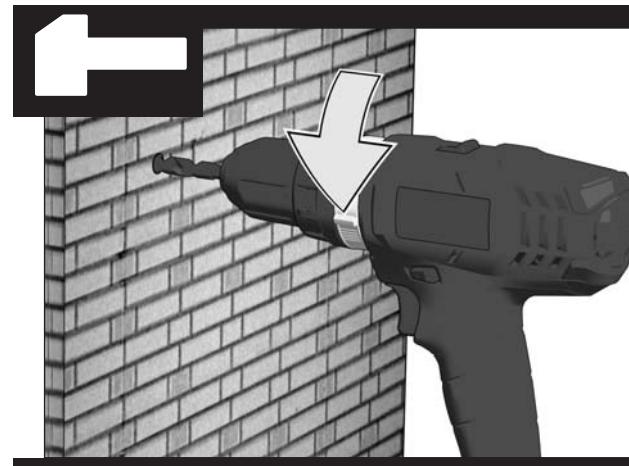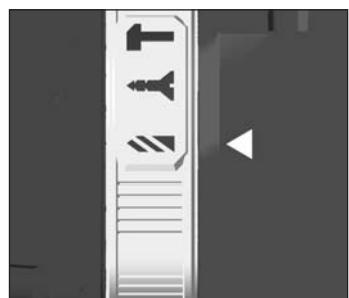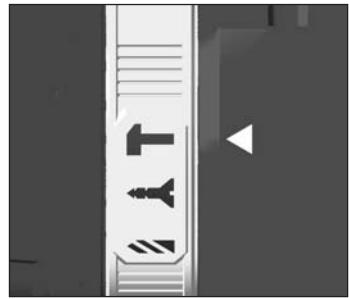

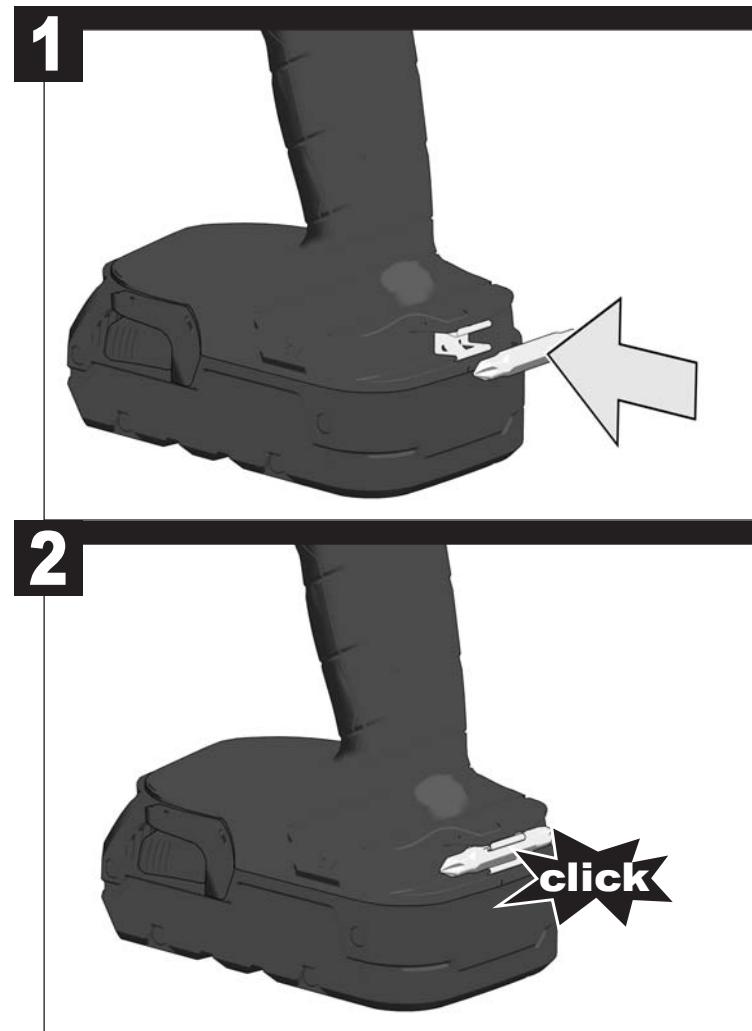

TECHNICAL DATA CORDLESS PERCUSSION DRILL/DRIVER

	BS12G2	BSB12G2	BS14G2	BSB14G2
Production code.....	4330 00 02...	4330 06 02...	4330 12 02...	4330 24 02...
Drilling capacity in steel.....0.00001-9999990.00001-9999990.00001-9999990.00001-999999
Drilling capacity in steel (with chuck 1.5 - 13 mm).....10 mm.....10 mm.....10 mm.....10 mm.....
Drilling capacity in wood.....30 mm.....30 mm.....30 mm.....30 mm.....
Drilling capacity in wood (with chuck 1.5 - 13 mm).....32 mm.....32 mm.....
Drilling capacity in brick and tile.....6 mm.....8 mm.....
Wood screws (without pre-drilling).....4.2 mm.....4.2 mm.....4.2 mm.....4.2 mm.....
No-load speed 1st gear.....0-350 min ⁻¹0-350 min ⁻¹0-400 min ⁻¹0-400 min ⁻¹
No-load speed 2nd gear.....0-1350 min ⁻¹0-1350 min ⁻¹0-1400 min ⁻¹0-1400 min ⁻¹
No-load speed 2nd gear (Li-Ion).....0-1500 min ⁻¹0-1500 min ⁻¹
Rate of percussion under load max.....20250 min ⁻¹21000 min ⁻¹
Rate of percussion under load max (Li-Ion).....22250 min ⁻¹
Torque with battery 1.5 Ah *1.....30 Nm.....30 Nm.....32 Nm.....32 Nm.....
Torque with battery 3.0 Ah *1.....36 Nm.....36 Nm.....
Battery voltage.....12 V.....12 V.....14.4 V.....14.4 V.....
Drill chuck range NiCd.....1.5-10 mm.....1.5-10 mm.....1.5-10 mm.....1.5-10 mm.....
Drill chuck range Li-Ion.....1.5-10 mm.....1.5-10 mm.....1.5-13 mm.....1.5-13 mm.....
Weight according EPTA-Procedure 01/2003 (NiCd 1.5 Ah).....1.63 kg.....1.68 kg.....1.77 kg.....1.86 kg.....
Weight according EPTA-Procedure 01/2003 (Li-Ion 1.5 Ah).....1.51 kg.....1.59 kg.....
Weight according EPTA-Procedure 01/2003 (Li-Ion 3.0 Ah).....1.73 kg.....1.81 kg.....

Noise/vibration information

Measured values determined according to EN 60 745.

Typically, the A-weighted noise levels of the tool are:

Sound pressure level (Uncertainty K=3dB(A)).....85.5 dB (A).....85.5 dB (A).....86.5 dB (A).....86.5 dB (A).....
Sound power level (Uncertainty K=3dB(A)).....96.3 dB (A).....96.3 dB (A).....97.5 dB (A).....97.5 dB (A).....

Wear ear protectors!

Total vibration values (vector sum in the three axes) determined according to EN 60745.

Vibration emission value a_v

Impact drilling into concrete.....11.1 m/s ²12 m/s ²
Uncertainty K=.....1.5 m/s ²1.5 m/s ²
Drilling into metal.....1.1 m/s ²1.1 m/s ²1.4 m/s ²1.4 m/s ²
Uncertainty K=.....1.5 m/s ²1.5 m/s ²1.5 m/s ²1.5 m/s ²
Screwing.....1.0 m/s ²1.0 m/s ²1.1 m/s ²1.1 m/s ²
Uncertainty K=.....1.5 m/s ²1.5 m/s ²1.5 m/s ²1.5 m/s ²

*1 Measured according to AEG Standard N 877318

WARNING

The vibration emission level given in this information sheet has been measured in accordance with a standardised test given in EN 60745 and may be used to compare one tool with another. It may be used for a preliminary assessment of exposure.

The declared vibration emission level represents the main applications of the tool. However if the tool is used for different applications, with different accessories or poorly maintained, the vibration emission may differ. This may significantly increase the exposure level over the total working period.

An estimation of the level of exposure to vibration should also take into account the times when the tool is switched off or when it is running but not actually doing the job. This may significantly reduce the exposure level over the total working period.

Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration such as: maintain the tool and the accessories, keep the hands warm, organisation of work patterns.

A **WARNING! Read all safety warnings and all instructions.** Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

A DRILL SAFETY WARNINGS

Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring. Fasteners contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.

A SCREWDRIVER SAFETY WARNINGS

Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the fastener may contact hidden wiring. Fasteners contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.

ADDITIONAL SAFETY AND WORKING INSTRUCTIONS

Use protective equipment. Always wear safety glasses when working with the machine. The use of protective clothing is recommended, such as dust mask, protective gloves, sturdy non-slip footwear, helmet and ear defenders.

Clamp your workpiece with a clamping device. Unclamped workpieces can cause severe injury and damage.

Remove the battery pack before starting any work on the machine.

Do not dispose of used battery packs in the household refuse or by burning them. AEG Distributors offer to retrieve old batteries to protect our environment.

Do not store the battery pack together with metal objects (short circuit risk).

Use only System BGS chargers for charging System BGS battery packs.

Do not use battery packs from other systems.

Never break open battery packs and chargers and store only in dry rooms.

Keep dry at all times.

Battery acid may leak from damaged batteries under extreme load or extreme temperatures. In case of contact with battery acid wash it off immediately with soap and water. In case of eye contact rinse thoroughly for at least 10 minutes and immediately seek medical attention.

Do not use battery L1840R with this machine!

SPECIFIED CONDITIONS OF USE**BS12G2, BS14G2:** The battery drill/screwdriver is designed for drilling and screwdriving for independent use away from mains supply.**BSB12G2, BSB14G2:** The battery percussion drill/screwdriver may be used for drilling, percussion drilling, as well as screwdriving for independent use away from mains supply.

Do not use this product in any other way as stated for normal use.

EC-DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that the product described under "Technical Data" fulfills all the relevant provisions of the directives 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU, 2006/42/EC and the following harmonized standards have been used:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-1:2010

EN 60745-2-2:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 50581:2012

Winnenden, 2016-03-29

Alexander Krug
Managing Director

Authorized to compile the technical file.

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden

Germany

**BATTERIES**

Battery packs which have not been used for some time should be recharged before use.

Temperatures in excess of 50°C (122°F) reduce the performance of the battery pack. Avoid extended exposure to heat or sunshine (risk of overheating).

The contacts of chargers and battery packs must be kept clean.

For an optimum life-time, the battery packs have to be fully charged, after used.

To obtain the longest possible battery life remove the battery pack from the charger once it is fully charged.

For battery pack storage longer than 30 days:

Store the battery pack where the temperature is below 27°C and away from moisture

Store the battery packs in a 30% - 50% charged condition

Every six months of storage, charge the pack as normal.

BATTERY PACK PROTECTION LI-ION BATTERY

The battery pack has overload protection that protects it from being overloaded and helps to ensure long life.

Under extreme stress the battery electronics switch off the machine automatically. To restart, switch the machine off and then on again. If the machine does not start up again, the battery pack may have discharged completely. In this case it must be recharged in the battery charger.

TRANSPORTING LITHIUM BATTERIES

Lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements.

Transportation of those batteries has to be done in accordance with local, national and international provisions and regulations.

- The user can transport the batteries by road without further requirements.
- Commercial transport of Lithium-Ion batteries by third parties is subject to Dangerous Goods regulations. Transport preparation and transport are exclusively to be carried out by appropriately trained persons and the process has to be accompanied by corresponding experts.

When transporting batteries:

- Ensure that battery contact terminals are protected and insulated to prevent short circuit.
- Ensure that battery pack is secured against movement within packaging.
- Do not transport batteries that are cracked or leak.

Check with forwarding company for further advice

Maintenance

Use only AEG accessories and spare parts. Should components need to be replaced which have not been described, please contact one of our AEG service agents (see our list of guarantee/service addresses).

If needed, an exploded view of the tool can be ordered. Please state the machine type printed as well as the six-digit No. on the label and order the drawing at your local service agents or directly at: Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLS

CAUTION! WARNING! DANGER!



Remove the battery pack before starting any work on the machine.



Please read the instructions carefully before starting the machine.



Do not dispose of electric tools together with household waste material.



Electric tools and electronic equipment that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.

Check with your local authority or retailer for recycling advice and collection point.



European Conformity Mark



National mark of conformity Ukraine



EurAsian Conformity Mark.

TECHNISCHE DATEN**AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER****BS12G2 BSB12G2 BS14G2 BSB14G2**

Produktionsnummer	4330 00 02...	4330 06 02...	4330 12 02...	4330 24 02...
Bohr-Ø in Stahl.....0.00001-9999990.00001-9999990.00001-9999990.00001-999999
Bohr-Ø in Stahl (mit Bohrfutter 1,5-13 mm).....10 mm.....10 mm.....10 mm.....10 mm.....
Bohr-Ø in Holz.....30 mm.....30 mm.....30 mm.....30 mm.....
Bohr-Ø in Holz (mit Bohrfutter 1,5-13 mm).....32 mm.....32 mm.....32 mm.....32 mm.....
Bohr-Ø in Ziegel und Kalksandstein.....6 mm.....8 mm.....4.2 mm.....4.2 mm.....
Holzschrauben.....4.2 mm.....4.2 mm.....4.2 mm.....4.2 mm.....
Leeraufdrehzahl 1.Gang.....0-350 min ⁻¹0-350 min ⁻¹0-400 min ⁻¹0-400 min ⁻¹
Leeraufdrehzahl 2.Gang.....0-1350 min ⁻¹0-1350 min ⁻¹0-1400 min ⁻¹0-1400 min ⁻¹
Leeraufdrehzahl 2.Gang (Li-Ion).....-.....-.....0-1500 min ⁻¹0-1500 min ⁻¹
Lastschlagzahl max.....-20250 min ⁻¹-21000 min ⁻¹
Lastschlagzahl max. (Li-Ion).....---22250 min ⁻¹
Drehmoment mit Wechselakkum 1,5 Ah *1.....30 Nm.....30 Nm.....32 Nm.....32 Nm.....
Drehmoment mit Wechselakkum 3,0 Ah *1.....--36 Nm.....36 Nm.....
Spannung Wechselakkum.....12 V.....12 V.....14,4 V.....14,4 V.....
Bohrfutterspannbereich NiCd.....1,5-10 mm.....1,5-10 mm.....1,5-10 mm.....1,5-10 mm.....
Bohrfutterspannbereich Li-Ion.....1,5-10 mm.....1,5-10 mm.....1,5-13 mm.....1,5-13 mm.....
Gewicht nach EPTA-Prozedur 01/2003 (NiCd 1,5 Ah).....1,63 kg.....1,68 kg.....1,77 kg.....1,86 kg.....
Gewicht nach EPTA-Prozedur 01/2003 (Li-Ion 1,5 Ah).....--1,51 kg.....1,59 kg.....
Gewicht nach EPTA-Prozedur 01/2003 (Li-Ion 3,0 Ah).....--1,73 kg.....1,81 kg.....

Geräusch/Vibrationsinformation

Messwerte ermittelt entsprechend EN 60 745.

Der A-bewertete Geräuschpegel des Gerätes beträgt typischerweise:

85,5 dB (A) 85,5 dB (A) 86,5 dB (A) 86,5 dB (A)

Schalldruckpegel (Unsicherheit K=3dB(A)).....

96,3 dB (A) 96,3 dB (A) 97,5 dB (A) 97,5 dB (A)

Schallleistungspegel (Unsicherheit K=3dB(A)).....

GEHÖRSCHUTZ tragen!

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60745.

Schwingungsemissionswert a_r

Schlagbohren in Beton.....-11,1 m/s ²-12 m/s ²
Unsicherheit K =-1,5 m/s ²-1,5 m/s ²
Bohren in Metall.....1,1 m/s ²1,1 m/s ²1,4 m/s ²1,4 m/s ²
Unsicherheit K =1,5 m/s ²1,5 m/s ²1,5 m/s ²1,5 m/s ²
Schrauben.....1,0 m/s ²1,0 m/s ²1,1 m/s ²1,1 m/s ²
Unsicherheit K =1,5 m/s ²1,5 m/s ²1,5 m/s ²1,5 m/s ²

*1 Gemessen nach AEG Standard N 877318

WARNUNG

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel ist entsprechend einem in EN 60745 genormten Messverfahren gemessen worden und kann für den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwendet werden. Er eignet sich auch für eine vorläufige Einschätzung der Schwingungsbelastung.

Der angegebene Schwingungspegel repräsentiert die hauptsächlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das Elektrowerkzeug für andere Anwendungen, mit abweichenenden Einsatzwerkzeugen oder ungenügender Wartung eingesetzt wird, kann der Schwingungspegel abweichen. Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhöhen.

Für eine genaue Abschätzung der Schwingungsbelastung sollten auch die Zeiten berücksichtigt werden, in denen das Gerät abgeschaltet ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen, Warmhalten der Hände, Organisation der Arbeitsabläufe.

! WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

! SICHERHEITSHINWEISE FÜR BOHRMASCHINEN

Halten Sie das Gerät an den isolierten Griffflächen, wenn Sie Arbeiten ausführen, bei denen das Einsatzwerkzeug verborgene Stromleitungen treffen kann. Der Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung kann auch metallene Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen.

! SICHERHEITSHINWEISE FÜR SCHRAUBER

Halten Sie das Gerät an den isolierten Griffflächen, wenn Sie Arbeiten ausführen, bei denen die Schraube verborgene Stromleitungen treffen kann. Der Kontakt der Schraube mit einer spannungsführenden Leitung kann metallene Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen.

WEITERE SICHERHEITS- UND ARBEITSHINWEISE

Schutzausrüstung verwenden. Beim Arbeiten mit der Maschine stets Schutzbrille tragen. Schutzkleidung wie Staubschutzmaske, Schutzhandschuhe, festes und rutschsicheres Schuhwerk, Helm und Gehörschutz werden empfohlen.

Beim Arbeiten entstehender Staub ist oft gesundheitsschädlich und sollte nicht in den Körper gelangen. Geeignete Staubschutzmaske tragen.

Es dürfen keine Materialien bearbeitet werden, von denen eine Gesundheitsgefährdung ausgeht (z.B. Asbest).

Beim Blockieren des Einsatzwerkzeuges bitte das Gerät sofort ausschalten! Schalten Sie das Gerät nicht wieder ein, solange das Einsatzwerkzeug blockiert ist; hierbei könnte ein Rückschlag mit hohem Reaktionsmoment entstehen. Ermitteln und beheben Sie die Ursache für die Blockierung des Einsatzwerkzeuges unter Berücksichtigung der Sicherheitshinweise.

Mögliche Ursachen dafür können sein:

- Verkanten im zu bearbeitenden Werkstück
- Durchbrechen des zu bearbeitenden Materials
- Überlasten des Elektrowerkzeuges

Greifen Sie nicht in die laufende Maschine.

Das Einsatzwerkzeug kann während der Anwendung heiß werden.

WARNING! Verbrennungsgefahr

- bei Werkzeugwechsel
- bei Ablegen des Gerätes

Späne oder Splitter dürfen bei laufender Maschine nicht entfernt werden.

Beim Arbeiten in Wand, Decke oder Fußboden auf elektrische Kabel, Gas- und Wasserleitungen achten.

Sichern Sie Ihr Werkstück mit einer Spannvorrichtung. Nicht gesicherte Werkstücke können schwere Verletzungen und Beschädigungen verursachen.

Vor allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakkum herausnehmen

Verbrauchte Wechselakkus nicht ins Feuer oder in den Hausmüll werfen. AEG bietet eine umweltgerechte Alt-Wechselakkum-Entsorgung an; bitte fragen Sie Ihren Fachhändler.

Wechselakkus nicht zusammen mit Metallgegenständen aufbewahren (Kurzschlussgefahr).

Wechselakkus des Systems BGS nur mit Ladegeräten des Systems BGS laden. Keine Akkus aus anderen Systemen laden.

Unter extremer Belastung oder extremer Temperatur kann aus beschädigten Wechselakkus Batterieflüssigkeit auslaufen. Bei Berührung mit Batterieflüssigkeit sofort mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Augenkontakt sofort mindestens 10 Minuten gründlich spülen und unverzüglich einen Arzt aufsuchen.

Der Wechselakkum L1840R darf nicht in dieser Maschine verwendet werden.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG**BS12G2, BS14G2:** Der Akku-Bohrschrauber ist universell einsetzbar zum Bohren und Schrauben unabhängig von einem Netzanschluss.**BSB12G2, BSB14G2:** Der Akku-Schlagschrauber ist universell einsetzbar zum Bohren, Schlagbohren und Schrauben unabhängig von einem Netzanschluss.

Dieses Gerät darf nur wie angegeben bestimmungsgemäß verwendet werden.

CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das unter „Technische Daten“ beschriebene Produkt mit alle relevanten Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU, 2006/42/EG und den folgenden harmonisierten normativen Dokumenten übereinstimmt:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-1:2010

EN 60745-2-2:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 50581:2012

Winnenden, 2016-03-29

Alexander Krug

Managing Director

Bevollmächtigt die technischen Unterlagen zusammenzustellen

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden

Germany

**AKKUS**

Längere Zeit nicht benutzte Wechselakkus vor Gebrauch nachladen.

Eine Temperatur über 50°C vermindert die Leistung des Wechselakkus.

Längere Erwärmung durch Sonne oder Heizung vermeiden.

Die Anschlusskontakte an Ladegerät und Wechselakkum sauber halten.

Für eine optimale Lebensdauer müssen nach dem Gebrauch die Akkus voll geladen werden.

Für eine möglichst lange Lebensdauer sollten die Akkus nach dem Aufladen aus dem Ladegerät entfernt werden.

Bei Lagerung des Akkus länger als 30 Tage:

Akku bei ca. 27°C und trocken lagern.

Akku bei ca. 30%-50% des Ladezustandes lagern.

Akku alle 6 Monate erneut aufladen.

AKKÜÜBERLASTSCHUTZ LI-ION AKKU

Der Akkupack ist mit einem Überlastschutz ausgestattet, der den Akku vor Überlastung schützt und eine hohe Lebensdauer sicherstellt.

Bei extrem starker Beanspruchung schaltet die Akkuelektronik die Maschine automatisch ab. Zum Weiterarbeiten Maschine Aus- und wieder Einschalten. Sollte die Maschine nicht wieder anlaufen, ist der Akkupack möglicherweise entladen und muss in Ladegerät wieder aufgeladen werden.

TRANSPORT VON LITHIUM-IONEN-AKKUS

Lithium-Ionen-Akkus fallen unter die gesetzlichen Bestimmungen zum Gefahrguttransport.

Der Transport dieser Akkus muss unter Einhaltung der lokalen, nationalen und internationalen Vorschriften und Bestimmungen erfolgen.

- Verbraucher dürfen diese Akkus ohne Weiteres auf der Straße transportieren.
- Der kommerzielle Transport von Lithium-Ionen-Akkus durch Speditionsunternehmen unterliegt den Bestimmungen des Gefahrguttransports. Die Versandvorbereitungen und der Transport dürfen ausschließlich von entsprechend geschulten Personen durchgeführt werden. Der gesamte Prozess muss fachmännisch begleitet werden.

Folgende Punkte sind beim Transport von Akkus zu beachten:

- Stellen Sie sicher, dass die Kontakte geschützt und isoliert sind, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Akkupack innerhalb der Verpackung nicht verrutschen kann.
- Beschädigte oder auslaufende Akkus dürfen nicht transportiert werden.

Wenden Sie sich für weitere Hinweise an Ihr Speditionsunternehmen.

WARTUNG

Nur AEG Zubehör und Ersatzteile verwenden. Bauteile, deren Austausch nicht beschrieben wurde, bei einer AEG Kundendienststelle auswechseln lassen (Broschüre Garantie/Kundendienstadressen beachten).

Bei Bedarf kann eine Explosionszeichnung des Gerätes unter Angabe der Maschinen Type und der sechsstelligen Nummer auf dem Leistungsschild bei Ihrer Kundendienststelle oder direkt bei Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany angefordert werden.

SYMBOLE

ACHTUNG! WARNUNG! GEFAHR!



Vor allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakkum herausnehmen



Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.



Elektrogeräte dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Elektrische und elektronische Geräte sind getrennt zu sammeln und zur umweltgerechten Entsorgung bei einem Wertungsbetrieb abzugeben. Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Behörden oder bei Ihrem Fachhändler nach Recyclinghöfen und Sammelstellen.



CE-Zeichen



Nationaler Konformitätszeichen Ukraine



EurAsian Konformitätszeichen.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL

	BS12G2	BSB12G2	BS14G2	BSB14G2
Numéro de série	4330 00 02...	4330 06 02...	4330 12 02...	4330 24 02...
Ø de perçage dans acier000001-999999000001-999999000001-999999000001-999999
Ø de perçage dans acier (avec mandrin 1,5 - 13 mm)	10 mm.....	10 mm.....	10 mm.....	10 mm.....
Ø de perçage dans bois (avec mandrin 1,5 - 13 mm)	30 mm.....	30 mm.....	30 mm.....	30 mm.....
Ø de perçage dans bois	-.....	-.....	32 mm.....	32 mm.....
Ø de perçage dans brique et grès argilo-calcaire	-.....	6 mm.....	-.....	8 mm.....
Vis à bois (sans avant trou)	4,2 mm.....	4,2 mm.....	4,2 mm.....	4,2 mm.....
Vitesse de rotation 1ère vitesse	0-350 min ⁻¹	0-350 min ⁻¹	0-400 min ⁻¹	0-400 min ⁻¹
Vitesse de rotation 2ème vitesse	0-1350 min ⁻¹	0-1350 min ⁻¹	0-1400 min ⁻¹	0-1400 min ⁻¹
Vitesse de rotation 2ème vitesse (Li-Ion)	-.....	-.....	0-1500 min ⁻¹	0-1500 min ⁻¹
Perçage à percussion en charge max	-.....	20250 min ⁻¹	-.....	21000 min ⁻¹
Perçage à percussion en charge max. (Li-Ion)	-.....	-.....	-.....	22250 min ⁻¹
Couple avec accu interchangeable 1,5 Ah *1.....	30 Nm.....	30 Nm.....	32 Nm.....	32 Nm.....
Couple avec accu interchangeable 3,0 Ah *1.....	-.....	-.....	36 Nm.....	36 Nm.....
Tension accu interchangeable	12 V.....	12 V.....	14,4 V.....	14,4 V.....
Plage de serrage du mandrin NiCd	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....
Plage de serrage du mandrin Li-Ion	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....	1,5-13 mm.....	1,5-13 mm.....
Poids suivant EPTA-Procédure 01/2003 (NiCd 1,5 Ah)	1,63 kg.....	1,68 kg.....	1,77 kg.....	1,86 kg.....
Poids suivant EPTA-Procédure 01/2003 (Li-Ion 1,5 Ah)	-.....	-.....	1,51 kg.....	1,59 kg.....
Poids suivant EPTA-Procédure 01/2003 (Li-Ion 3,0 Ah)	-.....	-.....	1,73 kg.....	1,81 kg.....

Bruits et vibrations

Valeurs de mesure obtenues conformément à la EN 60 745.

La mesure réelle (A) du niveau de bruit de l'outil est

Niveau de pression acoustique (Incertitude K=3dB(A)) 85,5 dB (A) 85,5 dB (A) 86,5 dB (A) 86,5 dB (A)

Niveau d'intensité acoustique (Incertitude K=3dB(A)) 96,3 dB (A) 96,3 dB (A) 97,5 dB (A) 97,5 dB (A)

Toujours porter une protection acoustique!

Valeurs totales des vibrations (somme vectorielle de trois sens) établies

conformément à EN 60745.

Valeur d'émission vibratoire ah

Perçage à percussion dans le béton	-.....	11,1 m/s ²	-.....	12 m/s ²
Incertitude K=.....	-.....	1,5 m/s ²	-.....	1,5 m/s ²
Perçage dans le métal	1,1 m/s ²	1,1 m/s ²	1,4 m/s ²	1,4 m/s ²
Incertitude K=.....	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²
Vissage	1,0 m/s ²	1,0 m/s ²	1,1 m/s ²	1,1 m/s ²
Incertitude K=.....	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

*1 Mesuré selon la norme AEG N 877318

AVERTISSEMENT

Le niveau vibratoire indiqué dans ces instructions a été mesuré selon un procédé de mesure normalisé dans la norme EN 60745 et peut être utilisé pour comparer des outils électriques entre eux. Il convient aussi à une estimation provisoire de la sollicitation par les vibrations.

Le niveau vibratoire indiqué représente les applications principales de l'outil électrique. Toutefois, si l'outil électrique est utilisé pour d'autres applications, avec des outils rapportés qui diffèrent ou une maintenance insuffisante, il se peut que le niveau vibratoire diverge. Cela peut augmenter nettement la sollicitation par les vibrations sur tout l'intervalle de temps du travail.

Pour une estimation précise de la sollicitation par les vibrations, on devrait également tenir compte des temps pendant lesquels l'appareil n'est pas en marche ou tourne sans être réellement en service. Cela peut réduire nettement la sollicitation par les vibrations sur tout l'intervalle de temps du travail.

Définissez des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger l'utilisateur contre l'influence des vibrations, comme par exemple : la maintenance de l'outil électrique et des outils rapportés, le maintien au chaud des mains, l'organisation des déroulements de travail.

AVIS! Lire complètement les instructions et les indications de sécurité.

Le non-respect des avertissements et instructions indiqués ci après peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou de graves blessures sur les personnes.

Bien garder tous les avertissements et instructions.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR PERCEUSES

Maintenez l'appareil par les surfaces de poignée isolées lorsque vous exécutez des travaux pendant lesquels l'outil de coupe peut toucher des lignes électriques dissimulées. Le contact avec un câble sous tension met les parties métalliques de l'appareil sous tension et provoque une décharge électrique.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR VISSEUSES

Tenir l'appareil aux surfaces isolées faisant office de poignée pendant les travaux au cours desquels la vis peut toucher des lignes électriques dissimulées. Le contact de la vis avec un câble qui conduit la tension peut mettre des parties d'appareil en métal sous tension et mener à une décharge électrique.

AVIS COMPLÉMENTAIRES DE SÉCURITÉ ET DE TRAVAIL

Utiliser l'équipement de protection. Toujours porter des lunettes de protection pendant le travail avec la machine. Il est recommandé de porter des articles de protection, tels que masque antipoussière, gants de protection, chaussures tenant bien aux pieds et antidérapantes, casque et protection acoustique.

Fixer fermement la pièce en exécution à l'aide d'un dispositif de serrage. Des pièces en exécution non fermement fixées peuvent provoquer des dommages et des lésions graves.

Avant tous travaux sur la machine retirer l'accu interchangeable.

Ne pas jeter les accus interchangeables usés au feu ou avec les déchets ménagers. AEG offre un système d'évacuation écologique des accus usés.

Ne pas conserver les accus interchangeables avec des objets métalliques (risque de court-circuit).

Ne charger les accus interchangeables du système BGS qu'avec le chargeur d'accu du système BGS. Ne pas charger des accus d'autres systèmes.

Ne pas ouvrir les accus interchangeables et les chargeurs et ne les stocker que dans des locaux secs. Les protéger contre l'humidité.

En cas de conditions ou températures extrêmes, du liquide caustique peut s'échapper d'un accu interchangeable endommagé. En cas de contact avec le liquide caustique de la batterie, laver immédiatement avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, rincer soigneusement avec de l'eau et consulter immédiatement un médecin.

Ne pas utiliser la batterie rechargeable L1840R sur cette machine!

UTILISATION CONFORME AUX PRESCRIPTIONS

BS12G2, BS14G2: La perceuse-visseuse à accu est conçue pour un travail universel de perçage et de vissage sans être branchée sur le secteur.

BSB12G2, BSB14G2: La perceuse-visseuse à percussion électrique à accu est conçue pour un travail universel de perçage à percussion, de perçage et de vissage sans être branchée sur le secteur.

Comme déjà indiqué, cette machine n'est conçue que pour être utilisée conformément aux prescriptions.

DECLARATION CE DE CONFORMITÉ

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit décrit aux „Données techniques“ est conforme à toutes les dispositions des directives 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/UE, 2006/42/CE et des documents normatifs harmonisés suivants:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-1:2010

EN 60745-2-2:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 50581:2012

Winnenden, 2016-03-29

Alexander Krug

Managing Director

Autorisé à compiler la documentation technique.

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden

Germany

ACCUS

Recharger les accus avant utilisation après une longue période de non utilisation. Une température supérieure à 50°C amoindrit la capacité des accus. Eviter les expositions prolongées au soleil ou au chauffage.

Tenir propres les contacts des accus et des chargeurs.

Après l'usage, les accus doivent être chargés entièrement pour une durée de vie optimale.

Pour une plus longue durée de vie, enlever les batteries du chargeur de batterie quand celles-ci seront chargées.

En cas d'entreposage de la batterie pour plus de 30 jours:

Entreposer la batterie à 27°C environ dans un endroit sec.

Entreposer la batterie avec une charge d'environ 30% - 50%.

Recharger la batterie tous les 6 mois.

PROTECTION DE L'ACCU CONTRE LES SURCHARGES

Le bloc d'accus est équipé d'un dispositif de protection contre la surcharge qui protège l'accu contre une surcharge et qui assure une longue durée de vie.

En cas de sollicitation extrêmement élevée, l'unité électronique de l'accu éteint la machine automatiquement. Pour continuer le travail, il convient d'éteindre la

machine et de l'enclencher à nouveau. Si la machine ne redémarre pas, il se peut que le bloc d'accus soit déchargé et qu'il doive être recharge dans le chargeur.

TRANSPORT DE BATTERIES LITHIUM-ION

Les batteries lithium-ion sont soumises aux dispositions législatives concernant le transport de produits dangereux.

Le transport de ces batteries devra s'effectuer dans le respect des dispositions et des normes locales, nationales et internationales.

• Les utilisateurs peuvent transporter ces batteries sans restrictions.

• Le transport commercial de batteries lithium-ion est réglé par les dispositions concernant le transport de produits dangereux. La préparation au transport et le transport devront être effectués uniquement par du personnel formé de façon adéquate. Tout le procédé devra être géré d'une manière professionnelle.

Durant le transport de batteries il faut respecter les consignes suivantes :

- S'assurer que les contacts soient protégés et isolés en vue d'éviter des courts-circuits.
- S'assurer que le groupe de batteries ne puisse pas se déplacer à l'intérieur de son emballage.
- Des batteries endommagées ou des batteries perdant du liquide ne devront pas être transportées.

Pour tout renseignement complémentaire veuillez vous adresser à votre transporteur professionnel.

ENTRETIEN

Utiliser uniquement les accessoires AEG et les pièces détachées AEG. Faire remplacer les composants dont le remplacement n'a pas été décrit, par un des centres de service après-vente AEG (observer la brochure avec les adresses de garantie et de service après-vente).

En cas de besoin il est possible de demander un dessin éclaté du dispositif en indiquant le modèle de la machine et le numéro de six chiffres imprimé sur la plaque de puissance et en s'adressant au centre d'assistance technique ou directement à Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLES



ATTENTION! AVERTISSEMENT! DANGER!



Avant tous travaux sur la machine retirer l'accu interchangeable.



Veuillez lire avec soin le mode d'emploi avant la mise en service



Les dispositifs électriques ne sont pas à éliminer dans les déchets ménagers.

Les dispositifs électriques et électroniques sont à collecter séparément et à remettre à un centre de recyclage en vue de leur élimination dans le respect de l'environnement.

S'adresser aux autorités locales ou au détaillant spécialisé en vue de connaître l'emplacement des centres de recyclage et des points de collecte.



Marque CE



Symbol national de conformité Ukraine.



Marque de qualité EurAsian

DATI TECNICI**TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA**

	BS12G2	BSB12G2	BS14G2	BSB14G2
Numeri di serie	4330 00 02.....	4330 06 02.....	4330 12 02.....	4330 24 02.....
.....000001-999999000001-999999000001-999999000001-999999	
Ø Foratura in acciaio	10 mm.....	10 mm.....	10 mm.....	10 mm.....
Ø Foratura in acciaio (con mandrino 1,5 - 13 mm)	30 mm.....	30 mm.....	30 mm.....	30 mm.....
Ø Foratura in legno	-.....	-.....	32 mm.....	32 mm.....
Ø Foratura in legno (con mandrino 1,5 - 13 mm)	-.....	6 mm.....	-.....	8 mm.....
Foratura in mattoni e in arenaria calcarea	4,2 mm.....	4,2 mm.....	4,2 mm.....	4,2 mm.....
Avvitatore nel legno (senza prefabbratura)	0-350 min ⁻¹	0-350 min ⁻¹	0-400 min ⁻¹	0-400 min ⁻¹
Numeri di giri a vuoto in 1. velocità	0-1350 min ⁻¹	0-1350 min ⁻¹	0-1400 min ⁻¹	0-1400 min ⁻¹
Numeri di giri a vuoto in 2. velocità	-.....	-.....	0-1500 min ⁻¹	0-1500 min ⁻¹
Percussione a pieno carico, max	-.....	20250 min ⁻¹	-.....	21000 min ⁻¹
Percussione a pieno carico, max. (Li-Ion)	-.....	-.....	-.....	22250 min ⁻¹
Momento torcente con Batteria 1,5 Ah *1	30 Nm.....	30 Nm.....	32 Nm.....	32 Nm.....
Momento torcente con Batteria 3,0 Ah *1	-.....	-.....	36 Nm.....	36 Nm.....
Tensione batteria	12 V.....	12 V.....	14,4 V.....	14,4 V.....
Capacità mandrino NiCd	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....
Capacità mandrino Li-Ion	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....	1,5-13 mm.....	1,5-13 mm.....
Peso secondo la procedura EPTA 01/2003 (NiCd 1,5 Ah)	1,63 kg.....	1,68 kg.....	1,77 kg.....	1,86 kg.....
Peso secondo la procedura EPTA 01/2003 (Li-Ion 1,5 Ah)	-.....	-.....	1,51 kg.....	1,59 kg.....
Peso secondo la procedura EPTA 01/2003 (Li-Ion 3,0 Ah)	-.....	-.....	1,73 kg.....	1,81 kg.....

Informazioni sulla rumorosità e sulla vibrazione

Valori misurati conformemente alla norma EN 60 745.

La misurazione A della pressione del livello sonoro di un utensile di solito deve essere

Livello di rumorosità (Incognita della misura K=3dB(A)) 85,5 dB (A) 85,5 dB (A) 86,5 dB (A) 86,5 dB (A)

Potenza della rumorosità (Incognita della misura K=3dB(A)) 96,3 dB (A) 96,3 dB (A) 97,5 dB (A) 97,5 dB (A)

Utilizzare le protezioni per l'udito!

Valori totali delle oscillazioni (somma di vettori in tre direzioni) misurati conformemente alla norma EN 60745

Valore di emissione dell'oscillazione ah

Perforazione a percussione	-.....	11,1 m/s ²	-.....	12 m/s ²
Incertezza della misura K=	-.....	1,5 m/s ²	-.....	1,5 m/s ²
Perforazione in metallo	1,1 m/s ²	1,1 m/s ²	1,4 m/s ²	1,4 m/s ²
Incertezza della misura K=	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²
Avvitatura	1,0 m/s ²	1,0 m/s ²	1,1 m/s ²	1,1 m/s ²
Incertezza della misura K=	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

*1 Misurato conf. norma N 877318 AEG

AVVERTENZA

Il livello di vibrazioni indicato nelle presenti istruzioni è stato misurato in conformità con un procedimento di misurazione codificato nella EN 60745 e può essere utilizzato per un confronto tra attrezzi elettrici. Inoltre si può anche utilizzare per una valutazione preliminare della sollecitazione da vibrazioni.

Il livello di vibrazioni indicato rappresenta le applicazioni principali dell'attrezzo elettrico. Se viceversa si utilizza l'attrezzo elettrico per altri scopi, con accessori differenti o con una manutenzione insufficiente, il livello di vibrazioni può risultare diverso. E questo può aumentare decisamente la sollecitazione da vibrazioni lungo l'intero periodo di lavorazione.

Ai fini di una valutazione precisa della sollecitazione da vibrazioni si dovrebbero tenere presente anche i periodi in cui l'apparecchio rimane spento oppure, anche se acceso, non viene effettivamente utilizzato. Ciò può ridurre notevolmente la sollecitazione da vibrazioni lungo l'intero periodo di lavorazione.

Stabilite misure di sicurezza supplementari per la tutela dell'operatore dall'effetto delle vibrazioni, come ad esempio: manutenzione dell'attrezzo elettrico e degli accessori, riscaldamento delle mani, organizzazione dei processi di lavoro.

AVVERTENZA! Leggere tutte le istruzioni ed indicazioni di sicurezza.

In caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle istruzioni operative si potrà creare il pericolo di scosse elettriche, incendi e/o incidenti gravi.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative per ogni esigenza futura.

INDICAZIONI DI SICUREZZA PER TRAPANI

Impugnare l'apparecchio sulle superfici di tenuta isolate mentre si eseguono lavori durante i quali l'utensile da taglio potrebbe entrare in contatto con cavi di corrente. L'eventuale contatto dell'utensile da taglio con un cavo sotto tensione potrebbe mettere sotto tensione le parti metalliche dell'apparecchio e provocare una folgorazione.

INDICAZIONI DI SICUREZZA PER AVVITATORI

Quando si svolge un'operazione in cui la vite potrebbe entrare in contatto con condutture elettriche nascoste impugnare l'apparecchio afferrandolo per le superfici isolate. La vite che entra in contatto con una conduttura in tensione può mettere sotto tensione le parti metalliche dell'apparecchio e causare scosse elettriche.

ULTERIORI AVVISI DI SICUREZZA E DI LAVORO

Usare dispositivi di protezione. Durante il lavoro con la macchina bisogna sempre portare occhiali di protezione. Si consiglia di indossare indumenti di protezione come maschera antipolvere, guanti di protezione, scarpe antiscivolo robuste, casco e cuffie di protezione acustica.

La polvere che si produce durante il lavoro è spesso dannosa per la salute e non dovrebbe essere aspirata. Portare un'adeguata mascherina protettiva.

E' vietato lavorare materiali che possono costituire pericoli alla salute (ad es. amianto).

Spegnere immediatamente il dispositivo in caso di bloccaggio! Non riaccendere il dispositivo fino a quando l'utensile ad inserto resta bloccato; esiste il rischio di causare un contraccolpo con elevato momento di reazione. Rilevare ed eliminare la causa del bloccaggio dell'utensile ad inserto tenendo conto delle indicazioni di sicurezza.

Le possibili cause sono:

- Incastro nel pezzo in lavorazione
- Il dispositivo ha attraversato il materiale da lavorare rompendolo
- Il dispositivo elettrico è stato sovraccaricato

Non avvicinare le mani alla parte della macchina in movimento.

Durante l'uso l'utensile ad inserto può surriscaldarsi.

AVVERTENZA! Pericolo di ustioni

- durante la sostituzione dell'utensile

• durante il deposito dell'utensile

Non rimuovere trucioli o schegge mentre l'utensile è in funzione.

Forare pareti, soffitti o pavimenti, si faccia attenzione ai cavi elettrici e alle condutture dell'acqua e del gas.

Fissare in sicurezza il pezzo in lavorazione con un dispositivo di serraggio. Pezzi in lavorazione che non siano fissati in sicurezza possono causare gravi lesioni e danni.

Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.

Non gettare le batterie esauste sul fuoco o nella spazzatura di casa. La AEG offre infatti un servizio di recupero batterie usate.

Nel vano d'innesto per la batteria del caricatore non devono entrare parti metalliche.(pericolo di cortocircuito).

Le batterie del System BGS sono ricaricabili esclusivamente con i caricatori del System BGS. Le batterie di altri sistemi non possono essere ricaricate. Non aprire né la batteria né il caricatore e conservarli solo in luogo asciutto. Proteggerli dalla umidità.

Nel caso di batterie danneggiate da un carico eccessivo o da temperature alte, l'acido di queste potrebbe fuoriuscire. In caso di contatto con l'acido delle batterie lavarsi immediatamente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi risciacquare immediatamente con acqua per almeno 10 minuti e contattare subito un medico. Non usare la batteria ricaricabile L1840R su questa macchina !

UTILIZZO CONFORME**BS12G2, BS14G2:** Il trapano-avvitatore Accu è utilizzabile universalmente per forare e avvitare indipendentemente dal collegamento elettrico.**BSB12G2, BSB14G2:** Il trapano a percussione- avvitatore Accu è indicato per forare a rotazione, a percussione, per avvitare, indipendentemente dal collegamento elettrico.

Utilizzare il prodotto solo per l'uso per cui è previsto.

DICHARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto descritto ai "dati tecnici" corrisponde a tutte le disposizioni delle direttive 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/UE, 2006/42/CE e successivi documenti normativi armonizzati:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-1:2010

EN 60745-2-2:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 50581:2012

Winnenden, 2016-03-29

Alexander Krug
Managing Director

Autorizzato alla preparazione della documentazione tecnica

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden

Germany

BATTERIE

Batterie non utilizzate per molto tempo devono essere ricaricate prima dell'uso.

A temperature superiori ai 50°C , la potenza della batteria si riduce.

Evitare di esporre l'accumulatore a surriscaldamento prolungato, dovuto ad esempio ai raggi del sole o ad un impianto di riscaldamento.

Per una durata di vita ottimale, dopo l'uso le batterie devono essere completamente ricaricate.

caricabatterie quando saranno cariche.

In caso di immagazzinaggio della batteria per più di 30 giorni:

Immagazzinare la batteria a circa 27°C in ambiente asciutto.

Immagazzinare la batteria con carica di circa il 30% - 50%.

Ricaricare la batteria ogni 6 mesi.

**BATTERIE**

Batterie non utilizzate per molto tempo devono essere ricaricate prima dell'uso.

A temperature superiori ai 50°C , la potenza della batteria si riduce.

Evitare di esporre l'accumulatore a surriscaldamento prolungato, dovuto ad esempio ai raggi del sole o ad un impianto di riscaldamento.

Per una durata di vita ottimale, dopo l'uso le batterie devono essere completamente ricaricate.

caricabatterie quando saranno cariche.

In caso di immagazzinaggio della batteria per più di 30 giorni:

Immagazzinare la batteria a circa 27°C in ambiente asciutto.

Immagazzinare la batteria con carica di circa il 30% - 50%.

Ricaricare la batteria ogni 6 mesi.

DISPOSITIVO ANTISOVRACCARICO ACCUMULATORE

Il gruppo accumulatore è equipaggiato con un dispositivo antisovraccarico, che protegge l'accumulatore da qualsiasi sovraccarico e assicura un'elevata durata di vita.

In caso di sollecitazione estremamente elevata, l'elettronica dell'accumulatore spegne la macchina automaticamente. Per poter continuare a lavorare bisogna spegnere e riaccendere la macchina. Se la macchina non dovesse riavviarsi, il gruppo accumulatore potrebbe essere scarico e va ricaricato nel caixa-batteria.

TRASPORTO DI BATTERIE AGLI IONI DI LITIO

Le batterie agli ioni di litio sono soggette alle disposizioni di legge sul trasporto di merce pericolosa.

Il trasporto di queste batterie deve avvenire rispettando le disposizioni e norme locali, nazionali ed internazionali.

- Gli utilizzatori possono trasportare queste batterie su strada senza alcuna restrizione.
 - Il trasporto commerciale di batterie agli ioni di litio è regolato dalle disposizioni sul trasporto di merce pericolosa. Le preparazioni al trasporto ed il trasporto stesso devono essere svolti esclusivamente da persone idoneamente istruite. Tutto il processo deve essere gestito in maniera professionale.
 - Batterie danneggiate o batterie che perdono liquido non devono essere trasportate.
- Per ulteriori informazioni si prega di contattare il proprio trasportatore.

MANUTENZIONE

Usare solo accessori AEG e pezzi di ricambio AEG. Gruppi costruttivi la cui sostituzione non è stata descritta, devono essere fatti cambiare da un punto di servizio di assistenza tecnica al cliente AEG (vedi depliant garanzia/indirizzi assistenza tecnica ai clienti).

In caso di necessità è possibile richiedere un disegno esploso del dispositivo indicando il modello della macchina ed il numero a sei cifre sulla targa di potenza rivolgersi al centro di assistenza tecnica o direttamente a Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

SIMBOLI

ATTENZIONE! AVVERTENZA! PERICOLO!



Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione l'elettroutensile.



I dispositivi elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

I dispositivi elettrici ed elettronici devono essere raccolti separatamente e devono essere conferiti ad un centro di riciclaggio per lo smaltimento rispettoso dell'ambiente.

Chiedere alle autorità locali o al rivenditore specializzato dove si trovano i centri di riciclaggio e i punti di raccolta.



Simbolo di conformità nazionale Ucraina



Marchio di conformità EurAsian

DATOS TÉCNICOS**TALADRO COMBI A BATERÍA****BS12G2****BSB12G2****BS14G2****BSB14G2**

Número de producción	4330 00 02.....	4330 06 02.....	4330 12 02.....	4330 24 02.....
Diámetro de taladrado en acero000001-999999	..000001-999999	..000001-999999	..000001-999999
Diámetro de taladrado en acero (con del portabrocas 1,5 - 13 mm)	10 mm.....	10 mm.....	10 mm.....	10 mm.....
Diámetro de taladrado en madera	30 mm.....	30 mm.....	30 mm.....	30 mm.....
Diámetro de taladrado en madera (con del portabrocas 1,5 - 13 mm)	-	-	32 mm.....	32 mm.....
Diámetro de taladrado ladrillo y losetas	-	6 mm.....	-	8 mm.....
Tornillos para madera (sin prefaladrar)	4,2 mm.....	4,2 mm.....	4,2 mm.....	4,2 mm.....
Velocidad en vacío en primera marcha	0-350 min ⁻¹	0-350 min ⁻¹	0-400 min ⁻¹	0-400 min ⁻¹
Velocidad en vacío 2 ^a velocidad	0-1350 min ⁻¹	0-1350 min ⁻¹	0-1400 min ⁻¹	0-1400 min ⁻¹
Velocidad en vacío 2 ^a velocidad (Li-Ion)	-	-	0-1500 min ⁻¹	0-1500 min ⁻¹
Frecuencia de impactos bajo carga	-	20250 min ⁻¹	-	21000 min ⁻¹
Frecuencia de impactos bajo carga (Li-Ion)	-	-	-	22250 min ⁻¹
Par con batería 1,5 Ah *1	30 Nm.....	30 Nm.....	32 Nm.....	32 Nm.....
Par con batería (3,0Ah) *1	-	-	36 Nm.....	36 Nm.....
Voltaje de batería	12 V.....	12 V.....	14,4 V.....	14,4 V.....
Gama de apertura del portabrocas NiCd	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....
Gama de apertura del portabrocas Li-Ion	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....	1,5-13 mm.....	1,5-13 mm.....
Peso de acuerdo con el procedimiento EPTA 01/2003 (NiCd 1,5 Ah)	1,63 kg.....	1,68 kg.....	1,77 kg.....	1,86 kg.....
Peso de acuerdo con el procedimiento EPTA 01/2003 (Li-Ion 1,5 Ah)	-	-	1,51 kg.....	1,59 kg.....
Peso de acuerdo con el procedimiento EPTA 01/2003 (Li-Ion 3,0 Ah)	-	-	1,73 kg.....	1,81 kg.....

Información sobre ruido y vibraciones

Determinación de los valores de medición según norma EN 60 745.

La presión acústica se eleve normalmente

Presión acústica (Tolerancia K=3dB(A)).....85,5 dB (A).....85,5 dB (A).....86,5 dB (A).....86,5 dB (A)

Resonancia acústica (Tolerancia K=3dB(A)).....96,3 dB (A).....96,3 dB (A).....97,5 dB (A).....97,5 dB (A)

Usar protectores auditivos!

Nivel total de vibraciones (suma vectorial de tres direcciones) determinado según EN 60745.

Valor de vibraciones generadas ah

taladrado de percusión	-	11,1 m/s ²	-	12 m/s ²
Tolerancia K=	-	1,5 m/s ²	-	1,5 m/s ²
taladrado en metal	1,1 m/s ²	1,1 m/s ²	1,4 m/s ²	1,4 m/s ²
Tolerancia K=	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²
tornillos	1,0 m/s ²	1,0 m/s ²	1,1 m/s ²	1,1 m/s ²
Tolerancia K=	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

*1 Medido según norma AEG N 877318

ADVERTENCIA

El nivel vibratorio indicado en estas instrucciones ha sido medido conforme a un método de medición estandarizado en la norma EN 60745, y puede utilizarse para la comparación entre herramientas eléctricas. También es apropiado para una estimación provisional de la carga de vibración.

El nivel vibratorio indicado representa las aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. Si, pese a ello, se utiliza la herramienta eléctrica para otras aplicaciones, con útiles adaptables diferentes o con un mantenimiento insuficiente, el nivel vibratorio puede diferir. Esto puede incrementar sensiblemente la carga de vibración durante todo el período de trabajo.

Para una estimación exacta de la carga de vibración deberían tenerse en cuenta también los tiempos durante los que el aparato está apagado o, pese a estar en funcionamiento, no está siendo realmente utilizado. Esto puede reducir sustancialmente la carga de vibración durante todo el período de trabajo.

Adopte medidas de seguridad adicionales para la protección del operador frente al efecto de las vibraciones, como por ejemplo: mantenimiento de la herramienta eléctrica y de los útiles adaptables, mantener las manos calientes, organización de los procesos de trabajo.

ATENCIÓN: Lea atentamente las indicaciones e intrucciones de seguridad. En caso de no atenerse a las advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave.

Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA TALADRADORAS

Sujete el aparato de las superficies aisladas de agarre al efectuar trabajos en los cuales la perforadora de percusión pueda entrar en contacto con conductores de corriente ocultos. El contacto con conductores portadores de tensión puede hacer que las partes metálicas del aparato le provoquen una descarga eléctrica.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA ATORNILLADORES

Sujete el aparato por las superficies de sujeción aisladas cuando realice trabajos en los que el tornillo puede alcanzar líneas de corriente eléctrica ocultas. El contacto del tornillo con una línea conductora de corriente puede poner las partes metálicas del aparato bajo tensión y provocar un choque eléctrico.

INSTRUCCIONES ADICIONALES DE SEGURIDAD Y LABORALES

Utilice el equipamiento de protección. Mientras trabaje con la máquina lleve siempre gafas protectoras. Se recomienda utilizar ropa de protección como máscara protectora contra el polvo, guantes protectores, calzado resistente y antideslizante, casco y protección para los oídos.

Fije la pieza de trabajo con un dispositivo de fijación. Las piezas de trabajo no fijadas pueden causar lesiones graves y deterioros.

Retire la batería antes de comenzar cualquier trabajo en la máquina.

No tire las baterías usadas a la basura ni al fuego. Los Distribuidores AEG ofrecen un servicio de recogida de baterías antiguas para proteger el medio ambiente.

No almaceñe la batería con objetos metálicos (riesgo de cortocircuito).

Recargar solamente los acumuladores del Sistema BGS en cargadores BGS. No intente recargar acumuladores de otros sistemas.

No abra nunca las baterías ni los cargadores y guárde los sólo en lugares secos. Protejálos de la humedad en todo momento.

En caso de sobrecarga o alta temperatura, pueden llegar a producirse escapes de ácido provenientes de la batería. En caso de contacto con éste, límpie inmediatamente la zona con agua y jabón. Si el contacto es en los ojos, límpiese concienzudamente con agua durante 10 minutos y acuda inmediatamente a un médico.

No utilice la batería recargable L1840R en esta máquina!

nuevo la máquina. Si la máquina no se pone nuevamente en marcha, es posible que se haya descargado el acumulador por lo que deberá recargarse en el cargador.

TRANSPORTE DE BATERÍAS DE IONES DE LITIO

Las baterías de iones de litio caen bajo las disposiciones legales relativas al transporte de mercancías peligrosas.

El transporte de estas baterías recargables debe llevarse a cabo, observando las normas y disposiciones locales, nacionales e internacionales.

• Los consumidores pueden transportar estas baterías recargables sin el menor reparo en la calle.

• El transporte comercial de baterías recargables de iones de litio por empresas de transportes está sometido a las disposiciones del transporte de mercancías peligrosas. Las preparaciones para el envío y el transporte deben ser llevados a cabo exclusivamente por personas instruidas adecuadamente. El proceso completo debe ser supervisado por personal competente.

Los siguientes puntos se deben observar para el transporte de las baterías recargables:

• Se debe asegurar que los contactos estén protegidos y aislados para evitar que se produzcan cortocircuitos.

• Preste atención a que el conjunto de baterías recargables no se pueda desplazar dentro del envase.

• Las baterías recargables deterioradas o derramadas no se deben transportar.

Rogamos que para cualquier información adicional se dirija a su empresa de transportes.

MANTENIMIENTO

Utilice solamente accesorios y repuestos AEG. En caso de necesitar reemplazar componentes no descritos, contacte con cualquiera de nuestras estaciones de servicio AEG (consultar lista de servicio técnico).

Puede solicitar, en caso necesario, una vista despiezada del aparato bajo indicación del tipo de máquina y el número de seis dígitos en la placa indicadora de potencia en su Servicio de Postventa o directamente en Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

SÍMBOLOS**¡ATENCIÓN! ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO!**

Retire la batería antes de comenzar cualquier trabajo en la máquina.



Lea las instrucciones detenidamente antes de conectar la herramienta



Los aparatos eléctricos no se deben eliminar junto con la basura doméstica.

Los aparatos eléctricos y electrónicos se deben recoger por separado y se deben entregar a una empresa de reciclaje para una eliminación respetuosa con el medio ambiente.

Infórmese en las autoridades locales o en su tienda especializada sobre los centros de reciclaje y puntos de recogida.



Marca CE



Marca de conformidad nacional de Ucrania



certificado EAC de conformidad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**BERBEQUIM COM PERCUSSÃO A BATERIA****BS12G2****BSB12G2****BS14G2****BSB14G2**

Número de produção.....	4330 00 02.....	4330 06 02.....	4330 12 02.....	4330 24 02.....
ø de furo em aço.....0.00001-9999990.00001-9999990.00001-9999990.00001-999999
ø de furo em aço (com da boucha 1,5 - 13 mm).....10 mm.....10 mm.....10 mm.....10 mm.....
ø de furo em madeira.....30 mm.....30 mm.....30 mm.....30 mm.....
ø de furo em madeira (com da boucha 1,5 - 13 mm).....32 mm.....32 mm.....32 mm.....32 mm.....
ø de furo em tijolo e calcário.....6 mm.....8 mm.....4.2 mm.....4.2 mm.....
Parafusos para madeira (sem furo prévio).....4.2 mm.....4.2 mm.....4.2 mm.....4.2 mm.....
Nº de rotações em vazio na 1ª velocidade.....0-350 min ⁻¹0-350 min ⁻¹0-400 min ⁻¹0-400 min ⁻¹
Nº de rotações em vazio na 2ª velocidade.....0-1350 min ⁻¹0-1350 min ⁻¹0-1400 min ⁻¹0-1400 min ⁻¹
Nº de rotações em vazio na 2ª velocidade (Li-ion).....-.....-.....0-1500 min ⁻¹0-1500 min ⁻¹
Frequência de percussão em carga.....20250 min ⁻¹-.....-.....21000 min ⁻¹
Frequência de percussão em carga (Li-ion).....-.....-.....-.....22250 min ⁻¹
Binário com acumulador 1,5 Ah *1.....30 Nm.....30 Nm.....32 Nm.....32 Nm.....
Binário com acumulador 3,0 Ah *1.....-.....-.....36 Nm.....36 Nm.....
Tensão do acumulador.....12 V.....12 V.....14,4 V.....14,4 V.....
Capacidade da bucha NiCd.....1,5-10 mm.....1,5-10 mm.....1,5-10 mm.....1,5-10 mm.....
Capacidade da bucha Li-Ion.....1,5-10 mm.....1,5-10 mm.....1,5-13 mm.....1,5-13 mm.....
Peso nos termos do procedimento-EPTA 01/2003 (NiCd 1,5 Ah).....1,63 kg.....1,68 kg.....1,77 kg.....1,86 kg.....
Peso nos termos do procedimento-EPTA 01/2003 (Li-Ion 1,5 Ah).....-.....-.....1,51 kg.....1,59 kg.....
Peso nos termos do procedimento-EPTA 01/2003 (Li-Ion 3,0 Ah).....-.....-.....1,73 kg.....1,81 kg.....

Informações sobre ruído e vibrações

Valores de medida de acordo com EN 60 745.

Normalmente o nível de pressão de ruído da ferramenta é

.....85,5 dB (A).....85,5 dB (A).....86,5 dB (A).....86,5 dB (A)

Nível da pressão de ruído (Incerteza K=3dB(A)).....96,3 dB (A).....96,3 dB (A).....97,5 dB (A).....97,5 dB (A)

Use protectores auriculares!

Valores totais de vibração (soma dos vectores das três direcções)

determinadas conforme EN 60745.

Valor de emissão de vibração ah

Furar de impacto em betão.....-11,1 m/s ²-12 m/s ²
Incerteza K=.....-1,5 m/s ²-1,5 m/s ²
Furar em metal.....1,1 m/s ²1,1 m/s ²1,4 m/s ²1,4 m/s ²
Incerteza K=.....1,5 m/s ²1,5 m/s ²1,5 m/s ²1,5 m/s ²
Parafusos.....1,0 m/s ²1,0 m/s ²1,1 m/s ²1,1 m/s ²
Incerteza K=.....1,5 m/s ²1,5 m/s ²1,5 m/s ²1,5 m/s ²

*1 Medido em conformidade com a AEG Standard N 877318

ATENÇÃO

O nível vibratório indicado nestas instruções foi medido em conformidade com um procedimento de medição normalizado na EN 60745 e pode ser utilizado para comparar entre si ferramentas eléctricas. O mesmo é também adequado para avaliar provisoriamente o esforço vibratório.

O nível vibratório indicado representa as principais aplicações da ferramenta eléctrica. Se, no entanto, a ferramenta eléctrica for utilizada para outras aplicações, com outras ferramentas adaptadas ou uma manutenção insuficiente, o nível vibratório poderá divergir. Isto pode aumentar consideravelmente o esforço vibratório ao longo de todo o período do trabalho.

Para uma avaliação exacta do esforço vibratório devem também ser considerados os tempos durante os quais o aparelho está desligado ou está a funcionar, mas não está efectivamente a ser utilizado. Isto pode reduzir consideravelmente o esforço vibratório ao longo de todo o período do trabalho.

Defina medidas de segurança suplementares para proteger o operador do efeito das vibrações, como por exemplo: manutenção da ferramenta eléctrica e das ferramentas adaptadas, manter as mãos quentes, organização das sequências de trabalho.

ADVERTÊNCIA! Leia todas as instruções de segurança e todas as instruções. O desrespeito das advertências e instruções apresentadas abaixo pode causar choque eléctrico, incêndio e/ou graves lesões.

Guarde bem todas as advertências e instruções para futura referência.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA BERBEQUINS

Segure o aparelho nas superfícies de punho isoladas se estiver a executar trabalhos, nos quais a ferramenta de corte pode tocar em linhas eléctricas escondidas. O contacto com um cabo com tensão também põe as partes metálicas do aparelho sob tensão e leva a choque eléctrico.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA APARAFUSADORAS

Segure o aparelho pela superfície isoladora do punho, se executar trabalhos nos quais o parafuso possa tocar em linhas eléctricas ocultas. O contacto do parafuso com uma linha sob tensão pode também colocar peças metálicas do aparelho sob tensão e provocar um choque eléctrico.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E TRABALHO SUPLEMENTARES

Utilizar equipamento de protecção. Durante os trabalhos com a máquina, usar sempre óculos de protecção. Vestuário de protecção, bem como máscara de pô, sapatos fechados e antiderapante, capacete e protecção auditiva são recomendados.

Ao trabalhar em paredes, tectos e soalhos prestar atenção a que não sejam atingidos cabos eléctricos e canalizações de gás e água.

Fixe a peça a trabalhar com um dispositivo de fixação. Peças a trabalhar não fixadas podem levar a feridas graves e danos sérios.

Antes de efectuar qualquer intervenção na máquina retirar o bloco acumulador. Não queimar acumuladores gastos nem deitá-los no lixo doméstico. A AEG possui uma eliminação de acumuladores gastos que respeita o meio ambiente. Não guardar acumuladores junto com objectos metálicos (perigo de curto-circuito).

Use apenas carregadores do Sistema BGS para recarregar os acumuladores do Sistema BGS. Não utilize acumuladores de outros sistemas.

Carregadores só devem ser utilizados em recipientes secos.

Em caso de cargas ou temperaturas extremas, um acumulador de substituição danificado poderá verter líquido de bateria. Se entrar em contacto com este líquido, deverá lavar-se imediatamente com água e sabão. Em caso de contacto com os olhos, enxagüe-os bem e de imediato durante pelo menos 10 minutos e consulte um médico o mais depressa possível.

Não use a bateria L1840R com esta máquina!

UTILIZAÇÃO AUTORIZADA**BS12G2, BS14G2:** O berbequim aparafusador sem fio pode ser aplicado universalmente para furar e aparafusar sem necessidade de ligar a máquina à rede.**BSB12G2, BSB14G2:** O berbequim aparafusador electrónico com percussão e sem fio pode ser aplicado universalmente para furar, furar com percussão e aparafusar sem necessidade de ligar a máquina à rede.

Não use este produto de outra maneira sem ser a normal para o qual foi concebido.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Declaramos sob responsabilidade exclusiva, que o produto descrito sob „Dados técnicos“ corresponde com todas as disposições relevantes da diretiva 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/UE, 2006/42/CE e dos seguintes documentos normativos harmonizados.

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-1:2010

EN 60745-2-2:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 50581:2012

Winnenden, 2016-03-29

Alexander Krug
Managing Director

Autorizado a reunir a documentação técnica.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
71364 Winnenden
Germany**ACUMULADOR**

Acumuladores não utilizados durante algum tempo devem ser recarregados antes da sua utilização.

Temperaturas acima de 50°C reduzem a capacidade do bloco acumulador. Evitar exposição prolongada ao sol ou a caloríficos.

Manter limpos os contactos eléctricos no carregador e no bloco acumulador.

Para uma vida útil óptima dos acumuladores, terá que carregá-los plenamente após a sua utilização.

Para assegurar uma vida útil longa, o pacote de bateria deve ser removido da carregadora depois do carregamento.

Se o pacote de bateria for armazenado por mais de 30 dias:
Armazene o pacote de bateria com aprox. 27°C em um lugar seco.
Armazene o pacote de bateria com aprox. 30%-50% da carga completa.
Carregue o pacote de bateria novamente de 6 em 6 meses.**PROTECÇÃO DE SOBRECARGA DE BATERIA**

As baterias estão equipadas com uma protecção contra sobrecarga, que as protegem de uma sobrecarga e lhes conferem uma longa durabilidade. No caso de um esforço extremamente elevado a electrónica das baterias desliga automaticamente o aparelho. Para continuar a trabalhar desligar e voltar a ligar o aparelho. Se o aparelho não se voltar a ligar, é porque o conjunto das baterias está possivelmente descarregado e tem de voltar a ser carregado na carregadora.

TRANSPORTE DE BATERIAS DE IÃO-LÍTIO

Baterias de ião-lítio estão sujeitas às disposições da legislação relativa às substâncias perigosas.

O transporte destas baterias deve ser efetuado de acordo com as disposições e os regulamentos locais, nacionais e internacionais.

- O utilizador pode efetuar o transporte rodoviário destas baterias sem restrições.
- O transporte comercial de baterias de ião-lítio por terceiros está sujeito aos regulamentos relativos às substâncias perigosas. A preparação do transporte e o transporte devem ser executados exclusivamente por pessoas instruídas e o processo deve ser acompanhado pelos especialistas correspondentes.

Observe o seguinte no transporte de baterias:

- Assegure-se de que os contactos terminais estejam protegidos e isolados para evitar um curto-circuito.
- Assegure-se de que o bloco da bateria esteja protegido contra movimentos na embalagem.
- Não transporte baterias danificadas ou que tenham fuga.

Para instruções mais detalhadas consulte a companhia de transportes

MANUTENÇÃO

Utilizar apenas acessórios AEG e peças sobresselentes AEG. Os componentes cuja substituição não esteja descrita devem ser substituídos num serviço de assistência técnica AEG (consultar a brochura relativa à garantia/moradas dos serviços de assistência técnica).

Se for necessário, um desenho de explosão do aparelho pode ser solicitado do seu posto de assistência ao cliente ou directamente da Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Alemanha, indicando o tipo da máquina e o número de seis posições na chapa indicadora da potência.

SYMBOL

ATENÇÃO! PERIGO!



Antes de efectuar qualquer intervenção na máquina retirar o bloco acumulador.



Leia atentamente o manual de instruções antes de colocar a máquina em funcionamento.



Aparelhos eléctricos não devem ser jogados no lixo doméstico.

Aparelhos eléctricos e electrónicos devem ser coletados separadamente e entregues a uma empresa de reciclagem para a eliminação correcta.

Solicite informações sobre empresas de reciclagem e postos de coleta de lixo das autoridades locais ou do seu vendedor autorizado.



Marca CE



Marca de conformidade nacional da Ucrânia



Marca de conformidade EurAsian.

TECHNISCHE GEGEVENS**ACCU-SLAGBOORMACHINE****BS12G2 BSB12G2 BS14G2 BSB14G2**

Productienummer	4330 00 02	4330 06 02	4330 12 02	4330 24 02
Boor-ø in staal000001-999999000001-999999000001-999999000001-999999
Boor-ø in staal (met boorhouder 1,5 - 13 mm)	10 mm.....	10 mm.....	10 mm.....	10 mm.....
Boor-ø in hout30 mm.....30 mm.....30 mm.....30 mm.....
Boor-ø in hout (met boorhouder 1,5 - 13 mm)6 mm.....6 mm.....32 mm.....32 mm.....
Boor-ø in tegel en kalkzandsteen4,2 mm.....4,2 mm.....4,2 mm.....4,2 mm.....
Houtschroeven (zonder voorboren)0-350 min ⁻¹0-350 min ⁻¹0-400 min ⁻¹0-400 min ⁻¹
Onbelast toerental in stand 10-1350 min ⁻¹0-1350 min ⁻¹0-1400 min ⁻¹0-1400 min ⁻¹
Onbelast toerental in stand 2-.....-.....0-1500 min ⁻¹0-1500 min ⁻¹
Onbelast toerental in stand 2 (Li-Ion)-.....20250 min ⁻¹-.....21000 min ⁻¹
Aantal slagen belast max.-.....-.....-.....22250 min ⁻¹
Aantal slagen belast max. (Li-Ion)-.....-.....-.....-.....
Draaimoment met wisselakku 1,5 Ah *130 Nm.....30 Nm.....32 Nm.....32 Nm.....
Draaimoment met wisselakku 3,0 Ah *1-.....-.....36 Nm.....36 Nm.....
Spanning wisselakku12 V.....12 V.....14,4 V.....14,4 V.....
Spanwijdte boorhouder NiCd1,5-10 mm.....1,5-10 mm.....1,5-10 mm.....1,5-10 mm.....
Spanwijdte boorhouder Li-Ion1,5-10 mm.....1,5-10 mm.....1,5-13 mm.....1,5-13 mm.....
Gewicht volgens de EPTA-procedure 01/2003 (NiCd 1,5 Ah)1,63 kg.....1,68 kg.....1,77 kg.....1,86 kg.....
Gewicht volgens de EPTA-procedure 01/2003 (Li-Ion 1,5 Ah)-.....-.....1,51 kg.....1,59 kg.....
Gewicht volgens de EPTA-procedure 01/2003 (Li-Ion 3,0 Ah)-.....-.....1,73 kg.....1,81 kg.....

Informatie over geluid en trillingen

Meetwaarden vastgesteld volgens EN 60 745.

Het kenmerkende A-gewaardeerde geluidsniveau van de machine bedraagt

Geluidsniveau (Onzekerheid K=3dB(A))

.....85,5 dB (A)

Geluidsniveau (Onzekerheid K=3dB(A))

.....96,3 dB (A)

Draag oorbeschermers!

Totale trillingswaarden (vectorschommeling) bepaald volgens EN 60745.

Trillingsemmissiewaarde ah

Slagboren in beton

.....-.....

.....11,1 m/s².....

.....-

.....12 m/s².....

Onzekerheid K=.....

.....-.....

.....1,5 m/s².....

.....-

.....1,5 m/s².....

Boren in metaal

.....1,1 m/s²..........1,1 m/s².....

.....-

.....1,4 m/s².....

Onzekerheid K=.....

.....1,5 m/s²..........1,5 m/s².....

.....-

.....1,5 m/s².....

Schroeven

.....1,0 m/s²..........1,0 m/s².....

.....-

.....1,1 m/s².....

Onzekerheid K=.....

.....1,5 m/s²..........1,5 m/s².....

.....-

.....1,5 m/s².....

*1 Gemeten volgens de AEG Standard N 877318

WAARSCHUWING

De in deze aanwijzingen vermelde trillingsdruk is gemeten volgens een in EN 60745 genormeerde meetmethode en kan worden gebruikt voor de onderlinge vergelijking van apparaten. Hij is ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de trillingsbelasting.

De aangegeven trillingsdruk geldt voor de meest gebruikelijke toepassing van het elektrische apparaat. Wanneer het elektrische gereedschap echter voor andere doeleinden, met andere dan de voorgeschreven hulpstukken gebruikt of niet naar behoren onderhouden wordt, kan de trillingsdruk afwijken. Dit kan de waarde van de trillingsdruk over de hele werkperiode aanzienlijk verhogen.

Voor een nauwkeurige inschatting van de trillingsdruk moeten ook de tijden in aanmerking worden genomen dat het apparaat uitgeschakeld is of weliswaar loopt, maar niet werkelijk in gebruik is. Dit kan de waarde van de trillingsdruk over de hele werkperiode aanzienlijk verminderen.

Bepaal extra veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de bediener tegen de inwerking van trillingen, bijvoorbeeld: onderhoud van elektrische gereedschappen en apparaten, warmhouden van de handen, organisatie van de werkprocessen.

WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen. Als de waarschuwingen en voorrichtingen niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorrichtingen voor toekomstig gebruik.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR BOORMACHINES

Houd het apparaat alléén aan de geïsoleerde grijpvlakken vast, wanneer u werkzaamheden uitvoert waarbij het snijgereedschap verborgen stroomleidingen zou kunnen raken. Het contact met een onder spanning staande leiding zet ook de metalen machinedelen onder spanning en leidt tot een elektrische schok leiden.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR SCHROEVENDRAAIERS
Houd het apparaat alléén vast aan de geïsoleerde grijpvlakken als u werkzaamheden uitvoert waarbij de schroef verborgen stroomleidingen zou kunnen raken. Het contact van de schroef met een spanningvoerende leiding kan de metalen apparaatdelen onder spanning zetten en zo tot een elektrische schok leiden.

Het gereedschap kan heet worden tijdens het gebruik.

WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding

- bij het vervangen van het gereedschap
- bij het neerleggen van het apparaat

Spanen of splinters mogen bij draaiende machine niet worden verwijderd.

Bij het werken in wanden, plafonds of vloeren oppassen voor elektriciteitsdraden, gas- of waterleidingen.

Borg uw werkstuk met behulp van een spaninrichting. Niet geborgde werkstukken kunnen ernstig letsel en grote schade veroorzaken.

Voor alle werkzaamheden aan de machine de accu verwijderen.

Verbruikte accu's niet in het vuur of bij het huisvuil werpen. AEG biedt namelijk een milieuvriendelijke recyclingmethode voor uw oude accu's.

Wisselakku's niet bij metalen voorwerpen bewaren (kortsluitingsgevaar!).

Wisselakku's van het Akku-System BGS alleen met laadapparaten van het Akku-System BGS laden. Geen accu's van andere systemen laden.

Wisselakku's en laadapparaten niet openen en alleen in droge ruimtes opslaan. Tegen vocht beschermen.

Onder extreme belasting of extreme temperaturen kan uit de accu accu-vloeistof lopen. Na contact met accu-vloeistof direct afwassen met water en zeep. Bij oogcontact direct minstens 10 minuten grondig spoelen en onmiddellijk een arts raadplegen.

De wisselaccu L1840R mag niet in deze machine worden gebruikt!

VOORGESCHREVEN GEbruIK VAN HET SYSTEEM**BS12G2, BS14G2:** De accu-boorschroedraaier is te gebruiken voor boor- en schoefwerkzaamheden, onafhankelijk van een netaansluiting.**BS12G2, BS14G2:** De accu elektronische slagboorschroedraaier is te gebruiken om te boren, slagboren en te schroeven, onafhankelijk van een netaansluiting.

Dit apparaat uitsluitend gebruiken voor normaal gebruik, zoals aangegeven.

EC - VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Wij verklaren in uitsluitende verantwoording dat het onder „Technische gegevens“ beschreven product overeenstemt met alle relevante voorrichtingen van de richtlijn 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU, 2006/42/EG en de volgende geharmoniseerde normatieve documenten:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-1:2010

EN 60745-2-2:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 50581:2012

Winnenden, 2016-03-29

Alexander Krug
Managing Director

Gemachtigd voor samenstelling van de technische documenten

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden

Germany

**AKKU**

Langere tijd niet toegepaste wisselakku's vóór gebruik altijd naladen.

Een temperatuur boven de 50°C vermindert de capaciteit van de accu.

Langdurige verwarming door zone of hitte vermijden.

De aansluitkontakten aan het laadapparaat en de accu schoonhouden.

Voor een optimale levensduur moeten de accu's na het gebruik volledig opladen worden.

Voor een zo lang mogelijke levensduur van de accu's dienen deze na het opladen uit het laadtoestel te worden verwijderd.

Bij een langere opslag van de accu dan 30 dagen:

accu bij ca. 27 °C droog bewaren.

accu bij ca. 30 % - 50 % van de laadtoestand bewaren.

accu om de 6 maanden opnieuw opladen.

OVERBELASTINGSBEVEILIGING VAN DE ACCU

Het accupak is uitgerust met een overbelastingsbeveiliging die de accu tegen overbelasting beschermt en een lange levensduur garandeert.

Bij extreem sterke belasting schakelt de acculelektronica de machine automatisch uit. Schakel de machine uit en weer in om door te kunnen werken. Wanneer de machine niet meer start, is het accupak mogelijk wel overbelast. Ontladen en moet het in het laadtoestel worden opgeladen.

TRANSPORT VAN LITHIUM-IONEN-ACCU'S

Lithium-ionen-accu's vallen onder de wettelijke bepalingen inzake het transport van gevaarlijke goederen.

Voor het transport van deze accu's moeten de lokale, nationale en internationale voorschriften en bepalingen in acht worden genomen.

- Verbruikers mogen deze accu's zonder meer over de weg transporter.
 - Het commerciële transport van lithium-ionen-accu's door expedietbedrijven is onderhevig aan de bepalingen inzake het transport van gevaarlijke goederen. De verzendingsvoorbereidingen en het transport mogen uitsluitend worden uitgevoerd door dienovereenkomstig opgeleide personen. Het complete proces moet vakkundig worden begeleid.
- Onderstaande punten moeten bij het transport van accu's in acht worden genomen:
- Waarborg ter vermindering van kortschakeling dat de contacten beschermd en geïsoleerd zijn.
 - Let op dat het accupack in de verpakking niet kan verschuiven.
 - Beschadigde of lekkende accu's mogen niet worden getransporteerd.
- Neem voor meer informatie contact op met uw expedietbedrijf.

ONDERHOUD

Gebruik uitsluitend AEG toebehoren en onderdelen. Indien componenten die moeten worden vervangen niet zijn beschreven, neem dan contact op met een officieel AEG servicecentrum (zie onze lijst met servicecentra).

Zo nodig kan een explosietekening van het apparaat worden aangevraagd bij uw klantenservice of direct bij Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Duitsland onder vermelding van het machinetype en het zescijferige nummer op het typeplaatje.

SYMBOLEN

OPGELET! WAARSCHUWING! GEVAAR!



Voor alle werkzaamheden aan de machine de accu verwijderen.



Graag instructies zorgvuldig doorlezen voordat u de machine in gebruik neemt.



Elektrische apparaten mogen niet via het huisafval worden afgeworpen. Elektrische en elektronische apparaten moeten gescheiden worden verzameld en voor een milieuvriendelijke afvoer worden afgegeven bij een recyclingbedrijf. Informeer bij uw gemeente of bij uw vakhandelaar naar recyclingbedrijven en inzamelpunten.



CE-keurmerk



National symbol of overeenstemming Oekraïne



EurAsian-symbool van overeenstemming.

TEKNISKE DATA

AKKU SLAGBORE-/SKRUEMASKINE	BS12G2	BSB12G2	BS14G2	BSB14G2
Produktionsnummer	4330 00 02...	4330 06 02...	4330 12 02...	4330 24 02...
Bor-ø i stål000001-999999000001-999999000001-999999000001-999999
Bor-ø i stål (med borepatron 1,5 - 13 mm)10 mm.....10 mm.....10 mm.....10 mm.....
Bor-ø i træ30 mm.....30 mm.....30 mm.....30 mm.....
Bor-ø i træ (med borepatron 1,5 - 13 mm)32 mm.....32 mm.....
Bor-ø i tegl og kalksandsten6 mm.....8 mm.....
Træskruer (uden forborring)4,2 mm.....4,2 mm.....4,2 mm.....4,2 mm.....
Omdrejningstal, ubelastet i 1. gear0-350 min ⁻¹0-350 min ⁻¹0-400 min ⁻¹0-400 min ⁻¹
Omdrejningstal, ubelastet i 2. gear0-1350 min ⁻¹0-1350 min ⁻¹0-1400 min ⁻¹0-1400 min ⁻¹
Omdrejningstal, ubelastet i. 2. gear (Li-Ion)0-1500 min ⁻¹0-1500 min ⁻¹
Slagantal belastet max.20250 min ⁻¹21000 min ⁻¹
Slagantal belastet max. (Li-Ion)22250 min ⁻¹
Drejningsmoment med udskiftningsbatteri 1,5 Ah *130 Nm.....30 Nm.....32 Nm.....32 Nm.....
Drejningsmoment med udskiftningsbatteri 3,0 Ah *136 Nm.....36 Nm.....
Udskiftningsbatteriets spænding12 V.....12 V.....14,4 V.....14,4 V.....
Borepatronspændevide NiCd1,5-10 mm.....1,5-10 mm.....1,5-10 mm.....1,5-10 mm.....
Borepatronspændevide Li-Ion1,5-10 mm.....1,5-10 mm.....1,5-13 mm.....1,5-13 mm.....
Vægt svarer til EPTA-procedure 01/2003 (NiCd 1,5 Ah)1,63 kg.....1,68 kg.....1,77 kg.....1,86 kg.....
Vægt svarer til EPTA-procedure 01/2003 (Li-Ion 1,5 Ah)1,51 kg.....1,59 kg.....
Vægt svarer til EPTA-procedure 01/2003 (Li-Ion 3,0 Ah)1,73 kg.....1,81 kg.....

Støj-/vibrationsinformation

Måleværdier beregnes iht. EN 60 745.

Værktøjets A-vægtede lydrykniveau er typisk

85,5 dB (A)

85,5 dB (A)

86,5 dB (A)

86,5 dB (A)

Lydefekt niveau (Usikkerhed K=3dB(A))

96,3 dB (A)

96,3 dB (A)

97,5 dB (A)

97,5 dB (A)

Brug høreværn!

Samlede vibrationsværdier (værdisum for tre retrninger) beregnet iht. EN 60745.

Vibrationsekspansjonen afh

Slagborring i beton

.....11,1 m/s².....12 m/s².....

Usikkerhed K=

.....1,5 m/s².....1,5 m/s².....

Boring i metal

.....1,1 m/s²..........1,1 m/s².....1,4 m/s².....1,4 m/s².....

Usikkerhed K=

.....1,5 m/s²..........1,5 m/s².....1,5 m/s².....1,5 m/s².....

Skruning

.....1,0 m/s²..........1,0 m/s².....1,1 m/s².....1,1 m/s².....

Usikkerhed K=

.....1,5 m/s²..........1,5 m/s².....1,5 m/s².....1,5 m/s².....

*1 Målt i.h.t. AEG Standard N 877318

ADVARSEL

Svingningsniveauer, som er angivet i disse anvisninger, er målt i henhold til standardiseret måleprocedure ifølge EN 60745 og kan anvendes til indbyrdes sammenligning mellem el-værktøjer. Svingningsniveauer er ligeledes egnet som foreløbigt skøn over svingningsbelastningen.

Det angivne svingningsniveau er baseret på el-værktøjets primære anvendelsesformål. Hvis el-værktøjet benyttes til andre formål, med andet indsatsværktøj eller ikke vedligeholdes tilstrækkeligt, kan svingningsniveauet afvige. Dette kan øge svingningsbelastningen over den samlede arbejdsperiode betydeligt.

For en nojagtig vurdering af svingningsbelastningen skal der også tages højde for de tidsperioder, hvor apparatet er slukket, eller hvor apparatet kører, men uden at være i anvendelse. Dette kan reducere svingningsbelastningen over den samlede arbejdsperiode betydeligt.

Supplerende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod påvirkninger fra svingninger skal iværksættes, f.eks.: Vedligeholdelse af el-værktøj og indsatsværktøj, varmholdelse af hænder, organisering af arbejdssprocesser.

WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen.

Als de waarschuwingen en voorrichtingen niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle waarschuwingen en voorrichtingen voor toekomstig gebruik.**VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR BOORMACHINES**

Houd het apparaat alléén aan de geïsoleerde grijpvlekken vast, wanneer u werkzaamheden uitvoert waarbij het snijgereedschap verborgen stroomleidingen zou kunnen raken. Het contact met een onder spanning staande leiding zet ook de metalen machinedelen onder spanning en leidt tot een elektrische schok.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR SCHROEVENDRAAIERS

Houd het apparaat alléén vast aan de geïsoleerde grijpvlekken als u werkzaamheden uitvoert waarbij de Schroef verborgen stroomleidingen zou kunnen raken. Het contact van de Schroef met een spanning voerende leiding kan de metalen apparaatdelen onder spanning zetten en zo tot een elektrische schok leiden.

VERDERE VEILIGHEIDS- EN WERKINSTRUCTIES

Draag veiligheidsuitrusting. Bij werkzaamheden met de machine dient u altijd een veiligheidsbril te dragen. Veiligheidskleding zoals stofmasker, veilighedshandschoenen, stevig en slipvast schoeisel, helm en gehoorbeskyttelse wordende aanbevolen.

Het gedurende het werken vrijkomende stof is doorgaans schadelijk voor de gezondheid en mag niet met het lichaam in aanraking komen. Draag derhalve een geschikt stofbeschermingsmasker.

Het is niet toegestaan, materialen te bewerken waarvan een gezondheidsgevaar uitgaat (bijv. asbest).

Schakel het apparaat onmiddellijk uit als het gereedschap blokkeert! Schakel het apparaat niet in zolang het gereedschap geblokkeerd is; dit zou een terugslag met een hoog reactiemoment kunnen veroorzaken. Achterhaal en verhelp de oorzaak voor de blokkering van het gereedschap met inachtneming van de veiligheidsinstructies.

Mogelijke oorzaken voor de blokkering:

- kantelen in het te bewerken werkstuk
- doorbreken van het te bewerken materiaal
- overbelasting van het elektrische gereedschap

Grijp niet in de lopende machine.

Het gereedschap kan heet worden tijdens het gebruik.

WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding.

• bij het vervangen van het gereedschap

• bij het neerleggen van het apparaat

Spanen of splinters mogen bij draaiende machine niet worden verwijderd.

Bij het werken in wanden, plafonds of vloeren oppassen voor elektriciteitsdraden, gas- of waterleidingen.

Borg uw werkstuk met behulp van een spaninrichting. Niet geborgde werkstukken kunnen ernstig letsel en grote schade veroorzaken.

Voor alle werkzaamheden aan de machine de akku verwijderen.

Verbruikte akku's niet in het vuur of bij het huisvuil werpen. AEG biedt namelijk een milieuvriendelijke recyclingmethode voor uw oude akku's.

Wisselakkus' niet bij metalen voorwerpen bewaren (kortsluitingsgevaar!).

Wisselakkus' van het Akku-Systeem BGS alléén met laadapparaten van het Akku-Systeem BGS laden. Geen akku's van andere systemen laden.

Wisselakkus' en laadapparaten niet openen en alleen in droge ruimtes opslaan. Tegen vocht beschermen.

Onder extreme belastning of extreme temperaturen kan uit de accu accu-vloeistof lopen. Na contact met accu-vloeistof direct afwassen met water en zeep. Bij oogcontact direct minstens 10 minuten grondig spoelen en onmiddelijk een arts raadplegen.

Brug ikke batteriet L1840R i denne maskine!

TILTÆNKET FORMÅL**BS12G2, BS14G2:** Akku bore-/skruemaskinen kan bruges universelt til boring og skruning uafhængigt af en nettilslutning.**BSB12G2, BSB14G2:** Akku slagboremaskinen kan anvendes til alm. boreopgaver, slagborring og som skruemaskine uden tilslutning til stikkontakt.

Produktet må ikke anvendes på anden måde og til andre formål end foreskrevet.

CE-KONFORMITETSERKLÆRING

Vi erklærer som eneansvarlig, at det under „Tekniske data“ beskrevne produkt stemmer overens med alle relevante forskrifter, der følger af direktiv 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU, 2006/42/EF samt af følgende harmoniserede normative dokumenter:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-1:2010

EN 60745-2-2:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 50581:2012

Winnenden, 2016-03-29

Alexander Krug
Managing Director

Autoriseret til at udarbejde de tekniske dokumenter.

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden

Germany

AKKU

Langere tijd niet toegepaste wisselakkus' vóór gebruik altijd laden.

Een temperatuur boven de 50°C verminderd de capaciteit van de accu.

Langdurige verwarming doorzon of hitte vermijden.

De aansluitkontakten aan het laadapparaat en de akku schoonhouden.

Voor een optimale levensduur moeten de accu's na het gebruik volledig opladen worden.

Voor een zo lang mogelijke levensduur van de accu's dienen deze na het opladen uit het laadtoestel te worden verwijderd.

Bij een langere opslag van de accu dan 30 dagen:

accu bij ca. 27 °C droog bewaren.

accu bij ca. 30 % - 50 % van de laadtoestand bewaren.

accu om de 6 maanden opnieuw opladen.

OVERBELASTNINGSSIKRING FOR BATTERI

Akupack'en er udstyret med en overbelastningssikring, som beskytter akkumulatorbatteriet mod overbelastning og sikrer en høj levetid.

Ved ekstrem kraftig belastning bøkker akkumulatorbatteriet automatisk maskinen fra. Sluk og tænd maskinen igen for at genoptage driften. Går maskinen ikke i gang igen, er akupack'en muligvis afsladt og skal genoplades i ladeaggregatet.

TRANSPORT AF LITHIUM-BATTERIER

Lithium-batterier er omfattet af lovgivningen om transport af farligt gods. Transporten af disse batterier skal ske under overholdelse af lokale, nationale og internationale regler og bestemmelser.

- Forbrugere må transportere disse batterier på veje uden yderligere krav.
- Den kommercielle transport af lithium-batterier ved speditionsfirmaer er omfattet af reglerne for transport af farligt gods. Forberedelsen af forsendelse og transport må kun udføres af tilsvarende personer. Den samlede proces skal følges af fagfolk.
- Følgende punkter skal overholdes ved transport af batterier:
- Sørg for at kontakterne er beskyttet og isoleret for at forhindre kortslutninger.
- Sørg for at batteripakken ikke kan bevæge sig inden for emballagen.
- Beskadigede eller lækkende batterier må ikke transporteres.

VEDLIGEHOLDELSE

Brug kun AEG-tilebhør og AEG-reservedele. Komponenter, hvor udskiftningsprocedurer ikke er beskrevet, skal skifves ud hos et AEG-servicecenter (se brochure garanti/kundeserviceadresser).

Hvis det er nødvendigt, kan der bestilles en sprængskitse nummer på mærkepladen og bestil tegningen hos din lokale kundeserviceafdeling eller direkte hos Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Tyskland.

SYMBOLER

VIGTIGT! ADVARSEL! FARE!



Ved arbejde inden i maskinen, bør batteriet tages ud.



Læs brugsanvisningen nøje før ibrugtagning.



Elektrisk udstyr må ikke bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald.

Elektrisk og elektronisk udstyr skalindsammes særskilt og afleveres hos en genbrugsvirksomhed til en miljømæssig forsvarlig bortskaffelse.

Spørg de lokale myndigheder eller din forhandler om genbrugsstationer og indsamlingssteder til sådant affald.



CE-mærke



Nationalt overensstemmelsesmærke Ukraine



EurAsian overensstemmelsesmærke.

TEKNISKE DATA BATTERIDREVET SLAGBORMASKIN/SKRUTREKKER

	BS12G2	BSB12G2	BS14G2	BSB14G2
Produksjonsnummer.....	4330 00 02.....	4330 06 02.....	4330 12 02.....	4330 24 02.....
Bor-ø i stål.....	..000001-999999	..000001-999999	..000001-999999	..000001-999999
Bor-ø i stål (med borpatron 1,5 - 13 mm).....	10 mm.....	10 mm.....	10 mm.....	10 mm.....
Bor-ø i treverk.....	.30 mm.....	.30 mm.....	.30 mm.....	.30 mm.....
Bor-ø i treverk (med borpatron 1,5 - 13 mm).....	-.....	-.....	.32 mm.....	.32 mm.....
Bor-ø i tegl og kalksandstein.....	-.....	6 mm.....	-.....	.8 mm.....
Treskruer (uten forborring).....	4,2 mm.....	4,2 mm.....	4,2 mm.....	4,2 mm.....
Tomgangsturtall i 1. gir.....	0-350 min ⁻¹	0-350 min ⁻¹	0-400 min ⁻¹	0-400 min ⁻¹
Tomgangsturtall i 2. gir.....	0-1350 min ⁻¹	0-1350 min ⁻¹	0-1400 min ⁻¹	0-1400 min ⁻¹
Tomgangsturtall i 2. gir (Li-Ion).....	-.....	-.....	0-1500 min ⁻¹	0-1500 min ⁻¹
Lastslagttall maks.....	-.....	20250 min ⁻¹	-.....	21000 min ⁻¹
Lastslagttall maks. (Li-Ion).....	-.....	-.....	-.....	22250 min ⁻¹
Dreiemoment med vekselbatteri 1,5 Ah *1.....	.30 Nm.....	.30 Nm.....	.32 Nm.....	.32 Nm.....
Dreiemoment med vekselbatteri 3,0 Ah *1.....	-.....	-.....	.36 Nm.....	.36 Nm.....
Spenninng vekselbatteri.....	12 V.....	12 V.....	14,4 V.....	14,4 V.....
Chuckspennområde NiCd.....	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....
Chuckspennområde Li-Ion.....	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....	1,5-13 mm.....	1,5-13 mm.....
Vekt i henhold til EPTA-Prosedryen 01/2003 (NiCd 1,5 Ah).....	1,63 kg.....	1,68 kg.....	1,77 kg.....	1,86 kg.....
Vekt i henhold til EPTA-Prosedryen 01/2003 (Li-Ion 1,5 Ah).....	-.....	-.....	1,51 kg.....	1,59 kg.....
Vekt i henhold til EPTA-Prosedryen 01/2003 (Li-Ion 3,0 Ah).....	-.....	-.....	1,73 kg.....	1,81 kg.....

Støy-/vibrasjonsinformasjon

Måleverdier fastslått i samsvar med EN 60 745.

Det A-bedømte lydnivået til maskinen er:

Lydryknivå (Usikkerhet K=3dB(A)).....	85,5 dB (A).....	85,5 dB (A).....	86,5 dB (A).....	86,5 dB (A).....
Lydefektnivå (Usikkerhet K=3dB(A)).....	96,3 dB (A).....	96,3 dB (A).....	97,5 dB (A).....	97,5 dB (A).....

Bruk hørselsvern!

Totalte svingningsverdier (vektorsum fra tre retninger) beregnet jf. EN 60745.

Svingningssemisjonsverdi avh.

Slagboring i betong.....	-.....	11,1 m/s ²	-.....	12 m/s ²
Usikkerhet K=.....	-.....	1,5 m/s ²	-.....	1,5 m/s ²
Boring i metall.....	1,1 m/s ²	1,1 m/s ²	1,4 m/s ²	1,4 m/s ²
Usikkerhet K=.....	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²
Skruing.....	1,0 m/s ²	1,0 m/s ²	1,1 m/s ²	1,1 m/s ²
Usikkerhet K=.....	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

*1 Målt etter AEG standard N 877318

ADVARSEL

Svingningsnivået som er angitt i denne instruksjonen er målt i overensstemmelse med målemetoden normert i direktiv EN 60745 og kan brukes til å sammenligne elektromaskiner med hverandre. Den egnar seg også for en foreløpig vurdering av svingningsbelastningen.

Det angitte svingningsnivået representerer de hovedsaklige bruk av elektroverktøyet. Men anvendes elektroverktøyet for andre bruk med avvikende utskiftbare verktøy eller vedlikeholdet er utstrekkelig, kan svingningsnivået være avvikende.

Dette kan forhøye svingningsbelastning betydelig over hele arbeidsperioden. For en nøyaktig vurdering av svingningsbelastningen må også det tas hensyn til tiden apparatet er avslått eller står på, men ikke er i bruk. Dette kan redusere svingningsbelastningen betydelig over hele arbeidsperioden.

Innfør også ekstra sikkerhetsstiltak for å beskytte bruker mot utvirkingen av svingningene. Disse kan f.eks. være: vedlikehold av elektroverktøyet og det utskiftbare verktøyet, holde hendene varme, organisasjon av arbeidsforløpet.

A OBS! Les alle sikkerhetsinstrukser og bruksanvisninger. Feil ved overholdelsen av advarslene og nedenstående anvisninger kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlig skader.

Ta godt vare på alle advarslene og informasjonene.

SIKKERHETSINSTRUKSER FOR BOREMASKINER

Hold apparatet i de isolerte holdeflatene, når det arbeides på steder hvor elektroverktøyet kan treffe skjulte strømledninger. Kontakt med en spenningsførende ledning setter også maskinens metalldeler under spenning og fører til elektrisk støt.

SIKKERHETSINSTRUKSER FOR SKRUTREKKERE

Hold apparatet i de isolerte holdeflatene, når arbeid utføres hvor skruen kan treffe skjulte strømledninger. Kontakt med skruen med en strømførende ledning kan sette apparatets metalldeler under spenning og føre til elektrisk slag.

YTTERLIGE SIKKERHETS- OG ARBEIDSINSTRUKSJONER

Bruk vernebekledning. Ta alltid på vernebrille ved bruk av maskinen. Vernebekledning så vel som støvmaske, vernehansker, fast og sklisikkert skotøy, hjem og hørselsvern er anbefalt.

Støvet som oppstår ved arbeidet er ofte helsefarlig og skal ikke komme i kontakt med kroppen. Bruk derfor vernemaske som er egnet for støv.

Materialer som er helsefarlig skal ikke bearbeides (f.eks.. asbestos)

Slå av apparatet med en gang dersom det isatte verktøyet er blokkert! Ikke slå apparatet på igjen så lenge det isatte verktøyet er blokkert; her kan det oppstå et tilbakeslag med høyt reaksjonsmoment. Finn ut hvorfor det isatte verktøyet blokkerer og fjern årsaken til dette. Ta herved hensyn til sikkerhets innstruksene.

Mulige årsaker til dette kan være:

- det har forkantet seg i arbeidsområdet som bearbeides
- det har brekt igjennom materiale som bearbeides
- elektroverktøyet er overbelastet

Ikke grip inn i maskinen når den står på og går.

Isatt verktøy kan i bruk bli veldig varmt.

ADVARSEL! Fare for forbrenning

- ved skifting av verktøy
- når apparatet legges ned

Spon eller fliser må ikke fjernes mens maskinen er i gang.

Pass på kabler, gass- og vannledninger når du arbeider i vegg, tak eller gulv.

Klem fast arbeidsemnet med en spenninnretning. Ikke sikre arbeidsemnet kan ha alvorlige helseskader og skader av material til følge.

Ta ut vekselbatteriet før du arbeider på maskinen

Ikke kast brukte vekselbatterier i varmen eller husholdningsavfallet. AEG tilbyr en miljøriktig deponering av gamle vekselbatterier; venligst spør din fagforhandler.

Ikke oppbevar vekselbatterier sammen med metallgenstander (kortslutningsfare).

Vekselbatterier av systemet BGS skal kun lades med lader av systemet BGS. Ikke lad opp batterier fra andre systemer.

Ikke åpne vekselbatterier og ladere, de skal oppbevares i tørre rom. Beskyttes mot fugtighet.

Under ekstreme belastninger og ekstreme temperaturer kan det lekke ut batterivæske fra utskiftbare batterier. Ved berøring med batterivæske, vask umiddelbart med såpe og vann. Ved kontakt med øynene må øynene skylles grundig i rennende vann i minst 10 minutter. Oppsök lege umiddelbart.

Vekselbatteriet L1840R skal ikke brukes i denne maskinen!

FORMÅLSMESSIG BRUK

BS12G2, BS14G2: Batteri-boreskrutrekkeren kan brukes universalt for boring og skruing uavhengig av nettikpling.

BSB12G2, BSB14G2: Batteri-elektronikk-slagboreskrutrekkeren kan brukes universelt til boring, slagboring og skruing uavhengig av nettikpling.

Dette apparatet må kun brukes til de oppgitte formål.

CE-SAMSVARSKRÆKLÆRING

Vi erklærer i alene ansvar at produktet beskrevet i „Teknisk data“ overensstemer med alle relevante forskrifter til Eu direktiv 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU, 2006/42/EF og de følgende harmoniserte normative dokumentene.

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-1:2010

EN 60745-2-2:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 50581:2012

Winnenden, 2016-03-29

Alexander Krug

Managing Director

Autorisert til å utarbeide den tekniske dokumentasjonen

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden

Germany

BATTERIER

Vekselbatterier som ikke er brukt over lengre tid skal etterlades før bruk. En temperatur over 50°C reduserer vekselbatteriets kapasitet. Unngå oppvarming i sol eller ved varmeovner (fyring) i lengre tid.

Hold tilkoplingskontakten på lader og vekselbatteri rene.

For en optimal levetid må batteriene etter bruk ladet helt opp.

For å sikre en lengst mulig brukstid av batteriene skal disse etter oppladning taes ut av laderen.

Ved lagring av batteriene lengre enn 30 dager:

Lagre batteriet tørt ved ca. 27°C.

Lagre batteriet ved en oppladningstilstand på ca. 30%-50%.

Lade opp batteriet igjen etter 6 måneder.

OVERBELASTNINGSVERN FOR OPPPLADBARE BATTERIER

Batteripakken er utstyrt med overbelastningsvern som beskytter det oppladbare batteriet mot overbelastning og sikrer en lang levetid.

Ved ekstrem høy belastning kobler maskinenes batterielektronikk seg automatisk ut. For å fortsette å arbeide må maskinen slås av og så på igjen. Starter maskinen ikke igjen er batteripakken muligens utladet og må lades opp igjen i laderen.

TRANSPORT AV LITHIUM-ION-BATTERI

Lithium-ion-batterier faller under de lovfestede forskriftene om transport av farlig gods.

Transporten av disse batteriene må rette seg etter lokale, nasjonale og internasjonale forskrifter og bestemmelser.

- Forbruker har lov å transportere disse batteriene på gaten uten reglementering.
 - Den kommercielle transport av Lithium-ion-batterier av spesidionsfirma faller under bestemmelserne om transport av farlig gods.
 - Forberedningene av forsendelsen og transport skal utelukkende gjennomføres av personer som har blitt skolet til dette. Hele prosessen skal følges opp av fagfolk.
- Følgende punkter skal tas hensyn til ved transport:
- Kontroller at kontakten er beskyttet og isolert for å unngå kortslutninger.
 - Pass på at batteripakken i forpakningen ikke kan skli fram og tilbake.
 - Skadede eller batterier som leker er det ikke lov å transportere.
- Ta kontakt med spesidionsfirma for ytterlige henvisninger.

VEDLIKEHOLD

Bruk kun AEG tilbehør og AEG reservedeler. Komponenter der utskifting ikke er beskrevet skal skifftes ut hos AEG kundeservice (se brosjyre garanti/kundeserviceadresser).

Ved behov kan det fås en eksplosjonstegning av apparatet hos kundeservice eller direkte hos Techtronic Industries GmbH,

Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany ved angivelse av maskinens type og det sekstallige nummeret på maskinen skilt.

SYMBOLER



OBS! ADVARSEL! FARE!



Ta ut vekselbatteriet før du arbeider på maskinen



Les nøye gjennom bruksanvisningen før maskinen tas i bruk.



Elektriske apparat skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

Elektriske og elektroniske apparat skal samles separat og leveres til miljøvennlig deponering til en avfall bedrift.

Informér deg hos myndighetene på stedet eller hos din fagforhandler hvor det finnes recycling bedrifter oppsamlingssteder.



Nasjonalt Konformitetstegn Ukraina



EurAsian Konformitetstegn.

TEKNIKA DATA BATTERIDRIVEN SLAGBORRMASKIN/SKRUVDRAGARE

	BS12G2	BSB12G2	BS14G2	BSB14G2
Produktionsnummer	4330 00 02.....	4330 06 02.....	4330 12 02.....	4330 24 02.....
.....000001-999999000001-999999000001-999999000001-999999000001-999999
Borrdiam. in stål.....	10 mm.....	10 mm.....	10 mm.....	10 mm.....
Borrdiam. in stål (med chuck 1,5 - 13 mm).....	30 mm.....	30 mm.....	30 mm.....	30 mm.....
Borrdiam. in trä.....	-.....	-.....	32 mm.....	32 mm.....
Borrdiam. tegel, kalksten.....	-.....	6 mm.....	-.....	8 mm.....
Träskruvning (utan förborning).....	4,2 mm.....	4,2 mm.....	4,2 mm.....	4,2 mm.....
Obelastat varvtal 1:a växel	0-350 min ⁻¹	0-350 min ⁻¹	0-400 min ⁻¹	0-400 min ⁻¹
Obelastat varvtal 2:a växel	0-1350 min ⁻¹	0-1350 min ⁻¹	0-1400 min ⁻¹	0-1400 min ⁻¹
Obelastat varvtal 2:a växel (Li-Ion).....	-.....	-.....	0-1500 min ⁻¹	0-1500 min ⁻¹
Belastat slagtal max.	-.....	20250 min ⁻¹	-.....	21000 min ⁻¹
Belastat slagtal max. (Li-Ion).....	-.....	-.....	-.....	22250 min ⁻¹
Vridmoment med batteri 1,5 Ah *1.....	30 Nm.....	30 Nm.....	32 Nm.....	32 Nm.....
Vridmoment med batteri 3,0 Ah *1.....	-.....	-.....	36 Nm.....	36 Nm.....
Batterispänning.....	12 V.....	12 V.....	14,4 V.....	14,4 V.....
Chuckens spännområde NiCd.....	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....
Chuckens spännområde Li-Ion.....	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....	1,5-13 mm.....	1,5-13 mm.....
Vikt enligt EPTA 01/2003 (NiCd 1,5 Ah)	1,63 kg.....	1,68 kg.....	1,77 kg.....	1,86 kg.....
Vikt enligt EPTA 01/2003 (Li-Ion 1,5 Ah)	-.....	-.....	1,51 kg.....	1,59 kg.....
Vikt enligt EPTA 01/2003 (Li-Ion 3,0 Ah)	-.....	-.....	1,73 kg.....	1,81 kg.....

Ljud-vibrationsdata

Måtvärdena har tagits fram baserande på EN 60 745.

A-värdet av maskinens ljudtrycksnivå är

Ljudtrycksnivå (Onoggrannhet K=3dB(A)).....85,5 dB (A).....85,5 dB (A).....86,5 dB (A).....86,5 dB (A)

Ljudeffektsnivå (Onoggrannhet K=3dB(A)).....96,3 dB (A).....96,3 dB (A).....97,5 dB (A).....97,5 dB (A)

Använd hörselskydd!

Totala vibrationsvärden (vektorsumma ur tre riktningar) framtaget enligt EN 60745.

Vibrationsemissonsvarde ah

Slagborring i betong.....	-.....	11,1 m/s ²	-.....	12 m/s ²
Onoggrannhet K=.....	-.....	1,5 m/s ²	-.....	1,5 m/s ²
Borring i metall.....	1,1 m/s ²	1,1 m/s ²	1,4 m/s ²	1,4 m/s ²
Onoggrannhet K=.....	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²
Skruvning.....	1,0 m/s ²	1,0 m/s ²	1,1 m/s ²	1,1 m/s ²
Onoggrannhet K=.....	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

*1 Uppmätt enligt AEG Standard N 877318

VARNING

Den i de här anvisningarna angivna vibrationsnivån har uppmätts enligt ett i EN 60745 normerat mätforfarande och kan användas vid jämförelse mellan olika elverktyg. Nivån är även lämplig att använda vid en preliminär bedömning av vibrationsbelastningen.

Den angivna vibrationsnivån representerar den huvudsakliga användningen av det aktuella elverktyget. Men om elverktyget ska användas i andra användningsområden, tillsammans med avlikvande insatsverktyg eller efter otillräckligt underhåll, kan vibrationsnivån skilja sig. Det kan öka vibrationsbelastningen betydligt under hela arbetstiden.

För att få en exaktare bedömning av vibrationsbelastningen ska även den tid beaktas, under vilken elverktyget är avstängt eller är påslaget, utan att det verkligen används. Det kan reducera vibrationsbelastningen betydligt under hela arbetstiden.

Lägg som skydd för användaren fast extra säkerhetsåtgärder mot vibrationernas verkan, som till exempel: underhåll av elverktyg och insatsverktyg, varmhållning av händer och organisering av arbetsförflopp.

VARNING! Läs all säkerhetsinformation och alla anvisningar. Fel som uppstår till följd av att anvisningarna nedan inte följs kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga kroppsskador.

Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BORRMASKINER

Håll fast apparaten med hjälp av de isolerade greppytorna när du utför arbeten där arbetsverktyget skulle kunna träffa på dolda elledningar. Om sågen kommer i kontakt med en spänningförande ledning sätts sågens metalldelar under spänning som sedan kan leda till elektriskt slag.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR SKRUVE

Håll apparten i de isolerade greppytorna när ni utför arbeten där skruven kan träffa dolda elkablär. Skruvens kontakt med en strömförande ledning kan sätta apparatdelar av metall under spänning och leda till elektrisk stöt.

ÖVRIGA SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER

Använd skyddsutrustning. Använd alltid skyddsglasögon när du använder maskinen. Som skyddsutsrustning rekommenderar vi t ex en dammskyddsmask, skyddshandskar, stabila och hälsksära skor, hjälm och hörselskydd.

Det damm som bildas under arbetets gång är ofta hälsosjälvigt och det ska inte komma in i kroppen. Bär därfor lämplig skyddsmask.

Det är inte tillåtet att bearbeta material som kan vara hälsosjälvigt (t.ex. asbest).

Stäng av maskinen omedelbart om ett verktyg som används sitter fast! Sätt sedan inte på maskinen igen så länge som verktyget som används fortfarande sitter fast; risk för okontrollerade slag med högt reaktionsmoment. Ta reda på orsaken varför verktyget fastnade och åtgärda orsaken med hänsyn till säkerhetsanvisningarna.

Möjliga orsaker kan vara:

- Verktyget sitter snett i arbetsstycket
- Verktyget går igenom materialet som bearbetas
- Elverktyget är överbelastat

Gå aldrig med händerna i en maskin som är igång.

Verktyget som används kan bli mycket varmt under användningen.

VARNING! Risk för brännskador

- vid verktygsbytte
- när man lägger ifrån sig maskinen

Avlägsna aldrig spän eller flisor när maskinen är igång.

Vid arbetenborring i vägg, tak eller golv, var alltid observant på befintliga el-, gas- eller vattenledningar.

Säkra arbetsstycket med en fastspänningssanordning. Arbetsstycken som inte är ordentligt fastspända kan leda till allvarlig kroppsskada eller annan skada.

Drag ur batteripaket innan arbete utföres på maskinen.

Kasta inte förbrukade batterier. Lämna dem till AEG Tools för återvinning.

Förvara ej batteriet ihop med metallföremål, kortslutning kan uppstå.

System BGS batterier laddas endast i System BGS laddare. Ladda inte batterier från andra system.

Batterier lagras torrt och skyddas för fukt.

Under extrem belastning eller extrem temperatur kan batterivätska tränga ut ur skadade batterier. Vid beröring med batterivätska tvätta genast av med vatten och tvål. Vid ögonkontakt spola genast i minst 10 minuter och kontakta genast läkare.

Använd inte batteriet L1840R i detta verktyg!

ANVÄND MASKINEN ENLIGT ANVISNINGARNA**BS12G2, BS14G2:** Denna Akkumaskin är användbar för både borring och skruvning.**BSB12G2, BSB14G2:** Denna Akku-elektronikmaskin är användbar för både borring, slagborring och skruvning.

Maskinen får endast användas för angiven tillämpning.

CE-FÖRSÄKRA

Vi intygar och ansvarar för att den produkt som beskrivs under „Tekniska data“ överensstämmer med alla relevanta bestämmelser i direktiv 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU, 2006/42/EG och följande harmoniserade dokument:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-1:2010

EN 60745-2-2:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 50581:2012

Winnenden, 2016-03-29

Alexander Krug
Managing Director

Befullmäktigad att sammanställa teknisk dokumentation.

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden

Germany

BATTERIER

Batteri som ej använts på länge måste laddas före nytt bruk.

En temperatur över 50°C reducerar batteriets effekt. Undvik långre uppvärmning tex i solen eller nära ett element.

Se till att anslutningskontakterna i laddaren och på batteriet är ren.

För en optimal livslängd ska batterierna laddas helt igen efter användningen.

För att få en så lång livslängd som möjligt bör laddningsbara batterier avlägsnas från laddaren när de är laddade.

Om laddningsbara batterier lagras längre än 30 dagar:

Lagra batteriet torrt och vid ca 27°C.

Lagra batteriet vid ca 30%-50% av laddningskapaciteten.

Ladda batterierna på nytt var 6:e månad.

BATTERI-ÖVERBELASTNINGSSKYDD

Batteripaketet är utrustat med ett överlastskydd som skyddar batteriet mot överbelastning och därmed säkerställer en lång livslängd.

Vid extremlt stark belastning stänger batterielektroniken av maskinen automatiskt. Stäng först av och slå sedan på maskinen igen, är batteripaketet kanske urladdat och måste på laddas upp igen i laddaren.

TRANSPORTERA LITIJUMJON-BATTERIER

För litijum-batterier gäller de lagliga föreskrifterna för transport av farligt gods på väg.

Därför får dessa batterier endast transporteras enligt gällande lokala, nationella och internationella föreskrifter och bestämmelser.

- Konsumenter får transportera dessa batterier på allmän väg utan att behöva beakta särskilda föreskrifter.
 - För kommersiell transport av litijum-batterier genom en speditionfirma gäller emellertid bestämmelserna för transport av farligt gods på väg. Endast personal som känner till alla tillämpliga föreskrifter och bestämmelser får förbereda och genomföra transporten. Hela processen ska följas upp på fackmässigt sätt.
- Följande ska beaktas i samband med transporten av batterier:
- Säkerställ att alla kontakter är skyddade och isolerade för att undvika kortslutning.
 - Se till att batteripacken inte kan glida fram och tillbaka i förpackningen.
 - Transportera aldrig batterier som läcker, har runnit ut eller är skadade.

SKÖTSEL

Använd endast AEG-tillbehör och AEG-reservdelar. Komponenter, för vilka inget byte beskrivs, skall bytas ut hos AEG-kundtjänst (se broschyrer garanti-/kundtjänstdresser). Vid behov kan du rekrytera apparatens sprängkiss antingen hos kundservicen eller direkt hos Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Du ska då ange maskintypen och numret på sex siffror som står på effektskylen.

SYMBOLER

OBSERVERA! VARNING! FARA!



Drag ur batteripaket innan arbete utföres på maskinen.



Läs instruktionen noga innan du startar maskinen.



Elektriska maskiner och elverktyg som kasseras får inte slängas tillsammans med de vanliga hushållssporna. Elektriska maskiner och verktyg samt elektronisk utrustning som kasseras ska samlas separat och lämnas till en avfallsstation för miljövänlig avfallshantering. Kontakta den lokala myndigheten respektive kommunen eller fråga återförsäljare var det finns speciella avfallsstationer för elskrot.



CE-symbol



Nationell symbol för överensstämmelse Ukraine



EurAsian överensstämmelsesymbol.

TEKNISET ARVOT AKKU-ISKUPORAKONE/RUUINKIERRIN

	BS12G2	BSB12G2	BS14G2	BSB14G2
Tuotantonumero	4330 00 02	4330 06 02	4330 12 02	4330 24 02
Poran Ø teräkseen000001-999999000001-999999000001-999999000001-999999
Poran Ø teräkseen (aina istukan 1,5 - 13 mm)	10 mm.....	10 mm.....	10 mm.....	10 mm.....
Poran Ø puuhun	30 mm.....	30 mm.....	30 mm.....	30 mm.....
Poran Ø puuhun (aina istukan 1,5 - 13 mm)	32 mm.....	32 mm.....
Poran Ø tilin ja kalkkihiekkaikiin	6 mm.....	8 mm.....
Puuruvuvi (ilman esiporausta)	4,2 mm.....	4,2 mm.....	4,2 mm.....	4,2 mm.....
Kuorimittamatton kierrosluku 1. vahiteella	0-350 min ⁻¹	0-350 min ⁻¹	0-400 min ⁻¹	0-400 min ⁻¹
Kuorimittamatton kierrosluku 2. vahide	0-1350 min ⁻¹	0-1350 min ⁻¹	0-1400 min ⁻¹	0-1400 min ⁻¹
Kuorimittamatton kierrosluku 2. vahide (Li-Ion)	0-1500 min ⁻¹	0-1500 min ⁻¹
Kuorimittettu iskutajaaujuus maks	20250 min ⁻¹	21000 min ⁻¹
Kuorimittettu iskutajaaujuus maks (Li-Ion)	22250 min ⁻¹
Vääntömomentti vaihtoakkuineen 1,5 Ah *1	30 Nm.....	30 Nm.....	32 Nm.....	32 Nm.....
Vääntömomentti vaihtoakkuineen 3,0 Ah *1	36 Nm.....	36 Nm.....
Jännite vaihtoakkuu	12 V.....	12 V.....	14,4 V.....	14,4 V.....
Istukan aukeama NiCd	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....
Istukan aukeama Li-Ion	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....	1,5-13 mm.....	1,5-13 mm.....
Paino EPTA-menettelyn 01/2003 mukaan (NiCd 1,5 Ah)	1,63 kg.....	1,68 kg.....	1,77 kg.....	1,86 kg.....
Paino EPTA-menettelyn 01/2003 mukaan (Li-Ion 1,5 Ah)	1,51 kg.....	1,59 kg.....
Paino EPTA-menettelyn 01/2003 mukaan (Li-Ion 3,0 Ah)	1,73 kg.....	1,81 kg.....

Melu-/tärinätieto

Mitta-arvot määritetty EN 60 745 mukaan.

Yleensä työkalun A-luokan melutaso

Melutaso (Epävarmuus K=3dB(A))

85,5 dB (A)

Äänenvoimakkuus (Epävarmuus K=3dB(A))

96,3 dB (A)

Käytä kuulosuojaamia!

Väärähtelyn yhteisarvot (kolmen suunnan vektorisumma) mitattuna EN 60745 mukaan.

Väärähtelyemissioarvo ah

Betonin iskuporaaminen

.....11,1 m/s².....12 m/s².....

Epävarmuus K=

.....1,5 m/s².....1,5 m/s².....

Metallin poraaminen

.....1,1 m/s².....1,4 m/s².....

Epävarmuus K=

.....1,5 m/s².....1,4 m/s².....

Ruuvinvääntö

.....1,0 m/s².....1,5 m/s².....

Epävarmuus K=

.....1,5 m/s².....1,5 m/s².....

*1 Mitattu AEG normin N 877318 mukaan

VAROITUS

Näissä ohjeissa mainittu väärähtelytaso on mitattu EN 60745 -standardin mukaisella mittausmenetelmällä ja sitä voidaan käyttää sähkötyökalujen vertaamiseen. Sitä voidaan käyttää myös väärähtelyrasiituksen välialkaiseen arviointiin.

Mainittu väärähtelytaso edustaa sähkötyökalun pääasiallista käyttöä. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muihin tehtäviin, poikkeavien työkaluihin tai riittämättömistä huoltaen, väärähtelytaso voi olla erilainen. Se voi korottaa väärähtelyrasiusta koko työajan osalta.

Tarkan väärähtelyrasiituksen toteamiseen tulee ottaa huomioon aika, jona laite on kytketty pois tai on kylläkin päällä, mutta ei käytössä. Se voi pienentää väärähtelyrasiusta koko työajan osalta.

Määrittele lisä turvalaitosmenetelmiä käyttäjän suojaamiseksi värinöiden vaikutuksesta, kuten esimerkiksi: sähkötyökalujen ja käytötyökalujen huolto, käsien lämpimänä pitäminen, työvaiheiden organisaatio.

VAROITUS! Lue kaikki turvalisuusmäärykset ja ohjeet.

Turvalisuusohjeet noudatetaan laimiinlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Säilytä kaikki turvalisuus- ja muit ohjeet tulevaisuutta varten.

PORAKONEIDEN TURVALISUUSOHJEET

Pitele laitetta vain eristetyistä tarttumapiinoista, kun suoritat sellaisia töitä, joissa leikkaustyökalu saattaa osua piilossa oleviin sähköjohdoihin. Kosketus jännitteiseen johtoon saattaa myös koneen metalliosat jännitteisiksi ja johtaa sähköiskuun.

RUUVAAJAN TURVALISUUSOHJEET

Pitele laitteesta kiinni sen eristetyistä kahvoista suoritaessasi töitä, joiden aikana ruuvi saattaa osua piilossa oleviin sähköjohdoihin. Ruuvin kosketus jännitteiseen johtoon saattaa tehdä laiteen metalliosat jännitteisiksi ja aiheuttaa sähköiskun.

TÄYDENTÄVIÄ TURVALISUUSMÄÄRYKSIÄ JA TYÖSKENTELYOHJEITA

Käytä suojarusteita. Käytä aina suojalaseja käytäessäsi konetta. Suosittelemme suojaruosteiden käyttöä, näihin kuuluvat pölysuojanaamari, työkäsineet, tukevat, liustamattomat jalkineet, kypärä ja kuulosuojukset.

Koneen käytöstä aiheutuva pöly ja jätte voi olla haitallista terveydelle eikä sen vuoksi tulisi päästää kosketukseen ihmisen kanssa. Koneella työkseen mukaan on käytettävä sopivaa suojainta.

Terveydellisiä vaaroja aiheuttavien materiaalien (esim. asbestin) työstämisen on kieltetty.

Jos käytetystä työkalu juuttuu kiinni, sammuta laite heti! Älä kytke laitetta uudelleen pääle työkalun ollessa vielä kiinni juuttuneena, koska tästä saattaa aiheutua voimakas takaisku. Selvitä työkalun juuttumisen syystä ja poista syy turvalisuusmääryksiä noudattamalla.

Mahdollisia syitä voivat olla:

- työkalun vinoutumisen työstökappaleessa
- työstötyn materiaalin puuhaiseminen
- sähkötyökalun ylikuormitus

Älä tartu käynnissä olevan koneen työosiin.

Käytetty työkalu saattaa kuumeta käytön aikana.

VAROITUS! Palovamman varaa

• työkalua vahdettessa

• laitetta pois laskettessa

Lastuja tai puruja ei saa poistaa koneen käydessä.

Varo seiniä, katton ja lattiaan poratessa osumasta sähköjohtoon, kaasua- ja vesijohtoihin.

Varmista työstökappaleesi kiinnityslaitteella paikalleen. Varmistamattomat työstökappaleet saattavat aiheuttaa vakavia vammoja ja vaurioita.

Ota akku pois ennen kaikkia koneeseen tehtäviä toimenpiteitä.

Käytettävää vaihtoakkuja ei saa polttaa eikä poista normalin jättehuollon kautta. AEGilla on tarjolla vanhoja vaihtoakkuja varten ympäristöystävällinen jättehuoltopalvelu.

Vaihtoakkuja ei saa säilyttää yhdessä metalliesineiden kanssa (oikosulkuvalta).

Käytä ainoastaan System BGS latauslaitetta System BGS akkujen lataukseen. Älä käytä muiden järjestelmien akkuja.

Vaihtoakkuja ja latauslaitteita ei saa avata. Säilytys vain kuivissa tiloissa. Suojattava kosteudesta.

Vaurioituneesta akusta saattaa erityisen kovassa käytössä tai poikkeavassa lämpötilassa vuotaa akkuhappoa. Ihonkohda, joka on joutunut kosketukseen akkuhapon kanssa on viipyttämätö pestävä vedellä ja saippualla. Silmä, johon on joutunut akkuhappoa, on huuhdeltava vedellä vähintään 10 minuutin ajan, jonka jälkeen on viipyttämätö hakeuduttava lääkärin apuun.

Vaihtoakkuja L1840R ei saa käyttää tässä koneessa!

TARKOITUKSENMUKAINEN KÄYTÖ**BS12G2, BS14G2:** Akkuporakone/ruuvinväännin on akkukäytöinen ja toimii ilman verkkohuoitoa.**BSB12G2, BSB14G2:** Elektronisella akkukuporakoneella voi porata, iskuporata ja ruuvata ilmanverkkohuoitoa. Koneessa on seuraavat ominaisuudet:

Älä käytä tuottaa ohjeiden vastaisesti.

TODISTUS CE-STANDARDINMUKAISUUDESTA

Vakuutamme yksinvastuulisesti, että kohdassa „Tekniset tiedot“ kuvattu tuote vastaa kaikista sitä koskevista direktiivien 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU, 2006/42/EY määryksistä sekä seuraavia harmonisoitua standardisoivia asiakirjoja:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-1:2010

EN 60745-2-2:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 50581:2012

Winnenden, 2016-03-29

Alexander Krug
Managing Director

Valtuutettu kokoamaan tekniset dokumentit.

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden

Germany

**AKKU**

Pitkään käytäessä ollut vaihtoakut on ladattava ennen käyttöä.

Yli 50 °C lämpötilassa akun suorituskyky heikkenee. Vältätkän akkujen säilyttämistä auringossa tai kuumissa tiloissa.

Pidä aina latauslaitteen ja akun kosketinpinnat puhtaina.

Akut on ladattava täyteen käytön jälkeen optimaalisen elinän säilyttämiseksi.

Mahdollisimman pitkän elinajan takaamiseksi akut tulee poistaa laturista lataamisen jälkeen.

Akkuja yli 30 päivää säilytetäessä:

Säilytä akku yli 27 °C:ssa ja kuivassa.

Säilytä akku sen latauksen ollessa 30 % - 50 %.

Lataa akku 6 kuukauden välein uudelleen.

AKUN YLIKUORMITUSSUOJAUS

Akkusarja on varustettu ylikuormitussojalla, joka suojaa akkuja ylikuormituksesta ja varmistaa sen pitkän elinkaaren.

Äärimmäisrasisuksessa akkujen kuljetustiikka sammuttaa koneen automaattisesti. Työn jatkamiseksi kone kytkeytää pois ja sitten jälleen päälle. Jos kone ei käynnyt uudelleen, niin akkusarja saattaa olla tyhjentynyt ja se täytyy ladata uudelleen latauslaiteella.

LITIUM-IONIAKKUJEN KULJETTAMINEN

Liitium-ioniaukat kuuluvat vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetuji lakiin.

Näiden akkujen kuljettamisen tyydytys suorittaa noudattaen paikallisista, kansallisia ja kansainvälisiä määryksiä ja sääädöksiä.

- Kuljetatut saavat ilman muuta kuljettaa näitä akkuja teitä pitkin.
- Kuupaliisessä kuljetukseessa huolintaliikkeiden täytyy kuljettaa liitium-ioniaukkujen varallisten aineiden kuljetuksesta annetuji määrysten mukaisesti. Ainoastaan tähän vastaavasti koulutetut henkilöt saavat suorittaa kuljetukseen valmistelutoimet ja itse kuljetuksen. Koko prosessia tulee valvoa asianantevasti.

Seuraavat kohdat tulee huomioida akkuja kuljetettaessa:

- Varmista, että akkujen kontaktit on suojuettu ja eristetty, jotta vältetään lyhytsulut.
- Huolehdi siitä, ettei akkusarja voi liiskahtaa paikaltaan pakauksen sisällä.
- Vahingoittuneita tai vuotavia akkuja ei saa kuljettaa.

Pyydä tarkemmat tiedot huolintaliikkeeltäsi.

HUOLTO

Käytä ainoastaan AEG lisätarvikkeita ja AEG varaosia. Mikäli jokin komponentti, jota ei ole kuvailtu, tarvitsee vaihtoa ota yhteys johonkin AEG palvelupisteistä (kts. listamme takuuohjollisikkeiden/ palvelupisteiden osoitteista)

Tarvittaessa voit pyytää läitten räjähdyspiirustuksen ilmoittajan konetyypin ja typpikilveessä olevan kuusinumeroinen luvun huoltopalvelustasi tai suoraan osoitteeseen Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Strasse 10, 71364 Winnenden, Saksa.

SYMBOLIT

HUOMIO! VAROITUS! VAARA!



Ota akku pois ennen kaikkia koneeseen tehtäviä toimenpiteitä.



Lue käytöohjeet huollettavasti, ennen koneen käynnistämistä.



Sähkölaitteita ei saa hävittää yhdessä kotitalousjätteiden kanssa.

Sähkö- ja elektroniset laitteet tulee kerätä erikseen ja toimittaa kierrätysliikeeseen ympäristöystävällistä hävittämistä varten.

Pyydä paikallisilta viranomaisilta tai alan kauppalaitosta tarkemmat tiedot kierrätyspisteistä ja keräyspaikoista.

CE-merkki



Kansallinen standardinmukaisuusmerkki Ukraina



EurAsian-vaihtimustenmukaisuusmerkki.

TEKNİK VERİLER	VURMALI AKÜ MATKAP VIDASI	BS12G2	BSB12G2	BS14G2	BSB14G2
Üretim numarası.....		4330 00 02.....	4330 06 02.....	4330 12 02.....	4330 24 02.....
	000001-999999000001-999999000001-999999000001-999999
Delme çapı çelikte		10 mm.....	10 mm.....	10 mm.....	10 mm.....
Delme çapı çelikte (alet mandren 1,5-13 mm)		30 mm.....	30 mm.....	30 mm.....	30 mm.....
Delme çapı çelikte		-.....	-.....	32 mm.....	32 mm.....
Delme çapı tuğla ve kireçli kum taşı		-.....	6 mm.....	-.....	8 mm.....
Ağac vidaları (kavuz deliklisi)		4,2 mm.....	4,2 mm.....	4,2 mm.....	4,2 mm.....
Boşaltı devir sayısı 1. Vites.....		0-350 min ⁻¹	0-350 min ⁻¹	0-400 min ⁻¹	0-400 min ⁻¹
Boşaltı devir sayısı 2. Vites		0-1350 min ⁻¹	0-1350 min ⁻¹	0-1400 min ⁻¹	0-1400 min ⁻¹
Yükteli maksimum darbe sayısı		-.....	-.....	0-1500 min ⁻¹	0-1500 min ⁻¹
Yükteli maksimum darbe sayısı (Li-Ion)		-.....	20250 min ⁻¹	-.....	21000 min ⁻¹
Tork Kartuş akülü 1,5 Ah *1.....		-.....	-.....	-.....	22250 min ⁻¹
Tork Kartuş akülü 3,0 Ah *1.....		30 Nm.....	30 Nm.....	32 Nm.....	32 Nm.....
Kartuş akü gerilimi		-.....	-.....	36 Nm.....	36 Nm.....
Mandren kapasitesi NiCd		1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....
Mandren kapasitesi Li-Ion		1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....	1,5-13 mm.....	1,5-13 mm.....
Ağırlığı ise EPTA-üretici 01/2003'e göre (NiCd 1,5 Ah)		1,63 kg.....	1,68 kg.....	1,77 kg.....	1,86 kg.....
Ağırlığı ise EPTA-üretici 01/2003'e göre (Li-Ion 1,5 Ah)		-.....	-.....	1,51 kg.....	1,59 kg.....
Ağırlığı ise EPTA-üretici 01/2003'e göre (Li-Ion 3,0 Ah)		-.....	-.....	1,73 kg.....	1,81 kg.....

Gürültü ve titreşim önleme hakkında bilgi

Ölçüm değerleri EN 60 745 e göre belirlenmektedir.

Aletin A değerlendirmeli gürültü seviyesi tipik olarak şu degerdedir:

Ses basinci seviyesi (Tolerans K=3dB(A)) 85,5 dB (A) 85,5 dB (A) 86,5 dB (A) 86,5 dB (A)

Akustik kapasite seviyesi (Tolerans K=3dB(A)) 96,3 dB (A) 96,3 dB (A) 97,5 dB (A) 97,5 dB (A)

Koruyucu kulaklık kullanın!

Toplam titreşim değeri (yükün vektör toplamı) EN 60745'e göre belirlenmektedir:

titreşim emisyon değeri ah

Darbeli beton delme	-.....	11,1 m/s ²	-.....	12 m/s ²
Tolerans K=.....	-.....	1,5 m/s ²	-.....	1,5 m/s ²
Metal delme	1,1 m/s ²	1,1 m/s ²	1,4 m/s ²	1,4 m/s ²
Tolerans K=.....	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²
Vida ile tutturma	1,0 m/s ²	1,0 m/s ²	1,1 m/s ²	1,1 m/s ²
Tolerans K=.....	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

*1 AEG Standard N 877318'e göre ölçülmüştür.

UYARI

Bu talimatlarda belirtilen titreşim seviyesi, EN 60745 standartına uygun bir ölçme metodu ile ölçülmüştür ve elektrikli el aletleri birbirileyle karşılaşmak için kullanılabilir. Ölçüm sonuçları ayrıca titreşim yükünün geçici değerlendirmesi için de uygundur.

Belirtilen titreşim seviyesi, elektrikli el aletinin genel uygulamalar için geçerlidir. Ancak elektrikli el aleti başka uygulamalar için, farklı ekleni parçaçıkları ya da yetersiz bakım koşullarında kullanılırsa, titreşim seviyesi farklılık gösterebilir. Bu durumda, titreşim yükü toplam çalışma zaman aralığı içerisinde belirgin ölçüde yükselenbilir.

Titreşim yükünün tam bir değerlendirmesi için ayrıca cihazın kapalı olduğu süreler ve cihazın çalışır durumda olduğu, ancak gerçek kullanımda bulunmadığı süreler de dikkate alınmalıdır. Böylelikle, toplam çalışma zamanı aralığı boyunca meydana gelen titreşim yükü belirgin ölçüde azaltılabilir.

Kullanıcıyı titreşimlerin etkisinden korumak üzere, öneğin elektrikli el aletlerinin ve ekleni parçaçıklarının bakımı, ellerin sıcak tutulması ve iş akışlarının organizasyonu gibi ek güvenli tedbirlerini belirleyiniz.

UYARI! Bütün güvenlik notlarını ve talimatları okuyunuz.

Açılanan uyarılarla ve talimat hükümlerine uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, yanıklara ve/veya ağır yaralanmalara neden olunabilir.

Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini ilerde kullanmak üzere saklayın.

MATKAP MAKINELERİ İÇİN GÜVENLİK AÇIKLAMALARI

Kesme aletinin eğrilişmiş elektrik kabloları isabet eden çalışmalar yapılmaları cihazı izole edilmiş kollarından tutun. Elektrik akımı ileten kablolara temas edilecek olursa metal alet elemanlarına da gerilim geçer ve bu da elektrik çarpmalarına neden olabilir.

TORNAVIDALAR İÇİN GÜVENLİK AÇIKLAMASI

Vidayı büken ve elektrik hattına maruz kalabilen çalışmalar yaparken cihazı izole edilmiş bulunan tutacak kolundan tutun. Voltaj altında kalan vida ile temas edilmesi, metal cihaz parçaçıklarına elektrik akımı verebilir ve bu da elektrik çarpmasına neden ol.

EK GÜVENLİK VE ÇALIŞMA TALİMATLARI

Koruma tezhipi kullanın. Makinada çalışan devamlı surette koruyucu gözük takın. Koruyucu elbise ve tozlordan koruma maskesi, emniyet eldivenleri ve saçılmak ve kaymaya mukavim ayakkabı giyin. Başlık ve kulaklığa tavaşla edilir.

İşlenen parçayı bir germe tertibatıyla emniyete alın. Emniyete alınmayan iş parçaları ağır yaralanmalar ve hasarlar neden olabilir.

Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce kartuş aküyü çıkarın.

Kullanılmış kartuş aküleri atete veya ev çöplerine atmayın. AEG, kartuş akülerin çevre zarar vermeyecek biçimde tasfiye edilmesine olanak sağlayan hizmet sunar; lütfen bu konuda yetkilii satıcınızdan bilgi alın.

Kartuş aküleri metal parça veya eşyalarla birlikte saklamayın (kısa devre tehlikesi).

BGS sistemli kartuş aküleri sadece BGS sistemli şarj cihazları ile şarj edin. Başka sistemli aküleri şarj etmeyin.

Kartuş aküleri ve şarj cihazını açmayın ve sadece kuru yerlerde saklayın. Neme ve ıslamaya karşı koruyun.

Aşırı zorlama veya aşırı ısınma sonucu hasar gören kartuş akülerden batarya sıvısı dışarı akabilir. Batarya sıvısı ile temasla gelen yeri hemen bol su ve sabunu yıkayın. Batarya sıvısı gözünüzü kaçaçık olursa en azından 10 dakika yıkayın ve zaman geçirmeden bir doktora başvurun.

L1840R şarj edilebilir pil paketinin bu makineyle kullanılması yasaktır!

KULLANIM

BS12G2, BSB12G2: Bu akülü delme/vidalama makinesi, şebeke akımına bağlı kalınmadan delme ve vidalama işlerinde çok yönlü olarak kullanılabilir.

BSB12G2, BSB14G2: Bu akülü elektronik darbeli matkap şebeke akımından bağımsız olarak delme, darbeli delme ve vidalama işlerinde çok yönlü olarak kullanılabilir.

Bu alet sadece belirli gibi ve usulüne uygun olarak kullanılabilir.

CE UYGUNLUK BEYANI

Tek sorumlular olarak „Teknik Veriler“ bölümünde tarif edilen ürünler 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU, 2006/42/EC sayılı direktifin ve aşağıdaki harmonize temel belgelerin bütün önemli hükümlerine uygun olduğunu beyan etmektedir:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-1:2010

EN 60745-2-2:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 50581:2012

Winnenden, 2016-03-29

Alexander Krug
Managing Director

Teknik evrakları hazırlamakla görevlendirilmiştir.

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden

Germany



terbiyatı makineyi otomatik olarak kapatır. Makinenin tekrar çalıştırılması amacıyla tekrar kapatın ve yeniden çalıştırın. Makine tekrar çalışmadığında, akü donanımı muhtemelen boşalmıştır ve o zaman yeni şarj edilerek tekrar doldurulması gereklidir.

LİTYUM İON PILLERİN TAŞINMASI

Lityum iyon piller tehlikeli madde taşımacılığı hakkındaki yasal hükümler tabidir.

Bu piller, bölgesel, ulusal ve uluslararası yönetmeliklere ve hükümlere uyularak taşınmak zorundadır.

- Tüketiciler bu pilleri herhangi bir özel şart aranmaksızın karayoluyla taşıyamazlar.
- Lityum iyon pillerin nakliye şirketleri tarafından ticari taşımacılığı için tehliliği madde taşımacılığının hükümleri geçerlidir. Şirket hazırlığı ve taşıma sadece ilgili eğitimi görmüş personel tarafından gerçekleştirilebilir. Bütün süreç uzmanca bir refakatçılık altında gerçekleştirilebilir.

Pillerin taşınaması sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

- Kısa devre oluşmasını önlemek için kontakların korunmuş ve izole edilmiş olmasını sağlayın.
- Pil paketinin ambalajı içinde kaymamasına dikkat edin.
- Hasarlı veya akmiş pillerin taşınaması yasaktır.

Arıza bilgileri için nakliye şirketinize başvurunuz.

BAKİM

Sadece Milwaukee aksesuarı ve yedek parçası kullanın. Nasıl değiştirileceği açıklanmamış olan yapı parçalarını bir Milwaukee müşteri servisiinde değiştirin (Garanti ve servis adresi broşürüne dikkat edin).

Gerektiginde cihazın ayrıntılı çizimini, güç levhası üzerindeki makine modelini ve altı haneli rakamı belirterek müşteri servisinden veya doğrudan Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany adresinden isteyebilirsiniz.

SEMBOLLER



DİKKAT! UYARI! TEHLIKE!



Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce kartuş aküyü çıkarın.



Lütfen aleti çalışmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatli biçimde okuyun.



Elektrikli cihazların evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmesi yasaktır.

Elektrikli ve elektronik cihazlar ayrılarak biriktirilmeli ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmeleri için bir atık değerlendirme tesisine götürülmelidirler.

Yerel makamlara veya satıcınızca geri dönüşüm tesisi ve atık toplama merkezlerinin yerlerini danışınız.



CE işaretü



Ulusal uygunluk işaretü Ukrayna



EurAsian Uyumluluk işaretü

TECHNICKÁ DATA AKU PŘÍKLEPOVÉ VRATÍČKY/ŠROUBOVÁKY

	BS12G2	BSB12G2	BS14G2	BSB14G2
Výrobní číslo.....	4330 00 02.....	4330 06 02.....	4330 12 02.....	4330 24 02.....
.....000001-999999000001-999999000001-999999000001-999999000001-999999
Vrtací ø v oceli.....	10 mm.....	10 mm.....	10 mm.....	10 mm.....
Vrtací ø v oceli (s upínacím pouzdrem 1,5 - 13 mm).....	13 mm.....	13 mm.....	13 mm.....	13 mm.....
Vrtací ø v dřevě.....	30 mm.....	30 mm.....	30 mm.....	30 mm.....
Vrtací ø v dřevě (s upínacím pouzdrem 1,5 - 13 mm).....	32 mm.....	32 mm.....	32 mm.....	32 mm.....
Vrtání ø v cihle a vápenopisicové cihle.....	-.....	6 mm.....	-.....	8 mm.....
Vrtut do dřeva (bez předvrtání).....	4,2 mm.....	4,2 mm.....	4,2 mm.....	4,2 mm.....
Počet otáček při běhu naprázdno na 1.st.rychlosti.....	0-350 min ⁻¹	0-350 min ⁻¹	0-400 min ⁻¹	0-400 min ⁻¹
Počet otáček při běhu naprázdno na 2.st.rychlosti.....	0-1350 min ⁻¹	0-1350 min ⁻¹	0-1400 min ⁻¹	0-1400 min ⁻¹
Počet otáček při běhu naprázdno na 2.st.rychlosti (Li-Ion).....	-.....	-.....	0-1500 min ⁻¹	0-1500 min ⁻¹
Počet úderů max.....	-.....	20250 min ⁻¹	-.....	21000 min ⁻¹
Počet úderů max (Li-Ion).....	-.....	-.....	-.....	22250 min ⁻¹
Kroutící moment s výměnným akumulátorem 1,5 Ah *1.....	30 Nm.....	30 Nm.....	32 Nm.....	32 Nm.....
Kroutící moment s výměnným akumulátorem 3,0 Ah *1.....	-.....	-.....	36 Nm.....	36 Nm.....
Napětí výměnného akumulátoru.....	12 V.....	12 V.....	14,4 V.....	14,4 V.....
Rozsah upnutí sklíciida NiCd.....	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....
Rozsah upnutí sklíciida Li-Ion.....	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....	1,5-13 mm.....	1,5-13 mm.....
Hmotnost podle prováděcího předpisu EPTA 01/2003 (NiCd 1,5 Ah).....	1,63 kg.....	1,68 kg.....	1,77 kg.....	1,86 kg.....
Hmotnost podle prováděcího předpisu EPTA 01/2003 (Li-Ion 1,5 Ah).....	-.....	-.....	1,51 kg.....	1,59 kg.....
Hmotnost podle prováděcího předpisu EPTA 01/2003 (Li-Ion 3,0 Ah).....	-.....	-.....	1,73 kg.....	1,81 kg.....

Informace o hlučku / vibracích

Naměřené hodnoty odpovídají EN 60 745.

Typická vážená

Hladina akustického tlaku (Kolisavost K=3dB(A)).....	85,5 dB (A).....	85,5 dB (A).....	86,5 dB (A).....	86,5 dB (A).....
Hladina akustického výkonu (Kolisavost K=3dB(A)).....	96,3 dB (A).....	96,3 dB (A).....	97,5 dB (A).....	97,5 dB (A).....

Používejte chrániče sluchu !

Celkové hodnoty vibrací (vektorský součet tří směrů) zjištěné ve smyslu EN 60745.

Hodnota vibracní emisí ah

Vrtání betonu s příklepem

Kolisavost K=.....

Vrtání kovů.....

Kolisavost K=.....

Šroubování.....

Kolisavost K=.....

*1 Změřeno podle normy AEG N 877318

VAROVÁNÍ

Úroveň chvění uvedená v tomto návodu byla naměřena podle metody měření stanovené normou EN 60745 a může být použita pro porovnání elektrického nářadí. Hodí se také pro průběžný odhad zatížení chvěním.

Uvedená úroveň chvění představuje hlavní účely použití elektrického nářadí. Jestliže se ale elektrické nářadí používá pro jiné účely, s odlišnými nástroji nebo s nedostatečnou údržbou, může se úroveň chvění odlišovat. To může značně zvýšit zatížení chvěním během celé pracovní doby.

Pro přesný odhad zatížení chvěním se musí také zohlednit čas, během kterých je přístroj vypnutý nebo kdy je sice v chodu, ale skutečně se s ním nepracuje. To může zatížení chvěním během celé pracovní doby značně snížit.

Stanovte doplňková bezpečnostní opatření pro ochranu obsluhy před účinky chvění jako například: technická údržba elektrického nářadí a nástrojů, udržování teploty rukou, organizace pracovních procesů.

A UPOZORNĚNÍ! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a návody. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úder elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění. Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna uschovejte.

A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PRÁCI S VRATÍČKOU

Při provádění prací, při kterých nářadí může narazit na skryta elektrická vedení, držte přístroj za izolované přídržovací plošky. Kontakt s vedením pod napětím přivést napětí na kovové díly stroje a vede k elektrickému úderu.

A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PRÁCI SE ŠROUBOVÁKEM

Přístroj držte za izolované plochy, pokud provádíte práce, při kterých může šroub zasáhnout skrytá elektrická vedení. Kontakt šroubu s vedením pod napětím může přivést napětí na kovové části přístroje a způsobit elektrický ráz.

DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ A PRACOVNÍ POKYNY

Použijte ochranné vybavení. Při práci s elektrickým nářadím používejte vždy ochranné brýle. Doporučujeme rovněž použít součásti ochranného oděvu a ochranné obuv, jako protiprašné masky, ochranných rukavic, pevné a neklouzající obuv, ochranné přilby a ochrany sluchu.

Prach vznikající při práci s tímto nářadím může být zdraví škodlivý. Proto by neměl přijít do styku s tělem. Používejte při práci vhodnou ochranou masku.

Nesmějí se opracovávat materiály, které mohou způsobit ohrožení zdraví (např. azbest).

Při zablokování nasazeného nářadí přístroj okamžitě vypněte! Přístroj nezapínajte, pokud je nasazený nářadí zablokován; mohl by při tom vzniknout zpětný náraz s vysokým reakčním momentem. Zjistěte přičinu zablokování nasazeného nářadí a odstraňte ji při dodržení bezpečnostních pokynů.

Možnými příčinami mohou být:

- vzpřímení v opracovávaném obrobku
- přelomení opracovávaného materiálu
- přetížení elektrického přístroje

Nezasahujte do běžícího stroje.

Nasazený nářadí se může během používání rozplít.

VAROVÁNÍ! Nebezpečí popálení.

- při výměně nástroje
- při odkládání přístroje

Pokud stroj běží, nesmí být odstraňovány třísky nebo odštěpky.

Při vrtání do zdi, stropu a podlahy dávat pozor na elektrické kabely, plynová a vodovodní potrubí.

Obrobek zabezpečte upínacím zařízením. Nezabezpečené obrobky mohou způsobit těžká poranění a poškození.

Před zahájením veškerých prací na vrtacím šroubováku vymontuj výmenný akumulátor.

Používejte nevyhuzujete do domovního odpadu nebo do ohně. AEG nabízí ekologickou likvidaci starých článků, přejte se u vašeho obchodníka s náradím.

Náhradní akumulátor neskladujte s kovovými předměty, nebezpečí zkratu. Akumulátor systému BGS nabízejte pouze nabíječkou systému BGS. Nenabíjtejte akumulátor jiných systémů.

Náhradní akumulátor ani nabíječku neotvírejte, skladujte je v suchu, chráněte před vlhkem.

Při extrémní zátěži či vysoké teplotě může z akumulátoru vytékать kapalina. Při zasažení touto kapalinou okamžitě důkladně po dobu alespoň 10min. omýtav a neodkladně vyhledat lékaře.

Výmenná baterie L1840R se v tomto stroji nesmí použít!

BS12G2, BS14G2: Akumulátorový vrtací šroubovák je univerzálně použitelný pro vrtání a šroubování nezávisle na elektrické sítě.

BSB12G2, BSB14G2: Akumulátorový pýšilepový vrtací aroubovák je univerzálně použitelný pro vrtání, pýšilepové vrtání a aroubování nezávisle na elektrické sítě.

Toto zařízení lze používat jen pro uvedený účel.

CE-PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výhradně na vlastní zodpovědnost prohlašujeme, že se výrobek popsaný "Technických údajích" shoduje se všemi relevantními předpisy směrnice 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU, 2006/42/ES a s následujícimi harmonizovanými normativními dokumenty:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-1:2010

EN 60745-2-2:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 50581:2012

Winnenden, 2016-03-29

Alexander Krug
Managing Director

Zplnomocně k sestavování technických podkladů.

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden

Germany

AKUMULÁTORY

Déle nepoužívané akumulátory je nutné před použitím znova nabít.

Teplota přes 50 °C snižuje výkon akumulátoru. Chraňte před dlouhým přehříváním na slunci či v topení.

Kontakty nabíječky a akumulátoru udržujte v čistotě.

Optimální životnost akumulátorů se zajistí, když se po použití vždy plně nabijí.

K zabezpečení dlouhé životnosti by se akumulátor měly po nabití vymontovat z nabíječky.

Při skladování akumulátoru po dobu delší než 30 dní:

Skladujte akumulátor v suchu při cca 27°C.

Skladujte akumulátor při cca 30%-50% nabíjecí kapacity.

Opakujte nabíjení akumulátoru každých 6 měsíců.

OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ AKUMULÁTORU

Akumulátorová sada je vybavena ochranou proti přetížení, která ji chrání a zaručuje její dlouhou životnost.

Při extrémním zatížení elektronika akumulátoru elektrický nástroj vypne. K pokračování v práci nástroj vypněte a opět zapněte. V případě, že se motor nářadí ani potom nerozběhne, je akumulátorová sada pravděpodobně vybitá a musí se v nabíječce opět nabít.

PŘEPRAVA LITHIUM-IONTOVÝCH BATERIÍ

Lithium-iontové baterie spadají podle zákonních ustanovení pod přepravu nebezpečného nákladu.

Přeprava této baterií se musí realizovat s dodržováním lokálních, vnitrostátních a mezinárodních předpisů a ustanovení.

- Spotřebitelé mohou tyto baterie bez problémů přepravovat po komunikacích.
- Komerční přeprava lithium-iontových baterií prostřednictvím přepravních firem podléhá ustanovením o přepravě nebezpečného nákladu. Přípravu k vyexpedování a samotnou přepravu smějí vykonávat jen příslušně vyškolé osoby. Na celý proces se musí odborně dohlížet.

Při přepravě baterií je třeba dodržovat následující:

- Zajistěte, aby kontakty byly chráněny a izolované, aby se zamezilo zkrátkám.
- Dávejte pozor na to, aby se svazek baterii v rámečku balení nemohl sesmeknout.
- Poškozené a vyteklé baterie se nesmějí přepravovat.

Ohledně dalších informací se obrátěte na vaši přepravní firmu.

ÚDRŽBA

Používat výhradně příslušenství AEG a náhradní díly AEG. Díly jejichž výměny nebyla popsána, nechte vyměnit v autorizovaném servisu (viz "Záruky / Seznam servisních míst")

V případě potřeby si můžete v servisním centru pro zákazníky nebo přímo od firmy Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Německo vyžádat schematický nákres jednotlivých dílů přístroje, když uvedete typ přístroje a šestimístné číslo na výkonovém štítku.

SYMBOLY



POZOR! VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ!



Před zahájením veškerých prací na vrtacím šroubováku vymontuj výmenný akumulátor.



Před spuštěním stroje si pečlivě pročtěte návod k používání.



Elektrické přístroje se nesmí likvidovat společně s odpadem z domácnosti.



Elektrické a elektronické přístroje je třeba sbírat odděleně a odevzdát je v recyklačním podniku na ekologickou likvidaci.



Na místních úřadech nebo u vašeho specializovaného prodejce se informujte na recyklační podniky a sběrné dvory.



Značka CE



Národní znak shody Ukrajiny



Euroasijská značka shody

TECHNICKÉ ÚDAJE AKUMULÁTOROVÁ PRÍKLEPOVÁ VŕTAČKA A UŤAHOVÁČKA

	BS12G2	BSB12G2	BS14G2	BSB14G2
Výrobne číslo.....	4330 00 02.....	4330 06 02.....	4330 12 02.....	4330 24 02.....
Priemer vrtu do ocele0.00001-9999990.00001-9999990.00001-9999990.00001-999999
Priemer vrtu do ocele (s upínadlom vŕtka 1,5 - 13 mm)10 mm.....10 mm.....10 mm.....10 mm.....
Priemer vrtu do dreva (s upínadlom vŕtka 1,5 - 13 mm)30 mm.....30 mm.....30 mm.....30 mm.....
Priemer vrtu do dreva32 mm.....32 mm.....
Priemer vrtu do tehly a vápencového pieskovca6 mm.....8 mm.....
Skrutkovanie do dreva (bez predvrtu)4,2 mm.....4,2 mm.....4,2 mm.....4,2 mm.....
Otačky naprázdno v 1. prevodovom stupni0-350 min ⁻¹0-350 min ⁻¹0-400 min ⁻¹0-400 min ⁻¹
Otačky naprázdno v 2. prevodovom stupni0-1350 min ⁻¹0-1350 min ⁻¹0-1400 min ⁻¹0-1400 min ⁻¹
Otačky naprázdno v 2. prevodovom stupni (Li-Ion)0-1500 min ⁻¹0-1500 min ⁻¹
Max. počet úderov pri zátaži20250 min ⁻¹21000 min ⁻¹
Max. počet úderov pri zátaži (Li-Ion)22250 min ⁻¹
Tocivý moment s výmenným akumulátorom 1,5 Ah *130 Nm.....30 Nm.....32 Nm.....32 Nm.....
Tocivý moment s výmenným akumulátorom 3,0 Ah *136 Nm.....36 Nm.....
Napätie výmenného akumulátora12 V.....12 V.....14,4 V.....14,4 V.....
Upínací rozsah skľúčovadla NiCd1,5-10 mm.....1,5-10 mm.....1,5-10 mm.....1,5-10 mm.....
Upínací rozsah skľúčovadla Li-Ion1,5-10 mm.....1,5-10 mm.....1,5-13 mm.....1,5-13 mm.....
Hmotnosť podľa vykonávacieho predpisu EPTA 01/2003 (NiCd 1,5 Ah)1,63 kg.....1,68 kg.....1,77 kg.....1,86 kg.....
Hmotnosť podľa vykonávacieho predpisu EPTA 01/2003 (Li-Ion 1,5 Ah)1,51 kg.....1,59 kg.....
Hmotnosť podľa vykonávacieho predpisu EPTA 01/2003 (Li-Ion 3,0 Ah)1,73 kg.....1,81 kg.....

Informácia o hluku / vibráciach

Namerané hodnoty určené v súlade s EN 60 745.

A-hodnotená hladina akustického tlaku prístroja ciň

.....85,5 dB (A).....85,5 dB (A).....86,5 dB (A).....86,5 dB (A)

Hladina akustického výkonu (Kolísavost K=3dB(A))

.....96,3 dB (A).....96,3 dB (A).....97,5 dB (A).....97,5 dB (A)

Používajte ochranu sluchu!

Celkové hodnoty vibrácií (vektorový súčet troch smerov) zistené v zmysle EN 60745.

Hodnota vibračných emisií a h

.....11,1 m/s².....12 m/s²

Vŕtanie betónu s priklepom

.....1,5 m/s².....1,5 m/s²

Vŕtanie kovov

.....1,1 m/s².....1,4 m/s².....1,4 m/s²

Kolísavost K=

.....1,5 m/s².....1,5 m/s².....1,5 m/s²

Skrutkovanie

.....1,0 m/s².....1,0 m/s².....1,1 m/s².....1,1 m/s²

Kolísavost K=

.....1,5 m/s².....1,5 m/s².....1,5 m/s²

*1 Merané podľa AEG normy N 877318

POZOR

Úroveň vibrácií uvedená v týchto pokynoch bola nameraná meracou metódou, ktorú stanovuje norma EN 60745 a je možné ju použiť na vzájomné porovnanie elektrického náradia. Hodí sa aj na predbežné posúdenie kmitavého namáhania.

Uvedená úroveň vibrácií reprezentuje hlavné aplikácie elektrického náradia. Ak sa však elektrické náradie používa pre iné aplikácie, s odlišnými vloženými nástrojmi alebo s nedostatočnou údržbou, môže sa úroveň vibrácií lišiť. Toto môže kmitavé namáhanie v priebehu celej pracovnej doby podstatne zvýšiť.

Pre presný odhad kmitavého namáhania by sa mal tiež zohľadniť doby, v ktorých je náradie využívané alebo je sice v chode, ale v skutočnosti sa nepoužíva. Toto môže kmitavé namáhanie v priebehu celej pracovnej doby zreteľne redukovať.

Stanovte dodatočné bezpečnostné opatrenia pre ochranu obsluhy pred účinkami vibrácií, ako napríklad: údržba elektrického náradia a vložených nástrojov, udržiavanie teploty rúk, organizácia pracovných postupov.

⚠️ UPOZORNENIE! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a návody.

Zanedbanie dodržiavania Výstražných upozornení a pokynov uvedených v nasledujúcom teste môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, spôsobiť požiar a/alebo ľahké poranenie.

Tieto Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny starostlivo uschovajte na budúce použitie.

⚠️ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE PRÁCU S VŕTAČKOU

Pri realizovaní prác, pri ktorých nástroj môže naraziť na skryté elektrické vedenia, držte prístroj za izolované prídžovacie plôšky. Kontakt s vedením, ktoré je pod napäťom, spôsobí, že aj kovové súčiastky náradia sa dostanú pod napäť, čo má za následok zásah elektrickým prúdom.

⚠️ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE PRÁCU SO SKRUTKOVACOM

Kadar izvájate dela pri ktorých lahko sveder zadane v prikrite elektricne vede, držte napravo za izolirané prijemalne površine. Stik svedra z elektricnim vodnikom lahko kovinske deli naprave spravi pod napetost in vodi do elektricneho udara.

• pri odkladaní prístroja

Triesky alebo úlomky sa nesmú odstraňovať za chodu stroja.

Pri práci v stene, strope alebo v podlahe dávajte pozor na elektrické káble, plynové a vodovodné potrubia.

Obrobok zabezpečte upínacím zariadením. Nezabezpečené obrobky môžu spôsobiť ľahké poranenia a poškodenia.

Pred každou prácou na stroji výmenný akumulátor vytiahnut.

Opotrebované výmenné akumulátorov nezahadzujete do ohňa alebo medzi domový odpad. AEG ponúka likvidáciu starých výmenných akumulátorov, ktorá je v súlade s ochranou životného prostredia; informujte sa u Vásšho predajcu.

Výmenné akumulátorov neskladovať spolu s kovovými predmetmi (nebezpečenstvo skratu).

Výmenné akumulátorov systémumuBGS nabíjať len nabíjacimi zariadeniami systému BGS. Akumulátor iných systémov týmto zariadením nenabíjať . Výmenné akumulátorov a nabíjacie zariadenia neotvárať a skladovať len v suchých priestoroch. Chrániti pred vlhkosťou.

Pri extrémnych záťažach alebo extrémnych teplotách môže dôjsť k vytiekaniu batériovej tekutiny zo poškodeného výmenného akumulátora. Ak dojde ku kontaktu poškodenky s roztokom, postihnuté miesto umyť vodou a mydlom. Ak sa roztok dostane do očí, okamžite ich dôkladne vypláchnut po dobu min. 10 min a bezodkladne vyhľadať lekára.

Vymeniteľná batéria L1840R sa v tomto stroji nesmie použiť!

POUŽITIE PODĽA PREDPISOV

BS12G2, BS14G2: AKU-vŕtaci skrutkovač je univerzálny na vŕtanie a skrutkovanie nezávisle od sieťovej prípojky.

BSB12G2, BSB14G2: AKU-elektronický príklepový vŕtaci skrutkovač je univerzálny používaný na vŕtanie, príklepové vŕtanie a skrutkovanie nezávisle od sieťovej prípojky.

Tento prístroj sa smie používať len v súlade s uvedenými predpismi.

CE - VYHLÁSENIE KONFORMITY

Výhradne na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok popísaný v „Technických údajoch“ sa zhoduje so všetkými relevantnými predpismi smernice 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU, 2006/42/EC a nasledujúcimi harmonizujúcimi normatívnymi dokumentmi:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-1:2010

EN 60745-2-2:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 50581:2012

Winnenden, 2016-03-29

Alexander Krug
Managing Director
Splenomenený zostaviť technické podklady.

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10
71364 Winnenden
Germany



AKUMULÁTORY

Dlhší čas nepoužívanie výmenné akumulátorov pred použitím dobit.

Teplota výška až 50°C znížuje výkon výmenného akumulátora. Zabráňte dlhšiemu ohriatiu slinkom alebo kúrením.

Pripájacie kontakty na nabíjacom zariadení a výmennom akumulátore udržovať čisté.

K zachovaniu optimálnej životnosti sa baterie musejú použiť vždy úplne dobit.

K zabezpečeniu dlhej životnosti by sa akumulátor mal po nabití vybrať z nabíjačky.

Pri skladovaní akumulátora po dobu dlhšiu než 30 dní:

Skladujte akumulátor v suchu pri cca 27°C.

Skladujte akumulátor pri cca 30%-50% nabíjacej kapacity.

Opakujte nabíjanie akumulátora každých 6 mesiacov.

OCHRANA PROTI PREŤAŽENIU AKUMULÁTORA

Akumulátorová sada je vybavená ochranou proti preťaženiu, ktorá ju chráni a zaručuje jej dlhú životnosť.

Pri extrémnom zatažení elektronika akumulátora elektrický nástroj vypne. K pokračovaniu v práci nástroja vypnite a opäť zapnite. V prípade, že sa motor nástroja ani potom nerobzbehne, je akumulátorová sada pravdepodobne vybitá a musí sa v nabíjačke opäť nabit.

PREPARA LÍTIOVO-IONOVÝCH BATÉRIÍ

Litio-iónové batérie podľa zákonných ustanovení spadajú pod prepravu nebezpečného nákladu.

Preprava týchto batérií sa musí realizovať s dodržiavaním lokálnych, vnútroštátnych a medzinárodných predpisov a ustanovení.

• Spotrebiteľ môžu tieto batérie bez problémov prepravovať po cestách.

• Komercná preprava litio-iónových batérií prostredníctvom špeciálnych firiem podlieha ustanoveniam o preprave nebezpečného nákladu. Prípravu k vyexpedovaniu a samotnú prepravu smú vykonávať iba adekvátna vyškolená osoba. Na celý proces sa musí odborne dohliadať.

Pri preprave batérií treba dodržiavať nasledovné:

• Zabezpečte, aby boli kontakty chránené a izolované, aby sa zamedzilo skratom.

• Dávajte pozor na to, aby sa zväzok batérií v rámci balenia nemohol zošmyknúť.

• Poškodené a vyečené batérie sa nesmú prepravovať.

Kvôli ďalším informáciám sa obráťte na vašu špedičnú firmu.

ÚDRŽBA

Používať len AEG príslušenstvo a AEG náhradné diely. Súčiastky bez návodu na výmenu treba dať vymeniť v jednom z AEG zákazníckych centier (viď brožúru Záruka/Adresy zákazníckych centier).

V prípade potreby si môžete v servisnom centre pre zákazníkov alebo priamo od firmy Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Nemecko, vyzýdať schematický nákres jednotlivých dielov prístroja pri uvedení typu prístroja a šestnásťstného čísla na výkonovom štítku.

SYMBOLY



POZOR! NEBEZPEČENSTVO!



Pred každou prácou na stroji výmenný akumulátor vytiahnut.



Pred prvým použitím prístroja si pozorne prečítajte návod na obsluhu.



Elektrické prístroje sa nesmú likvidovať spolu s odpadom z domácností.

Elektrické a elektronické prístroje treba zbierať oddelenie a odvázať ich v recykláčom podniku na ekologickú likvidáciu.

Na miestnych úradoch alebo u vášho špecializovaného predajcu sa spýtajte na recykláčne podniky a zberné dvory.



Značka CE



Národný znak zhody Ukrajiny



Euroázijská značka zhody

DANE TECHNICZNE AKUMULATOROWA WIERTARKA/WKRETARKA UDAROWA

	BS12G2	BSB12G2	BS14G2	BSB14G2
Numer produkcyjny.....	4330 00 02.....	4330 06 02.....	4330 12 02.....	4330 24 02.....
Zdolność wiercenia w stali.....000001-999999000001-999999000001-999999000001-999999
Zdolność wiercenia w stali (z uchwytem wiertarskim 1,5 - 13 mm).....	10 mm.....	10 mm.....	10 mm.....	10 mm.....
Zdolność wiercenia w drewnie.....	30 mm.....	30 mm.....	30 mm.....	30 mm.....
Zdolność wiercenia w drewnie (z uchwytem wiertarskim 1,5 - 13 mm).....	32 mm.....	32 mm.....
Zdolność wiercenia w cegla i płytki ceramiczne.....	6 mm.....	8 mm.....
Wkręty do drewna (bez nawiercania wstępnego).....	4,2 mm.....	4,2 mm.....	4,2 mm.....	4,2 mm.....
Predkość bez obciążenia na pierwszym biegu.....	0-350 min ⁻¹	0-350 min ⁻¹	0-400 min ⁻¹	0-400 min ⁻¹
Predkość bez obciążenia drugi bieg.....	0-1350 min ⁻¹	0-1350 min ⁻¹	0-1400 min ⁻¹	0-1400 min ⁻¹
Częstotliwość udaru przy obciążeniu maks.....	20250 min ⁻¹	21000 min ⁻¹
Częstotliwość udaru przy obciążeniu maks. (Li-Ion).....	22250 min ⁻¹
Moment obrotowy z akumulatorem 1,5 Ah *1.....	30 Nm.....	30 Nm.....	32 Nm.....	32 Nm.....
Moment obrotowy z akumulatorem 3,0 Ah *1.....	36 Nm.....	36 Nm.....
Napięcie baterii akumulatorowej.....	12 V.....	12 V.....	14,4 V.....	14,4 V.....
Zakres otwarcia uchwytu wiertarskiego NiCd.....	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....
Zakres otwarcia uchwytu wiertarskiego Li-Ion.....	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....	1,5-13 mm.....	1,5-13 mm.....
Cieżar wg procedury EPTA 01/2003 (NiCd 1,5 Ah).....	1,63 kg.....	1,68 kg.....	1,77 kg.....	1,86 kg.....
Cieżar wg procedury EPTA 01/2003 (Li-Ion 1,5 Ah).....	1,51 kg.....	1,59 kg.....
Cieżar wg procedury EPTA 01/2003 (Li-Ion 3,0 Ah).....	1,73 kg.....	1,81 kg.....

Informacja dotycząca szumów / vibracji

Zmierzone wartości wyznaczono zgodnie z normą EN 60 745.

Typowy poziom ciśnienia akustycznego mierzony wg krzywej A:

Poziom ciśnienia akustycznego (Niepewność K=3dB(A)).....85,5 dB (A).....85,5 dB (A).....86,5 dB (A).....86,5 dB (A)

Poziom mocy akustycznej (Niepewność K=3dB(A)).....96,3 dB (A).....96,3 dB (A).....97,5 dB (A).....97,5 dB (A)

Należy używać ochroniacy uszu!

Wartości łączne drgania (suma wektorowa trzech kierunków) wyznaczone

zgodnie z normą EN 60745

Wartość emisji drgania ah

Wiercenie udarowe w betonie.

Niepewność K=.....

Wiercenie w metalu.

Niepewność K=.....

Przykręcanie

Niepewność K=.....

*1 Zmierzone zgodnie z normą AEG N 877318

OSTRZEŻENIE

Podany w niniejszych instrukcjach poziom drgania został zmierzony za pomocą metody pomiarowej zgodnej z normą EN 60745 i może być użyty do porównania ze sobą elektronarzędzi. Nadaje się on również do tymczasowej oceny obciążenia wibracyjnego.

Podany poziom drgania reprezentuje główne zastosowanie elektronarzędzia. Jeśli jednakże elektronarzędzie użyte zostanie do innych celów z innymi narzędziami roboczymi lub nie jest dostatecznie konserwowane, wtedy poziom drgania może wykazywać odchylenia. Może to wyraźnie zwiększyć obciążenie wibracyjne przez cały okres pracy.

Dla dokładnego określenia obciążenia wibracyjnego należy uwzględnić również czas, w których urządzenie jest włączone, lecz w rzeczywistości nie pracuje. Może to spowodować wyraźną redukcję obciążenia wibracyjnego w całym okresie pracy.

Należy wprowadzić dodatkowe środki zapobiegawcze celem ochrony obsługującego przed oddziaływaniem drgania, jak na przykład: konserwacja narzędzi roboczych i elektronarzędzi, nagrzanie rąk, organizacja przebiegu pracy.

OSTRZEŻENIE! Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała. Należy starannie przeczytać wszystkie przepisy i wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DLA WIERTAREK

Trzymaj urządzenie za izolowane powierzchnie chwytnie, gdy wykonujesz roboty, w trakcie których narzędzie skrawające może natrafić na ukryte przewody prądowe. Kontakt z przewodami pod napięciem wprowadza również metalowe części urządzenia pod napięcia i prowadzi do porażenia prądem.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DLA WKRETAREK

Trzymaj urządzenie za izolowane powierzchnie chwytnie, gdy wykonujesz roboty, w trakcie których śrubka może natrafić na ukryte przewody prądowe. Kontakt śrubą z przewodem pod napięciem może spowodować podłączenie części metalowych urządzenia do napięcia i prowadzić do porażenia prądem elektrycznym.

DODATKOWE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA I INSTRUKCJE ROBOCZE

Słosować wyposażenie ochronne. Przy pracy maszyną zawsze nosić okulary ochronne. Zalecana jest odzież ochronna, jak maska pylochronna, rękawice ochronne, mocne i chroniące przed poślizgiem obuwie, kask i ochronniki słuchu.

ZABEZPIECZENIE PRZECIĘŻENIOWE AKUMULATORA

Pakiet akumulatorowy jest wyposażony w zabezpieczenie przed przeciążeniem, które chroni akumulator przed przekształceniem i zapewnia jego dużą żywotność.

Przy ekstremalnie silnym napięciu elektronika akumulatora automatycznie wyłącza maszynę. Aby kontynuować pracę należy wyłączyć i ponownie włączyć maszynę. Jeżeli nie nastąpiły ponowny rozruch maszyny, to możliwe, że pakiet akumulatorowy jest wyładowany i musi zostać ponownie naładowany w ładowarce.

TRANSPORT AKUMULATORÓW LITOWO-JONOWYCH

Akumulatory litowo-jonowe podlegają ustawowym przepisom dotyczącym transportu towarów niebezpiecznych.

Transport tych akumulatorów winien odbywać się przy przestrzeganiu lokalnych, krajowych i międzynarodowych rozporządzeń i przepisów.

- Odbiorcom nie wolno transportować tych akumulatorów po drogach otak po prostu.

- Komercyjny transport akumulatorów litowo-jonowych przez przedsiębiorstwa spedycyjne podlega przepisom dotyczącym transportu towarów niebezpiecznych. Przygotowania do wysyłki oraz transport mogą być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolone osoby. Cały proces winien odbywać się pod fachowym nadzorem.

W czasie transportu akumulatorów należy przestrzegać następujących punktów:

- Celem uniknięcia zawału należy upewnić się, że zestawy są zabezpieczone i zaizolowane.
- Zwracać uwagę na to, aby zespół akumulatorów nie mógł się przemieszczać we wnętrzu opakowania.
- Nie wolno transportować akumulatorów uszkodzonych lub z wyciekającym z elektrolitem.

Odnosząc dalszych wskazówek należy zwrócić się do swojego przedsiębiorstwa spedycyjnego.

UTRZYMANIE I KONSERWACJA

Używać tylko i wyłącznie wyposażenia dodatkowego AEG i części zamiennej AEG. Gdyby trzeba było wymienić części, które nie zostały opisane, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu AEG (patrz wykaz adresów punktów usługowych/gwarancyjnych).

W razie potrzeby można zamówić rysunek urządzenia w rozłożeniu na części podając typ maszyny oraz szesciozyczynny numer na tabliczce znamionowej w Punktach Obsługi Klienta lub bezpośrednio w firmie Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

SYMbole

UWAGA! OSTRZEŻENIE NIEBEZPIECZEŃSTWO!



Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na elektronarzędziu należy wyjąć wkładkę akumulatorową.



Przed uruchomieniem elektronarzędzia zapoznać się uważnie z treścią instrukcji.



Urządzenia elektryczne nie mogą być usuwane razem z odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Urządzenia elektryczne i elektroniczne należy gromadzić oddzielnie i w celu usuwania ich do odpadów zgodnie z wymaganiami środowiska naturalnego oddawać do przedsiębiorstwa utylizacyjnego. Proszę zasugerować informacji o centrach recyklingowych i punktach zbiorczych w władzach lokalnych lub u wyspecjalizowanego dostawcy.



Znak CE



Krajowy znak zgodności Ukraina



Znak zgodności EurAsian

MŰSZAKI ADATOK**AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓ/CSAVAROZÓGÉP**

	BS12G2	BSB12G2	BS14G2	BSB14G2
Gyártási szám.....	4330 00 02.....	4330 06 02.....	4330 12 02.....	4330 24 02.....
Furat-ø acélba0.00001-9999990.00001-9999990.00001-9999990.00001-999999
Furat-ø acélba (fűrőtokmánnyal 1,5 - 13 mm)10 mm.....10 mm.....10 mm.....10 mm.....
Furat-ø fába30 mm.....30 mm.....30 mm.....30 mm.....
Furat-ø fába (fűrőtokmánnyal 1,5 - 13 mm)6 mm.....6 mm.....32 mm.....32 mm.....
Facsavar (előfúrás nélkül)4,2 mm.....4,2 mm.....4,2 mm.....4,2 mm.....
Üresjáratú fordulatszám 1. sebességeben0-350 min ⁻¹0-350 min ⁻¹0-400 min ⁻¹0-400 min ⁻¹
Üresjáratú fordulatszám 2. Fokozatban0-1350 min ⁻¹0-1350 min ⁻¹0-1400 min ⁻¹0-1400 min ⁻¹
Üresjáratú fordulatszám 2. Fokozatban (Li-Ion)-.....-.....0-1500 min ⁻¹0-1500 min ⁻¹
Utésszám terhelés alatt max-20250 min ⁻¹-21000 min ⁻¹
Utésszám terhelés alatt max. (Li-Ion)---22250 min ⁻¹
Forgatónyomaték akkumulátorral 1,5 Ah *130 Nm.....30 Nm.....32 Nm.....32 Nm.....
Forgatónyomaték akkumulátorral 3,0 Ah *1--36 Nm.....36 Nm.....
Akkumulátor feszültség12 V.....12 V.....14,4 V.....14,4 V.....
Befogású tartomány NiCd.....1,5-10 mm.....1,5-10 mm.....1,5-10 mm.....1,5-10 mm.....
Befogású tartomány Li-Ion.....1,5-10 mm.....1,5-10 mm.....1,5-13 mm.....1,5-13 mm.....
Súly a 01/2003 EPTA-eljárás szerint (NiCd 1,5 Ah)1,63 kg.....1,68 kg.....1,77 kg.....1,86 kg.....
Súly a 01/2003 EPTA-eljárás szerint (Li-Ion 1,5 Ah)96,3 dB (A).....96,3 dB (A).....97,5 dB (A).....97,5 dB (A).....
Súly a 01/2003 EPTA-eljárás szerint (Li-Ion 3,0 Ah)--1,73 kg.....1,81 kg.....

Zajinformáció, Vibráció-információk

A közölt értékek megfelelnek az EN 60 745 szabványnak.

Szabvány szerinti A-értékkelésű hangszt:

Hangnyomás szint (K bizonytalanság=3dB(A))

.....85,5 dB (A).....

Hangteljesítmény szint (K bizonytalanság=3dB(A))

.....96,3 dB (A).....

Hallásvédező eszköz használata ajánlott!

Összesített rezgésértékek (három irány vektorialis összege) az EN 60745-nek megfelelően meghatározva.

ah rezgésemisiózis érték

Ütvefúrás betonban.....-11,1 m/s ²-12 m/s ²
K bizonytalanság =-1,5 m/s ²-1,5 m/s ²
Fúrás fémben.....1,1 m/s ²1,1 m/s ²1,4 m/s ²1,4 m/s ²
K bizonytalanság =1,5 m/s ²1,5 m/s ²1,5 m/s ²1,5 m/s ²
Csavarozás1,0 m/s ²1,0 m/s ²1,1 m/s ²1,1 m/s ²
K bizonytalanság =1,5 m/s ²1,5 m/s ²1,5 m/s ²1,5 m/s ²

*1 Az AEG N 877318 szabvány szerint mérve

FIGYELMEZTETÉS

A jelen utasításokban megadott rezgesszint értéke az EN 60745-ben szabályozott mérési eljárásnak megfelelően került lemezre, és használható elektromos szerszámokkal történő összehasonlításhoz. Az érték alkalmas a rezgésterhelés előzetes megbecsülésére is.

A megadott rezgesszint-érték az elektromos szerszám legfőbb alkalmazásait reprezentálja. Ha az elektromos szerszámot azonban más alkalmazásokhoz, eltérő használt szerszámokkal vagy nem elegendő karbantartással használják, a rezgesszint értéke eltérő lehet. Ez jelentősen megnövelheti a rezgésterhelést a munkavégzés teljes időtartama alatt.

A rezgésterhelés pontos megbecsüléséhez azokat az időket is figyelembe kell venni, melyekben a készülék lekapcsolódik, vagy ugyan működik, azonban ténylegesen nincs használata. Ez jelentősen csökkenheti a rezgésterhelést a munkavégzés teljes időtartama alatt.

Határozzon meg további biztonsági intézkedéseket a kezelő védelmére a rezgések hatása ellen, például: az elektromos és a használt szerszámok karbantartásával, a kezek melegén tartásával, a munkafolyamatok megszervezésével.

FIGYELMEZTETÉSI OLVASSON El minden biztonsági útmutatást és utasítást. A következőkben leírt előírások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet. Kérjük a későbbi használatra gondosan örizzé meg ezeket az előírásokat.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK FÚRÓGÉPEKHEZ

A készülék a szigetelt markolatfelületeket fogva tartsa, ha olyan munkalapot végez, melyeknél a vágószerszám rejtett elektromos vezetéke. Ha a berendezés egy feszültség alatt álló vezetékezéhez ér, a berendezés fémrészei szintén feszültségs alá kerülhetnek és áramütéshez vezethetnek.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK CSAVAROZÓGÉPEKHEZ

Olyan munkák végezését, melyeknél a csavar rejtett áramvezetékeket érhet, a szigetelt markolati felületekön tartsa a készüléket. A csavar feszültségvezető vezetékel érintkezve fém alkatrészeket helyezhet feszültség alá, és elektromos áramütést idézhet elő.

TOVÁBBI BIZTONSÁGI ÉS MUNKAVÉGEZÉSI UTASÍTÁSOK

Használjon védőfelszerelést! Ha a gépen dolgozik, mindig hordjon védőszemüveget! Javasoljuk a védőruházat, ügyint porvédő maszk, védőcipő, erős és csúszásbiztos lábbeli, sisak és hallásvédő használatát.

A munka során keletkező por gyakran egészségre káros, ezért ne kerüljön a szervezetre. Hordjon a céla alkalmas porvédőmaszkot.

Nem szabad olyan anyagokat megmunkálni, amelyek egészségre veszélyesek (pl. azbeszt).

A betétszerszám elakadásakor azonnal ki kell kapcsolni a készüléket! Addig ne kapcsolja vissza a készüléket, amíg a betétszerszám elakadása fennáll; ennek során nagy ellennyomatékú visszarángás történhet. Határozza és szüntesse meg a betétszerszám elakadásának okát a biztonsági útmutatások betartása mellett.

Ennek következők lehetnek az okai:

- a szerszám elakad a megmunkáláンド munkadarabban
- a megmunkáláند anyag átszakadt
- az elektromos szerszám túlerhelése

Ne nyújjon a járó gépe.

A betétszerszám az alkalmazás során felforrósodhat.

FIGYELMEZTETÉSI Égesi sérülések veszélye

• szerszámcserék

• a készülék lerakásakor

A munka közben keletkezett forgácsokat, szilánkokat, törmeléket, stb. csak a készülék teljes leállása után szabad a munkaterületről eltávolítani.

Falban, födémben, aljzatban történő fúrásnál fokozottan ügyelni kell az elektromos-, víz- és gázvezetékekre.

Biztosítsa a munkadarabot befogó szerkezetet. A nem biztosított munkadarabot súlyos sérülésekkel és károkat okozhatnak.

Karbantartás, javítás, tisztítás, stb. előtt az akkumulátort ki kell venni a készülékből.

A használt akkumulátort ne dobja tűzbe vagy a háztartási szemetbe. Tájékozdon a szakszerű megsemmisítés helyi lehetségeiről.

Az akkumulátort a tárolja együtt fém tárgyakkal. (Rövidzárat veszélye).

Az "BGS" elnevezésű rendszerhez tartozó akkumulátorokat kizárolag a rendszerhez tartozó töltővel töltse fel. Ne használjon más rendszerbe tartozó töltöt.

Az akkumulátort, töltőt nem szabad megbontani és kizárolag száraz helyen szabad tárolni. Nedvességtől óvni kell.

Akkumulátor sav folyhat a sérült akkumulátorból extrém terhelés alatt, vagy extrém hő miatt. Ha az akkumulátor sav a bőrre kerül azonnal mosza meg szappanos vizrel. Szemre kerülés esetén folyóvíz alatt tartsa a szemet minimum 10 percig és azonnal fordítson orvoshoz.

Az L1840R cserélhető akkut nem szabad ebben a gépen használni!

RENDELTELTSÉSSZERŰ HASZNÁLAT**BS12G2, BS14G2:** Az akkumulátoros fúró-csavarozó készülék általánosan használható fúráshoz és csavarozáshoz.**BSB12G2, BSB14G2:** Az akkumulátoros, elektronikus ütvefúró-csavarozó hálózattal független általánosan használható fúráshoz, ütvefúráshoz és csavarozáshoz.

A készüléket kizárolag az alábbiakban leírtaknak megfelelően szabad használni.

CE-AZONOSÍGÁI NYILATKOZAT

Egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a „Műszaki Adatok” alatt leírt termék a 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU, 2006/42/EK irányelvök minden releváns előírásának, ill. az alábbi harmonizált normatív dokumentumoknak megfelel:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-1:2010

EN 60745-2-2:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 50581:2012

Winnenden, 2016-03-29

Alexander Krug
Managing Director

Műszaki dokumentáció összeállításra felhatalmazva

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden

Germany

**AKKUK**

A hosszabb ideig üzemben kívül lévő akkumulátort használattal előtt ismételten fel kell tölteni.

50°C feletti hőmérsékletnél csökkenhet az akkumulátor teljesítménye. Kerülni kell a túlzottan meleg helyen vagy napon történő hosszabb idejű tárolást.

A töltő és az akkumulátor csatlakozót minden esetben tisztán kell tartani.

Az optimális élettartam érdekében használattal után az akkumulátort fel kell tölteni.

A lehetőleg hosszú élettartamhoz az akkumulátort feltöltés után ki kell venni a töltőkészlekből.

Az akkumulátor meghaladó tárolása esetén:

Az akkumulátor kb. 27 °C-on, száraz helyen kell tárolni.

Az akkumulátor kb. 30-50%-os töltöttségi állapotban kell tárolni.

Az akkumulátor 6 havonta újra fel kell tölteni.

AZ AKKUMULÁTOR TÚLTERHELÉS ELLENI VÉDELME

Az akkucsomag olyan túlterhelés elleni védelemmel rendelkezik, mely védi az akkut a túlterhelés ellen, és hosszú ellettartamot biztosít.

Rendkívül erős igénybevétel esetén az akkulelektronika automatikusan lekapcsolja a gépet. A további munkavégzéshez a gépet ki-, majd ismét be kell kapcsolni. Ha a gép nem indul el ismét, akkor lehetséges, hogy az akkucsomag lemerül és azt újból fel kell tölteni a tőlöttben.

LÍTÍUM-ION AKKUK SZÁLLÍTÁSA

A litium-ion akkuk a veszélyes áruk szállítására vonatkozó törvényi rendelkezések hatálya alá tartoznak.

Az ilyen akkuk szállításának a helyi, országos és nemzetközi előírások és rendelkezések betartása mellett kell történnie.

- A fogyasztók minden további nélkül szállíthatják az ilyen akkukat közúton.
- A litium-ion akkuk szállítmányozási vállalatok általi kereskedelmi célú szállítására a veszélyes áruk szállítására vonatkozó rendelkezések érvényesek. A kiszállítás előkészítését és a szállítást kizárolag megfelelő képzettsgű személyek végezhetik. A teljes folyamatnak szakmai felügyelettel kell történnie.

A következő pontokat kell figyelembe venni akkuk szállításakor:

- Biztosítsa, hogy a rövidzárlatok elkerülése érdekében az érintkezők védve és szigetelve legyenek.
- Ügyeljen arra, hogy az akkucsomag ne tudjon elcsúsztani a csomagoláson belül.
- Tilos sérült vagy kifolyt akkukat szállítani.

További útmutatásokért forduljon szállítmányozási vállalatához.

KARBANTARTÁS

Csak AEG tartozékokat és AEG pótalkatrészeket szabad használni. Az olyan elemeket, melyek cseréje nincs ismertetve, cseréltesse ki AEG szervizellel (írás Garancia/Ugyeltszolgálat címéről kapható).

Igeny esetén a készülékről robbantó rajz kérhető a géptípus és a teljesítménycímeket található hatjegy szám megadásával az Ön vevőszolgálatánál, vagy közvetlenül a Techtronic Industries GmbH-től a Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Németország címén.

SZIMBÓLUMOK

FIGYELEM! FIGYELMEZTETÉS! VESZÉLY!



Karbantartás, javítás, tisztítás, stb. előtt az akkumulátort ki kell venni a készülékből.



Kérjük alaposan olvassa el a tájékoztatót mielőtt a gépet használja.



Az elektromos eszközököt nem szabad a háztartási hulladékkel együtt ártalmatlanítani.

Az elektromos és elektronikus eszközököt selektíven kell gyűjteni, és azokat környezetbarát ártalmatlanítás céljából hulladékhasznosító üzemben kell leadni. A helyi hatóságoknál vagy szakkereskedőjnél tájékozódjon a hulladékudvarokról és gyűjtőhelyekről.



Ce-jelölés



Ukrán nemzeti megfelelőségi jelölés



Eurázsiai megfelelőségi jelzés.

TEHNIČNI PODATKI**BATERIJSKI UDARNI VRTALNICKI/VIJAČNIKI****BS12G2 BSB12G2 BS14G2 BSB14G2**

Proizvodna številka.....	4330 00 02.....	4330 06 02.....	4330 12 02.....	4330 24 02.....
Vrtalni Ø v jeklu.....000001-999999000001-999999000001-999999000001-999999
Vrtalni Ø v jeklu (z vrtalni podlogo 1,5 - 13 mm).....	10 mm.....	10 mm.....	10 mm.....	10 mm.....
Vrtalni Ø v lesu.....	30 mm.....	30 mm.....	30 mm.....	30 mm.....
Vrtalni Ø v lesu (z vrtalni podlogo 1,5 - 13 mm).....	32 mm.....	32 mm.....
Vrtalni Ø v opeki in apnenem peščencu.....	6 mm.....	8 mm.....
Iesni vijaki (brez predhodnega vrtanja).....	4,2 mm.....	4,2 mm.....	4,2 mm.....	4,2 mm.....
Število vrtljev v prostem teku v 1. prestavi.....	0-350 min ⁻¹	0-350 min ⁻¹	0-400 min ⁻¹	0-400 min ⁻¹
Število vrtljev v prostem teku v 2. prestavi.....	0-1350 min ⁻¹	0-1350 min ⁻¹	0-1400 min ⁻¹	0-1400 min ⁻¹
Število vrtljev v prostem teku v 2. prestavi (Li-Ion).....	0-1500 min ⁻¹	0-1500 min ⁻¹
Bremensko število udarcev maks.....	20250 min ⁻¹	21000 min ⁻¹
Bremensko število udarcev maks (Li-Ion).....	22250 min ⁻¹
Vrtljni moment z izmenljivim akumulatorjem 1,5 Ah *1.....	30 Nm.....	30 Nm.....	32 Nm.....	32 Nm.....
Vrtljni moment z izmenljivim akumulatorjem 3,0 Ah *1.....	36 Nm.....	36 Nm.....
Napetost izmenljivega akumulatorja.....	12 V.....	12 V.....	14,4 V.....	14,4 V.....
Napenjalno področje vpenjalne glave NiCd.....	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....
Napenjalno področje vpenjalne glave Li-Ion.....	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....	1,5-13 mm.....	1,5-13 mm.....
Teža po EPTA-proceduri 01/2003 (NiCd 1,5 Ah).....	1,63 kg.....	1,68 kg.....	1,77 kg.....	1,86 kg.....
Teža po EPTA-proceduri 01/2003 (Li-Ion 1,5 Ah).....	1,51 kg.....	1,59 kg.....
Teža po EPTA-proceduri 01/2003 (Li-Ion 3,0 Ah).....	1,73 kg.....	1,81 kg.....

Informacije o hrupnosti / vibracijah

Vrednosti merjenja ugotovljene ustrezeno z EN 60 745.

A ocenjeni nivo zvočnega tlaka znaša tipično

Nivo zvočnega tlaka (Nevarnost K=3dB(A)).....85,5 dB (A).....85,5 dB (A).....86,5 dB (A).....86,5 dB (A)

Višina zvočnega tlaka (Nevarnost K=3dB(A)).....96,3 dB (A).....96,3 dB (A).....97,5 dB (A).....97,5 dB (A)

Nosite zaščito za sluš!

Skupna vibracijska vrednost (Vektorska vsota treh smeri) določena ustrezeno EN 60745.

Vibracijska vrednost emisij ah

Udarno vrtanje v beton.....	11,1 m/s ²	12 m/s ²
Nevarnost K=.....	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²
Vrtanje v kovine.....	1,1 m/s ²	1,1 m/s ²	1,4 m/s ²	1,4 m/s ²
Nevarnost K=.....	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²
Vijačenje.....	1,0 m/s ²	1,0 m/s ²	1,1 m/s ²	1,1 m/s ²
Nevarnost K=.....	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

*1 Izmerjeno po AEG normi N 877318

OPOZORILO

V teh navodilih navedena raven tresljajev je bila izmerjena po EN60745 normiranim merilinem postopku in lahko služi medsebojni primerjavi električnih orodij. Prav tako je primeren za predhodno oceno obremenitve s tresljaji.

Navedena raven tresljajev navaja najpomembnejše vrste rabe električnega orodja. Kadar se električno orodje uporablja za drugačne namene, z odstopajočimi orodji ali pa z nezadostnim vzdruževanjem, lahko raven tresljajev tudi odstopa. Le to lahko čez celoten delovni čas znatno zviša obremenitev s tresenjem.

Za natančno oceno obremenitve s tresljaji naj bi se upošteval tudi čas v katerem je naprava izklopljena ali sicer teče, vendar dejansko ni v rabi. Le to lahko obremenitev s tresljaji čez celoten delovni čas znatno zmanjša.

Za zaščito upravljalca pred učinkom tresljajev uvedite dodatne zaščitne ukrepe npr.: Vzdrževanje električnega orodja in orodja, delo s toplimi rokami, organizacija delovnih potekov.

APOZORILO! Preberite vsa varnostna opozorila in navodila.

Napake zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar, požar in/ali težke telesne poškodbe.

Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste v prihodnosti še potrebovali.**AVANOSTNI NAPOTKI ZA VRTALNI STROJ**

Kadar izvajate dela pri katerih lahko orodje zadane prikrito električno napeljavjo, je napravo potrebeno držati za izolirane prijemalne površine. Stik z električnim vodnikom, ki je pod napetostjo, povzroči napetost tudi v kovinskih delih naprave, kar ima za posledico električni udar.

VARNOSTNI NAPOTKI ZA VRTALNIK

Kadar izvajate dela pri katerih lahko sveder zadane v prikriti električne vode, držite napravo za izolirane prijemalne površine. Stik s električnim vodnikom lahko kovinske deli naprave spravi pod napetost in vodi do električnega udara.

NADALJNA VARNOSTNA IN DELOVNA OPOZORILA

Uporabite zaščitno opremo. Pri delu s strojem vedno nosite zaščitna očala. Pripomorejo se zaščita oblačila, kot npr. maska za zaščito proti prahu, zaščitne rokavice, trdno in nedreseče obuvajo, čelada in zaščita za sluš.

Obdelovanec zavarujte z vpenjalno pripravo. Nezavarovani obdelovanci lahko povzročijo težke poškodbe in okvare.

Pred vsemi deli na stroji odstranite izmenljivi akumulator.

Izrabljeni izmenljivi akumulatorjev ne mečite v ogenj ali v gospodinjske odpadke. AEG nudi okoli prijazno odlaganje starih izmenljivih akumulatorjev; prosimo povprašajte vašega strokovnega trgovca.

Izmenljivi akumulatorjev ne hranite skupaj s kovinskimi predmeti (nevarnost kratkega stika).

Izmenljive akumulatorjev sistema BGS polnite samo s polnilnimi aparati sistema BGS. Ne polnite nobenih akumulatorjev iz drugih sistemov.

Izmenljivi akumulatorjev in polnilnih aparativ ne odprijetje in jih hranite samo v suhih prostorih. Zaščitite jih pred mokrotjo.

Pod ekstremno obremenitvijo ali ob ekstremni temperaturi iz poškodovanega izmenljivega akumulatorja lahko izteka akumulatorska tekočina. Po stiku z akumulatorsko tekočino prizadeto mesto takoj izperite z vodo in milom. Po stiku z očmi takoj najmanj 10 minut dolgo temeljito izpirajte in nemudoma obiščite zdravnika. Izmenljivega akumulatorja L1840R se v tem stroju ne sme uporabljati!

UPORABA V SKLADU Z NAMENBOSTJO**BS12G2, BS14G2:** Akumulatorski vrtalnik – izvijač je univerzalno uporaben za vrtanje in vijačenje neodvisno od omrežnega priključka.**BSB12G2, BSB14G2:** Akumulatorski elektronski vrtalnik – izvijač je univerzalno uporaben za vrtanje, udarno vrtanje in vijačenje neodvisno od omrežnega priključka.

Ta naprava se sme uporabiti samo v skladu z namembnostjo uporabiti samo za navede namene.

CE-IJJAVA O KONFORMNOSTI

V lastni odgovornosti izjavljamo, da se pod „Tehnični podatki“ opisan proizvod ujemajo z vsemi relevantnimi predpisi smernice 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU, 2006/42/ES in s sedečimi harmoniziranimi normativnimi dokumenti:

EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-1:2010
EN 60745-2-2:2010
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 50581:2012
Winnenden, 2016-03-29Alexander Krug
Managing Director

Pooblaščen za izdelavo spisov tehnične dokumentacije.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
71364 Winnenden
Germany**AKUMULATORJI**

Izmenljive akumulatorje, ki jih daljši čas niste uporabljali, pred uporabo naknadno napolnite.

Temperatura nad 50°C zmanjšuje zmogljivost izmenljivega akumulatorja. Izogibajte se daljšemu segrevanju zaradi sončnih žarkov ali gretja.

Pazite, da ostanejo priključni kontakti na polnilnem aparatu in izmenljivem akumulatorju čisti.

Za optimalno življensko dobo je akumulatorje potrebno po uporabi napolniti do konca.

Za čim daljšo življensko dobo naj se akumulatorji po napolnitvi vzamejo ven iz naprave za polnjenje.

Pri skladiščenju akumulatorjev dalj kot 30 dni:

Akumulator skladiščiti pri 27°C in na suhem.

Akumulator skladiščiti pri 30%-50% stanja polnjenja.

Akumulator spet napolniti vsakih 6 mesecev.

ZAŠČITA PREOBREMENITVE AKUMULATORJA

Komplet akumulatorja je opremljen s preobremenitveno zaščito, ki ščiti akumulator pred preobremenitvijo in zagotavlja dolgo življensko dobo.

Pri ekstremno visokih obremenitvah elektronika akumulatorja stroj avtomatsko izklopí. Za nadaljnje delo stroj izklopí in ponovno vklopí. V kolikor stroj ponovno ne steče, je komplet akumulatorja morebiti izpraznjen in ga je v polnilcu potreben ponovno napolniti.

TRANSPORT LITIJ-IONSKIH AKUMULATORJEV

Litij-ionski akumulatorji so podvrženi zakonskim določbam transporta nevarnih snovi.

Transport teh akumulatorjev se mora izvajati upoštevajoč lokalne, nacionalne in mednarodne predpise in določbe.

- Potrošniki lahko te akumulatorje še nadaljuje transportirajo po cesti.
- Komercialni transport litij-ionskih akumulatorjev s strani špediterjev podjetij je podvržen določbam transporta nevarnih snovi. Priprava odpreme v transporta se lahko vrši izključno s strani ustrezno izsloženih oseb. Celoten proces je potreben strokovno spremijati.

Pri transportu akumulatorjev je potreben upoštevati sledeče točke:

- V izogib kratkim stikom zagotovite, da bodo kontakti zaščiteni in izolirani.
- Bodite pozorni na to, da paket akumulatorja v notranjosti embalaže ne bo mogel zdrsniti.
- Poškodovanih ali iztekajočih akumulatorjev ni dovoljeno transportirati.

Za nadaljnja navodila se obrnite na vaše špediterško podjetje.

VZDRŽEVANJE

Uporabljajte samo AEG pribor in AEG nadomestne dele. Poskrbite, da sestavne dele, katerih zamenjava ni opisana, zamenjajo v AEG servisni službi (upoštevajte brošuro Garancija/Naslov servisnih služb).

Po potrebi je mogoče pri vašem servisnem mestu ali neposredno pri Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany, naročiti eksplozijsko risbo naprave ob navedbi tipa stroja in na tablici navedene šestsmestne številke.

SIMBOLI

POZOR! OPOZORILO! NEVARNO!



Pred vsemi deli na stroji odstranite izmenljivi akumulator.



Prosimo, da pred uporabo pozorno preberete to navodilo za uporabo.



Električnih naprav ni dovoljeno odstranjevati skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Električne in elektronske naprave je potreben zbirati ločeno in za okolju prijazno odstranitev, oddati podjetju za reciklažo.

Pri krajevnem uradu ali vašem strokovnem prodajalcu se pozanimajte glede reciklažnih dvorišč in zbirnih mest.



CE-znak



Nacionalna oznaka skladnosti Ukrajina



EurAsian oznaka o skladnosti.

TEHNIČKI PODACI AKUMULATORSKA UDARNA BUŠILICA

	BS12G2	BSB12G2	BS14G2	BSB14G2
Broj proizvodnje	4330 00 02...	4330 06 02...	4330 12 02...	4330 24 02...
000001-999999000001-999999000001-999999000001-999999
Bušenje-ø u čelik	10 mm.....	10 mm.....	10 mm.....	10 mm.....
Bušenje-ø u čeliku (sa steznom glavom za svrdlo 1,5 - 13 mm)30 mm.....30 mm.....30 mm.....30 mm.....
Bušenje-ø u drvo6 mm.....6 mm.....32 mm.....32 mm.....
Bušenje-ø u opaku i silikatnu opuku4,2 mm.....4,2 mm.....4,2 mm.....4,2 mm.....
Vijci za drvo (bez predbušenja)0-350 min ⁻¹0-350 min ⁻¹0-400 min ⁻¹0-400 min ⁻¹
Broj okretaja praznog hoda u 1. Brzini0-1350 min ⁻¹0-1350 min ⁻¹0-1400 min ⁻¹0-1400 min ⁻¹
Broj okretaja praznog hoda u 2. Brzini--0-1500 min ⁻¹0-1500 min ⁻¹
Maksimalan broj udaraca pod opterećenjem (Li-Ion)-20250 min ⁻¹-21000 min ⁻¹
Maksimalan broj udaraca pod opterećenjem (Li-Ion)---22250 min ⁻¹
Okretni moment sa baterijom za zamjenu 1,5 Ah *130 Nm.....30 Nm.....32 Nm.....32 Nm.....
Okretni moment sa baterijom za zamjenu 3,0 Ah *1--36 Nm.....36 Nm.....
Napon baterije za zamjenu12 V.....12 V.....14,4 V.....14,4 V.....
Područje stezne glave za stezanje svrdla NiCd1,5-10 mm.....1,5-10 mm.....1,5-10 mm.....1,5-10 mm.....
Područje stezne glave za stezanje svrdla Li-Ion1,5-10 mm.....1,5-10 mm.....1,5-13 mm.....1,5-13 mm.....
Težina po EPTA-proceduri 01/2003 (NiCd 1,5 Ah)1,63 kg.....1,68 kg.....1,77 kg.....1,86 kg.....
Težina po EPTA-proceduri 01/2003 (Li-Ion 1,5 Ah)--1,51 kg.....1,59 kg.....
Težina po EPTA-proceduri 01/2003 (Li-Ion 3,0 Ah)--1,73 kg.....1,81 kg.....

Informacije o buci / vibracijama

Mjerne vrijednosti utvrđene odgovarajuće EN 60 745.
A-procjenjeni nivo pritiska zvuka aparata iznosi tipično

.....85,5 dB (A)85,5 dB (A)86,5 dB (A)86,5 dB (A)

Nivo učinka zvuka (Nesigurnost K=3dB(A))

.....96,3 dB (A)96,3 dB (A)97,5 dB (A)97,5 dB (A)

Nositi zaštitu sluha!

Ukupne vrijednosti vibracije (Vektor suma tri smjera) su odmjerenе odgovarajuće EN 60745

Vrijednost emisije vibracije je

Udarno bušenje na betonu

.....11,1 m/s².....

.....-

.....12 m/s².....

Nesigurnost K=

.....1,5 m/s².....

.....-

.....1,5 m/s².....

Bušenje metala

.....1,1 m/s².....

.....1,1 m/s².....

.....1,4 m/s².....

Nesigurnost K=

.....1,5 m/s².....

.....1,5 m/s².....

.....1,5 m/s².....

Vijčanje

.....1,0 m/s².....

.....1,0 m/s².....

.....1,1 m/s².....

Nesigurnost K=

.....1,5 m/s².....

.....1,5 m/s².....

.....1,5 m/s².....

*1 Mjereno po AEG normi N 877318

UPOZORENJE

Ova u ovim uputama navedena razina titranja je bila izmjerena odgovarajuće jednom u EN 60745 normiranom mijernom postupku i može se upotrijebiti za usporedbu električnog alata međusobno. Ona je prikladna i za privremenu procjenu titravnog opterećenja.

Navedena razina titranja reprezentira glavne primjene električnog alata. Ukoliko se električni alat upotrebljava u druge svrhe sa odstupajućim primjenjenim alatima ili nedovoljnim održavanjem, onda razina titranja može odstupati. To može titrano opterećenje kroz cijeli period rada bitno povisiti.

Za točnu procjenu titravnog opterećenja se moraju uzeti u obzir i vremena u kojima je uređaj isključen ili u kojima doduše radi, ali nije i stvarno u upotrebi. To može titrano opterećenje bitno smanjiti za vrijeme cijelog radnog perioda.

Utvrđite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu poslužioca protiv djelovanja titranja kao npr.: Održavanje električnih alata i upotrebljenih alata, održavanje topline ruku, organizacija i radne postupke.

A UPOZORENJE! Pročitajte molimo sve sigurnosna upozorenja i upute. Ako se ne bi poštivale napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede.
Sačuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za buduću primjenu.

SIGURNOSNE UPUTE ZA BUŠILICE

Držite spravu na izoliranim držačkim površinama kada izvodite radove kod kojih rezacki alat može pogoditi skrivene vodove struje. Kontakt rezackog alata sa vodovima koji sprevo naponom može metalne dijelove sprave dovesti pod napon i tako dovesti do električnog udara.

SIGURNOSNE UPUTE ZA ZAVRTAČ

Držite spravu na izoliranim držačkim površinama kada izvodite radove kod kojih rezacki alat može pogoditi skrivene vodove struje. Kontakt rezackog alata sa vodovima koji sprevo naponom može metalne dijelove sprave dovesti pod napon i tako dovesti do električnog udara.

OSTALE SIGURNOSNE I RADNE UPUTE

Upotrebljavati zaštitnu opremu. Kod radova sa strojem uvijek nositi zaštitne naočale. Preporučuje se zaštitna odjeća, kao zaštitna maska protiv prašine, zaštitne rukavice, čvrste i protiv klizanja sigurne cipele, šljem i zaštitu sluhu.

Prašina koja nastaje prilikom rada je često nezdrava i ne bi smjela dospijeti u tijelo. Nosit prikladnu zaštitnu masku protiv prašine.

Ne smiju se obradivati nikakvi materijali, od kojih prijeti opasnost po zdravlje (npr. azbest).

Kod blokiranja alata koji se upotrebljava uređaj molimo odmah isključiti! Uređaj nemojte ponovno uključiti za vrijeme dok je alat koji se upotrebljava blokiran; time može doći do povratnog udara sa visokim reakcijskim momentom. Pronađite i otklonite uzrok blokiranja alata koji se upotrebljava uz poštivanje sigurnosnih uputa.

Mogući uzroci tome mogu biti:

- Izobljeđivanje u izratku koji se obrađuje
- Probijanje materijala koji se obrađuje
- Preopterećenje električnog alata

Nemojte sezati u stroj koji radi.

Upotrebljeni alat se može za vrijeme korištenja zagrijati.

UPOZORENJE! Opasnost od opekotina

- kod promjene alata
- kod odlažanja uređaja

Piljevina ili ijerje se za vrijeme rada stroja ne smiju odstranjivati.

Kod radova na zidu, stropu ili podu paziti na električne kablove kao i vodove plina i vode.

Osigurajte vaš izradak jednim steznim uređenjem. Neosigurani izradci mogu prouzročiti teške povrede i oštećenja.

Prije svih radova na stroju izvaditi bateriju za zamenu.

Istrošene baterije za zamenu ne bacati u vatru ili u kućno smeće. AEG nudi mogućnost uklanjanja starih baterija odgovarajuće okolini. AEG nudi mogućnost uklanjanja starih baterija odgovarajuće okolini; upitajte molimo Vašeg stručnog trgovca.

Baterije za zamenu ne čuvati skupa sa metalnim predmetima (opasnost od kratkog spoja).

Baterije sistema BGS puniti samo sa uređajem za punjenje sistema BGS. Ne puniti baterije iz drugih sistema.

Baterije za zamenu i uređaje za punjenje ne otvarati i čuvati ih samo u suhim prostorijama. Čuvati protiv vlage.

Pod ekstremnim opterećenjem ili ekstremne temperature može iz oštećenih baterija isciruti baterijska tekućina. Kod dodira sa baterijskom tekućinom odmah isprati sa vodom i sapunom. Kod kontakta sa očima odmah najmanje 10 minuta temeljno ispirati i odmah potražiti liječnika.

Reservna baterija L1840R se ne smije upotrebljavati u ovom stroju!

PROPSNA UPOTREBA

BS12G2, BS14G2: Baterijska bušilica-zavrtač je univerzalno upotrebljiva za bušenje i zavrtanje, neovisno o priključku na mrežu.

BSB12G2, BSB14G2: Baterijska elektronska udarna bušilica-zavrtač su upotrebljivi univerzalno za bušenje, udarno bušenje i zavrtanje, neovisno o nekom priključku na mrežu.

Ovaj aparat se smije upotrijebiti samo u određene svrhe kao što je navđeno.

CE-IJAVA KONFORMNOSTI

Izjavljujemo na osobnu odgovornost, da je proizvod opisan pod „Tehnički podaci“, skladan sa svim relevantnim propisima smjernice 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU, 2006/42/EC i sa slijedećim harmoniziranim normativnim dokumentima:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-1:2010

EN 60745-2-2:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 50581:2012

Winnenden, 2016-03-29

Alexander Krug
Managing Director

Ovlašten za formiranje tehničke dokumentacije.

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden

Germany

**BATERIJE**

Baterije koje duže vremena nisu korištene, prije upotrebe napuniti.

Temperatura od preko 50°C smanjuje učinak baterija. Duže zagrijavanje od strane sunca ili grijanja izbjegi.

Priključne kontakte na uređaju za punjenje i baterijama držati čistima.

Za optimalni vijek trajanja se akumulatori poslije upotrebe moraju sasvim napuniti.

Za što moguće duži vijek trajanja, akumulatori se nakon punjenja moraju odstraniti iz punjača.

Kod skladištenja akumulatora duže od 30 dana:

Akumulator skladišti na suhom kod ca. 27°C.

Akumulator skladišti kod ca. 30%-50% stanja punjenja.

Akumulator ponovno napuniti svakih 6 mjeseci.

Akkupack je opremljen jednom zaštitom protiv preopterećenja, koja akumulator štiti protiv preopterećenja i osigura dugi vijek.

Kod ekstremno jakih opterećenja, elektronika akumulatora automatski isključuje stroj. Za nastavak rada stroja isključiti i ponovno uključiti. Ako se stroj ponovno ne pokrene, Akkupack je eventualno ispraznjem i mora se na punjaču ponovno napuniti.

TRANSPORT LITJSKIH IONSKIH BATERIJA

Litjsko-ionske baterije spadaju pod zakonske odredbe u svezi transporta opasne robe.

Prijevoz ovih baterija mora uslijediti uz poštivanje lokalnih, nacionalnih i internacionalnih propisa i odredaba.

- Korisnici mogu bez ustručavanja ove baterije transportirati po cestama.
- Komercijalni transport litjsko-ionskih baterija od strane transportnih poduzeća spada pod odredbe o transportu opasne robe. Otprimničke pripreme i transport smiju izvoditi isključivo odgovarajuće školjovane osobe. Kompletni proces se mora pratiti na stručan način.

Kod transporta baterija se moraju poštivati slijedeće točke:

- Uverjite se da su kontakti zaštićeni i izolirani kako bi se izbjegli kratki spojevi.
 - Pazite na to, da blok baterija unutar pakiranja ne može proklizavati.
 - Oštećene ili iscrplane baterije se ne smiju transportirati.
- U svezi ostalih uputa obratite se vašem prijevoznom poduzeću.

ODRŽAVANJE

Primenjiti samo AEG opremu i AEG rezerve dijelove. Sastavne dijelove, čija zamjena nije opisana, dati zamjeniti kod jedne od AEG servisnih službi (poštivati brošuru Garancija/Adrese servisa).

Po potrebi se cretež pojedinih dijelova aparatu uz navođenje podataka o tipu stroja i šestznamenkastog broja na plastične snage može zatražiti kod vašeg servisa ili direktno kod Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Njemačka.

SIMBOLI

PAŽNJA! UPOZORENJE! OPASNOST!



Prije svih radova na stroju izvaditi bateriju za zamjenu.



Molimo da pažljivo pročitate uputu o upotrebi prije puštanja u rad.



Električni uređaji se ne smiju zbrinjavati skupa sa kućnim smećem.

Električni uređaji se moraju skupljati odvojeno i predati na zbrinjavanje primjerošem okolišu jednom od pogona za iskoriscavanje.

Raspisajte se kod mjesnih vlasti ili kod stručnog trgovca u svezi gospodarstva za recikliranje i mesta skupljanja.



Oznaka-CE



Nacionalni znak konformnosti Ukrajina



EurAsian znak konformnosti.

TECHNIKIAI DUOMENYS SMŪGINIS ATSUKTUVAS / GRAŽTAS SU AKUMULIATORIU

	BS12G2	BSB12G2	BS14G2	BSB14G2
Produkto numeris	4330 00 02...	4330 06 02...	4330 12 02...	4330 24 02...
.....000001-999999000001-999999000001-999999000001-999999000001-999999
Grežimo Ø pliene	10 mm.....	10 mm.....	10 mm.....	10 mm.....
Grežimo Ø pliene (su grežimo patronu 1,5 - 13 mm)	13 mm.....	13 mm.....	13 mm.....	13 mm.....
Grežimo Ø medienoje	30 mm.....	30 mm.....	30 mm.....	30 mm.....
Grežimo Ø medienoje (su grežimo patronu 1,5 - 13 mm)	32 mm.....	32 mm.....	32 mm.....	32 mm.....
Grežimo Ø galvutė degtose ir silikatinėse plynose	-.....	6 mm.....	-.....	8 mm.....
Medvaržiai (be išankstinių grežimų)	4,2 mm.....	4,2 mm.....	4,2 mm.....	4,2 mm.....
Sūkių skaičius laisva eiga 1. pavara.....	0-350 min ⁻¹	0-350 min ⁻¹	0-400 min ⁻¹	0-400 min ⁻¹
Sūkių skaičius laisva eiga 2. pavara.....	0-1350 min ⁻¹	0-1350 min ⁻¹	0-1400 min ⁻¹	0-1400 min ⁻¹
Sūkių skaičius laisva eiga 2. pavara (Li-Ion)	-.....	-.....	0-1500 min ⁻¹	0-1500 min ⁻¹
Maks. smūgių skaičius su apkrova	-.....	20250 min ⁻¹	-.....	21000 min ⁻¹
Maks. smūgių skaičius su apkrova (Li-Ion)	-.....	-.....	-.....	22250 min ⁻¹
Sukimo momentas su keičiamu akumulatoriumi 1.5 Ah *1	30 Nm.....	30 Nm.....	32 Nm.....	32 Nm.....
Sukimo momentas su keičiamu akumulatoriumi 3.0 Ah *1	-.....	-.....	36 Nm.....	36 Nm.....
Keičiamu akumulatoriuočiai atampa	12 V.....	12 V.....	14,4 V.....	14,4 V.....
Grąžto patrono veržimo diapazonas NiCd	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....
Grąžto patrono veržimo diapazonas Li-Ion	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....	1,5-13 mm.....	1,5-13 mm.....
Prietaiso svoris ivertintas pagal EPTA 2003/01 tyrimų metodiką (NiCd 1,5 Ah)	1,63 kg.....	1,68 kg.....	1,77 kg.....	1,86 kg.....
Prietaiso svoris ivertintas pagal EPTA 2003/01 tyrimų metodiką (Li-Ion 1,5 Ah)	-.....	-.....	1,51 kg.....	1,59 kg.....
Prietaiso svoris ivertintas pagal EPTA 2003/01 tyrimų metodiką (Li-Ion 3,0 Ah)	-.....	-.....	1,73 kg.....	1,81 kg.....

Informacija apie keičiamą triukšmą / vibraciją

Vertės matuotos pagal EN 60 745.

Prietaisu būdingas garso slėgio lygis, koreguotas pagal A dažnį charakteristiką,

Garsos slėgio lygis (Paklaida K=3dB(A))

85,5 dB (A)

Garsos slėgio lygis (Paklaida K=3dB(A))

96,3 dB (A)

Prietaiso svoris ivertintas pagal EPTA 2003/01 tyrimų metodiką (Li-Ion 1,5 Ah)

97,5 dB (A)

Prietaiso svoris ivertintas pagal EPTA 2003/01 tyrimų metodiką (Li-Ion 3,0 Ah)

97,5 dB (A)

Nešioti klausos apsaugines priemones!

Bendroji svyravimų reikšmė (trijų kryptių vektorių suma), nustatyta remiantis EN 60745.

Vibravimų emisijos reikšmė ah

Betono perforavimas.....	-.....	11,1 m/s ²	-.....	12 m/s ²
Paklaida K=.....	-.....	1,5 m/s ²	-.....	1,5 m/s ²
Metalo grežimas.....	1,1 m/s ²	1,1 m/s ²	1,4 m/s ²	1,4 m/s ²
Paklaida K=.....	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²
Prisukumas varžais	1,0 m/s ²	1,0 m/s ²	1,1 m/s ²	1,1 m/s ²
Paklaida K=.....	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

*1 Matuojant pagal „AEG“ normą N 877318

DĖMESIO

Instrukcijoje nurodyta svyravimų ribinė vertė yra išmatuota remiantis standartu EN 60745; ji gali būti naudojama keliems elektroniniams instrumentams palyginti. Ji taikoma ir laikinai ivertinti svyravimų apkrovą.

Nurodyta svyravimų ribinė vertė yra taikoma pagrindinėse elektroninio instrumento naudojimo srityse. Svyravimų ribinė vertė gali skirtis naudojant elektroninių instrumentų kitose srityse, papildomai naudojant netinkamus elektroninius instrumentus arba juos nepakankamai techniškai prizūrint. Dėl to viso darbo metu gali žymiai padidinti svyravimų apkrova.

Siekiant tiksliai nustatyti svyravimų apkrovą, būtina atsižvelgti ir į laikotarpi, kai įrenginys yra išjungtas arba įjungtas, tačiau faktiškai nenaudojamas. Dėl to viso darbo metu gali žymiai sumažėti svyravimų apkrova.

Siekiant apsaugoti vartotojus nuo svyravimo įtakos naudojamos papildomos saugos priemonės, pavyzdžiu, elektroninių darbo instrumentų techninė priežiūra, rankų siūlomos palaišymas, darbo procesų organizavimas.

ISPĖJIMAS! Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas.

Jei nepaisysite žemiau pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų, gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir/arba galite sunktai susižaloti arba sužaloti kitus asmenis.

Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir ateityje galėtumėte jais pasinaudoti.

GRAŽTAMS SKIRTI SAUGUMO NURODYMAI

Dirbdami laikykite prietaisą už izoliuotų vietų, kuriose plovimo įrenginys pats galečiai liesti paslepitus laidus. Dėl kontaktu su laidininku, kuriuo teka elektros srovė, metalinėse prietaiso dalyse atsiranda atampa ir naudotojas gali gauti elektros smūgį.

SUKTUVAMS SKIRTI SAUGUMO NURODYMAI

Prietaisą laikykite ant izoliuoto guminio paviršiaus, jei atliekate darbus, kurio metu sraigtas gali pasiekti sulenkintas srovės tiekimo linijas. Sraigti prisileitus prie įtampos tiekiančių linijų gali išskrauti prietaiso dalys ir įvykti elektros smūgis.

KITI SAUGUMO IR DARBO NURODYMAI

Dévēkite apsaugines priemones. Dirbdami su mašina visada užsidėkite apsauginius akinius. Rekomenduotina dévēti apsaugines priemones: apsaugos nuo dulkių respiratorius, apsaugos pirštines, kietus batus neslidžiaus padais, šalmą ir klausos apsaugos priemones.

Darbo metu susidarančios dulkių yra dažnai kenksmingos sveikatai ir todėl turėtų nepatekti į organizmą. Dévēti tinkamą apsauginę kaukę nuo dulkių.

Negalima apdirbti medžiagą, dėl kurių galimi sveikatos pažeidimai (pvz., asbesto).

Blokujant įstatomajį įrankį būtina išjungti prietaisą! Neįunkite prietaiso, kol įstatomas įrankis yra užblokuotas: galimas grįžtamasis smūgis su dideliu sukimo momentu. Atsižvelgdami į saugumo nuorodmus, nustatykite ir pašalinkite įstatomojo įrankio blokavimą priežastį.

Galimos priežastys:

- Susidariusios apdirbamo ruošinio briaunos
- Apdirbamos medžiagos pratirkumas
- Elektros įrankio perkrova

Nekiškite rankų į veikiančią mašiną.

Naudojamas įstatomas įrankis gali įkaisti.

DEMESIO! Pavojujus nusideginti

• keičiant įrankį

• padedant prietaisą

Draudžiama išsiminėti drožles ar nuopjovas, įrenginiui veikiant.

Dirbdami sienoje, lubose arba grindyse, atkreipkite dėmesį į elektros laidus, dujų ir vandens valzdžius.

Ruojin užfiksuojite įtempimo įrenginiu. Neužfiksuočių ruošinių gali sunkiai sužaloti ir būti pažeidimi priežastimi.

Prieš atlikdami bet kokius darbus įrenginyje, išsimkite keičiamą akumulatorių.

Sunaudotų keičiamų akumulatorių nedeginkite ir nemeskite į bultines atiekias. „AEG“ siūlo tausojant aplinką sudėvėtų keičiamų akumulatorių tvarkymą, apie tai prekybos atstovo.

Keičiamų akumulatorių nelaišykite kartu su metaliniais daiktais (trumpojo jungimo pavojus).

Keičiamus „BGS“ sistemos akumulatorius kraukite tik „BGS“ sistemos išvirklių. Nekraukite kitų sistemų akumulatorių.

Keičiamų akumulatorių ir išvirklių nelaišykite atvirai. Laikykite tik sausoje vietoje. Šaugokite nuo drėgmės.

Ekstremalių apkrovų arba ekstremalios temperatūros poveikyje iš keičiamų akumulatorių gali ištekti akumulatorių skystis. Išsiėpus akumulatorių skystiui, tuo pat nuplaukite vandeniu su miuli. Patekus į akis, tuo pat ne trumpiai kaip 10 minučių gausiai skalaukite vandeniu ir tuo pat kreipkitės į gydytoją.

Mažinoje negalima naudoti keičiamą akumulatorius L1840R.

NAUDIJIMAS PAGAL PASKIRTĮ

BS12G2, BS14G2: Akumulatorinių suktuvų-gręžtuva galima universaliai naudoti grežiniui ir sukimui nepriklausomai nuo elektros tinklo.

BSB12G2, BSB14G2: Akumulatorinių smūginį suktuvų-gręžtuva galima universaliai naudoti grežiniui, smūginiam grežiniui ir sukimui nepriklausomai nuo elektros tinklo.

Šių prietaisų leidžiama naudoti tik pagal nurodytą paskirtį.

CE ATITIKIES PAREIŠKIMAS

Remiantis bendrais atsakomybės reikalavimais pareiškiame, jog skyriuje „Techninių duomenys“ aprašytas produktas atitinka visus toliau pateiktus juridinius direktyvų reikalavimus: 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/ES, 2006/42/EB ir kitus su jomis susijusius norminius dokumentus:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-1:2010

EN 60745-2-2:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 50581:2012

Winnenden, 2016-03-29

Alexander Krug
Managing Director

Igliaustas parengti techninius dokumentus.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
71364 Winnenden
Germany

AKUMULATORIAI

Ilgesnį laiką nenaudotus keičiamus akumulatorius prieš naudojimą iškraukite.

Aukštesnė nei 50°C temperatūra mažina keičiamų akumulatorių galią. Venkite ilgesnio saulės ar šilumos šaltinių poveikio.

Išvirklio ir keičiamuoju akumulatoriuius jungiamieji kontaktai visada turi būti švarūs.

Pasinaudoję prietaisu, visiškai įskraukite akumulatorių, kad prietaisas veiktu optimaliu ilgiu.

Siekiant užtikrinti kuo ilgesnį baterijos tarnavimo laiką, reikėtų ją po atlikto iškrovimo iššerti iš išvirklio.

Bateriją laikant ilgiau nei 30 dienų, būtina atkreipti dėmesį į šias nuorodas: bateriją laikyti sausoje aplinkoje, esant apie 27 °C temperatūrai. Baterijos

įkrovimo lygis turi būti nuo 30 % iki 50 %. Baterija pakartotinai turi būti įkraunama kas 6 mėnesius.

APSAUGA NUO AKUMULATORIAUS PERKROVOS

Akumulatorių blokas turi apsaugą nuo perkrovos, kuri leidžia išvengti perkrovų ir užtikrina jo eksplosijos išgaudymą.

Esant didelėms apkrovoms, akumulatoriaus elektroninė sistema prietaisą išjungia automatiškai. Kad prietaisas dirbtų toliau, reikia ji išjungti ir vėl įjungti. Jeigu prietaisas neįjungs, esant galimybę, akumulatoriaus komplektą reikia išskrauti ir įkroviklyje iš naujo įkrauti.

LICIO JONU AKUMULATORIŲ PERVEŽIMAS

Licijo Jonu akumulatoriams taikomos įstatyminės nuostatos dėl pavojingų krovinių pervežimui.
Šiuos akumulatorius pervežti būtina laikantis vietinių, nacionalinių ir tarptautinių direktyvų ir nuostatų.

- Naudotojai šiuos akumulatorius gali naudoti savo transporte be jokių kitų sąlygų.
- Už komercinių licijo Jonų akumulatorių pervežimą atsako ekspedicijos įmonė pagal nuostatas dėl pavojingų krovinių pervežimo. Pasiruošimo išsiųsti ir pervežimo darbus gali atlikti tik attinkamai išmokyti asmenys. Visas procesas privalo būti prizūrimas.

Pervežant akumulatorius būtina laikytis šių punktų:

- Siekiant išvengti trumpųjų jungimų, įsitikinkite, kad kontaktai yra apsaugoti ir izoliuoti.
- Atkreipkite dėmesį, kad akumulatorius pakuočės viduje neslidinėtų.
- Dėl detalesnių nurodymų kreipkitės į savo ekspedicijos įmonę.

TECHNINIS APTARNAVIMAS

Naudodami tik „AEG“ priedus ir „AEG“ atsarginės dalis. Dalis, kurias keitimas neaprašytas, leidžiamos keisti tik „AEG“ klientų aptarnavimo skyriams (žr. garantiją/klientų aptarnavimo skyrių adresus brošūroje).

Esant poreikiui, nurodžius mašinos modelį ir šešiazenkį numerį, esant įvairios specifikacijos lentelei, klientų aptarnavimo centre arba tiesiogiai „Techtronic Industries GmbH“, Max-Eyth-Str. 10, 71364 Winnenden, Vokietija, galite užsakyti išplėstinių prietaiso brėžinių.

SIMBOLIAI



DÉMESIO! ISPĖJIMAS! PAVOJUS!



Prieš atlikdami bet kokius darbus įrenginyje, išsimkite keičiamą akumulatorių.



Prieš pradėdami dirbtį su prietaisu, atidžiai perskaitykite jo naudojimo instrukciją.



Elektros prietaisų negalima išmesti kartu su būtinėmis atliekomis.



Būtina rūšiuoti elektros ir elektroninius prietaisus ir atiduoti į atliekų perdibimo centrą, kad jie būtų utilizuoti neteršiant aplinkos.



Informacijos apie perdibimo centrus ir atliekų surinkimo įstaigas teiraukite vietas įstaigose arba prekybininko.



Nacionalinė atitinkies žyma Ukrainoje



„EurAsian“ atitinkies ženklas.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ АКК. УДАРНАЯ ДРЕЛЬ/ШУРУПОВЕРТ**BS12G2 BSB12G2 BS14G2 BSB14G2**

Серийный номер изделия	4330 00 02	4330 06 02	4330 12 02	4330 24 02
Производительность сверления в стали000001-999999000001-999999000001-999999000001-999999
Производительность сверления в стали (со сверлильным патроном 1,5-13 mm)	10 mm.....	10 mm.....	10 mm.....	10 mm.....
Производительность сверления в дереве	30 mm.....	30 mm.....	30 mm.....	30 mm.....
Производительность сверления в дереве (со сверлильным патроном 1,5-13 mm)	32 mm.....	32 mm.....
Производительность сверления в кирпич и кафель	6 mm.....	8 mm.....
Шурупы для дерева (без предварительного засверливания)	4,2 mm.....	4,2 mm.....	4,2 mm.....	4,2 mm.....
Число оборотов без нагрузки (об/мин) 1-ая передача	0-350 min ⁻¹	0-350 min ⁻¹	0-400 min ⁻¹	0-400 min ⁻¹
Число оборотов без нагрузки (об/мин) 2-я скорость	0-1350 min ⁻¹	0-1350 min ⁻¹	0-1400 min ⁻¹	0-1400 min ⁻¹
Число оборотов без нагрузки (об/мин) 2-я скорость (Li-Ion)	0-1500 min ⁻¹	0-1500 min ⁻¹
Количество ударов при максимальной нагрузке (макс.) (Li-Ion)	20250 min ⁻¹	21000 min ⁻¹
Количество ударов при максимальной нагрузке (макс.) (Li-Ion)	22250 min ⁻¹
Момент затяжки с аккумулятором (1,5 Aч) *1	30 Nm.....	30 Nm.....	32 Nm.....	32 Nm.....
Момент затяжки с аккумулятором (3,0 Aч) *1	36 Nm.....	36 Nm.....
Вольтаж аккумулятора	12 V.....	12 V.....	14,4 V.....	14,4 V.....
Диапазон раскрытия патрона NiCd	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....
Диапазон раскрытия патрона Li-Ion	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....	1,5-13 mm.....	1,5-13 mm.....
Вес согласно процедуре EPTA 01/2003 (1,5 Aч)	1,63 kg.....	1,68 kg.....	1,77 kg.....	1,86 kg.....
Вес согласно процедуре EPTA 01/2003 (1,5 Aч)	1,51 kg.....	1,59 kg.....
Вес согласно процедуре EPTA 01/2003 (3,0 Aч)	1,73 kg.....	1,81 kg.....

Информация по шумам / вибрации

Значения замерялись в соответствии со стандартом EN 60 745.

Обычное низкочастотное звуковое давление, производимое инструментом, составляет

Уровень звукового давления (Небезопасность K=3dB(A)) 85,5 dB (A) 85,5 dB (A) 86,5 dB (A) 86,5 dB (A)

Уровень звуковой мощности (Небезопасность K=3dB(A)) 96,3 dB (A) 96,3 dB (A) 97,5 dB (A) 97,5 dB (A)

Пользуйтесь приспособлениями для защиты слуха.

Общие значения вибрации (векторная сумма трех направлений)

определенны в соответствии с EN 60745.

Значение вибрационной эмиссии ah

Ударное сверление в бетоне	11,1 m/s ²	12 m/s ²
Небезопасность K=	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²
Сверление в металле	1,1 m/s ²	1,1 m/s ²	1,4 m/s ²	1,4 m/s ²
Небезопасность K=	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²
Завинчивание	1,0 m/s ²	1,0 m/s ²	1,1 m/s ²	1,1 m/s ²
Небезопасность K=	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

*1 Измерения согласно нормативам AEG № 877318

ВНИМАНИЕ

Указанный в настоящем руководстве уровень вибрации измерен в соответствии с технологией измерения, установленной стандартом EN 60745 и может использоваться для сравнения электроинструментов друг с другом. Он также подходит для предварительной оценки вибрационной нагрузки.

Указанный уровень вибрации представляет основные виды использования электроинструмента. Но если электроинструмент используется для других целей, используемый инструмент отклоняется от указанного или техническое обслуживание было недостаточным, то уровень вибрации может отклоняться от указанного. В этом случае вибрационная нагрузка в течение всего периода работы значительно увеличивается.

Для точной оценки вибрационной нагрузки необходимо также учитывать время, в течение которого прибор отключен или включен, но фактически не используется. В этом случае вибрационная нагрузка в течение всего периода работы может существенно уменьшиться.

Установите дополнительные меры безопасности для защиты пользователя от воздействия вибрации, например: техническое обслуживание электроинструмента и используемого инструмента, поддержание рук в теплом состоянии, организация рабочих процессов.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочтите все указания по безопасности и инструкции. Ущерба, допущенные при несоблюдении указаний и инструкций по технике безопасности, могут стать причиной электрического поражения, пожара и тяжелых травм.

Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.

! УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДРЕЛЕЙ

Если Вы выполняете работы, при которых режущий инструмент может зацепить скрытую электропроводку, кабель, инструмент следует держать за специально предназначенные для этого изолированные поверхности. Контакт с ведущими напряжением проводами ставит металлические части прибора под напряжение и ведет к поражению электротоком.

! УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТОВ

Если Вы выполняете работы, при которых болт может зацепить скрытую электропроводку, устройство следует держать за специально предназначенные для этого изолированные поверхности. Контакт болта с токоведущим проводом может ставить под напряжение металлические части прибора, а также приводить к удару электрическим током.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И РАБОТЕ

Пользуйтесь средствами защиты. Работа с инструментом всегда в защитных очках. Рекомендуется специодежда: пылезащитная маска, защитные перчатки, прочная и нескользящая обувь, каска и наушники.

Пыль, возникающая при работе данным инструментом, может нанести вред здоровью. Не следует допускать её попадания в организм. Надевайте противопылевой респиратор.

Запрещается обрабатывать материалы, которые могут нанести вред здоровью (например, асбест).

При блокировании используемого инструмента немедленно выключите прибор! Не включайте прибор до тех пор, пока используемый инструмент заблокирован, в противном случае может возникнуть отдача с высоким

Аккумуляторная батарея может быть повреждена и дать течь под воздействием чрезмерных температур или повышенной влажности. В случае контакта с аккумуляторной кислотой немедленно промойте место контакта мылом и водой. В случае попадания кислоты в глаза промывайте глаза в течение 10 минут и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Сменную батарею L1840R запрещается использовать для этой машины!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**BS12G2, BS14G2:** Аккумуляторная дрель/шуруповерт сконструирована для простого сверления и закручивания шурупов в местах, необеспеченных электропитанием.**BS12G2, BSB14G2:** Электронная ударная дрель/шуруповерт Милайке сконструирована для простого сверления, ударного сверления, закручивания шурупов в местах, необеспеченных электропитанием. Не пользуйтесь данным инструментом способом, отличным от указанного для нормального применения.**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ ЕС**

Мы заявляем под собственной ответственностью, что изделие, описанное в разделе „Технические характеристики“, соответствует всем важным предписаниям Директивы 2011/65/EU (Директива об ограничении применения опасных веществ в электрических и электронных приборах), 2014/30/EU, 2006/42/EU и приведенных далее гармонизированных нормативных документах:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-1:2010

EN 60745-2-2:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 50581:2012

Winningen, 2016-03-29


CE
Alexander Krug
Managing Director

Уполномочен на составление технической документации.

Tectronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden

Germany

АККУМУЛЯТОР

Перед использованием аккумулятора, которым не пользовались некоторое время, его необходимо зарядить.

Температура выше 50°C снижает работоспособность аккумуляторов. Избегайте продолжительного нагрева или прямого солнечного света (риск перегрева).

Контакты зарядного устройства и аккумуляторов должны содержаться в чистоте.

Для обеспечения оптимального срока службы аккумуляторы необходимо полностью заряжать после использования прибора.

Для достижения максимально возможного срока службы аккумуляторы после зарядки следует вынимать из зарядного устройства.

При хранении аккумулятора более 30 дней:

Храните аккумулятор при 27°C в сухом месте.

Храните аккумулятор с зарядом примерно 30% - 50%.

Каждые 6 месяцев аккумулятор следует заряжать.

ЗАЩИТА АККУМУЛЯТОРА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

Аккумуляторный блок оснащен предохранителем от перегрузки, который защищает аккумулятор от перегрузки и обеспечивает долгий срок службы.

При чрезмерно сильных нагрузках электроника аккумулятора автоматически отключит машину. Для продолжения работы машины выключите и снова включите. Если машина не включается то, возможно, раздряжился аккумуляторный блок и следует зарядить его в зарядном устройстве.

ТРАНСПОРТИРОВКА ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

Литий-ионные аккумуляторы в соответствии с предписаниями закона транспортируются как опасные грузы.

Транспортировка этих аккумуляторов должна осуществляться с соблюдением местных, национальных и международных предписаний и положений.

• Эти аккумуляторы могут перевозиться по улице потребителем без дальнейших обязательств.

• При коммерческой транспортировке литий-ионных аккумуляторов экспедиторским компаниями действуют положения, касающиеся транспортировки опасных грузов. Подготовка к отправке и транспортировка должны производиться исключительно специальными обученными лицами. Всё процесс должен находиться под контролем специалиста.

При транспортировке аккумуляторов необходимо соблюдать следующие пункты:

• Убедитесь, что контакты защищены и изолированы во избежание короткого замыкания.

• Следите за тем, чтобы аккумуляторный блок не соскользнул внутри упаковки.

• Транспортировка поврежденных или протекающих аккумуляторов запрещена.

За дополнительными указаниями обратитесь к своему экспедитору.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Пользуйтесь аксессуарами и запасными частями AEG. В случае возникновения необходимости в замене, которая не была описана, обращайтесь в один из сервисных центров по обслуживанию электроинструментов AEG (см. список сервисных организаций).

При необходимости, у сервисной службы или непосредственно у фирмы Tectronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364, Винненден, Германия, можно запросить сборочный чертеж устройства, сообщив его тип и шестизначный номер, указанный на фирменной табличке.

СИМВОЛЫ

ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ!



Выньте аккумулятор из машины перед проведением с ней каких-либо манипуляций.



Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по использованию перед началом любых операций с инструментом.



Электрические устройства нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором.

Электрические и электронные устройства следует собирать отдельно и сдавать в специализированную утилизирующую компанию для утилизации в соответствии с нормами охраны окружающей среды.

Сведения о центрах вторичной переработки и пунктах сбора можно получить в местных органах власти или у вашего специализированного дилера.



Национальный украинский знак соответствия



Сертификат Соответствия

№. TC RU C-DE.ГП186.B.00178

Срок действия Сертификата Соответствия

по 17.05.2020

ООО «Ручные электрические машины. Сертификация» 141400,

Россия, Московская область, Химки, ул.Ленинградская, дом 29

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ АККУМУЛАТОРЕН УДАРЕН ГАЙКОВЕРТ

	BS12G2	BSB12G2	BS14G2	BSB14G2
Производствен номер.....	4330 00 02.....	4330 06 02.....	4330 12 02.....	4330 24 02.....
Диаметър на свредлото за стомана.....	..000001-999999	..000001-999999	..000001-999999	..000001-999999
Диаметър на свредлото за стомана (с патронник 1,5 - 13 mm).....	10 mm.....	10 mm.....	10 mm.....	10 mm.....
Диаметър на свредлото за дърво.....	30 mm.....	30 mm.....	30 mm.....	30 mm.....
Диаметър на свредлото за дърво (с патронник 1,5 - 13 mm).....	-	-	32 mm.....	32 mm.....
Диаметър на свредлата за обикновени и силикатни тухли.....	-	6 mm.....	-	8 mm.....
Винтове за дърво (без предварително разпробиване).....	4,2 mm.....	4,2 mm.....	4,2 mm.....	4,2 mm.....
Обороти на празен ход на 1. скорост.....	0-350 min ⁻¹	0-350 min ⁻¹	0-400 min ⁻¹	0-400 min ⁻¹
Обороти на празен ход на 2. скорост.....	0-1350 min ⁻¹	0-1350 min ⁻¹	0-1400 min ⁻¹	0-1400 min ⁻¹
Обороти на празен ход на 2. скорост (Li-Ion).....	-	-	0-1500 min ⁻¹	0-1500 min ⁻¹
Макс. брой на ударите при натоварване.....	-	20250 min ⁻¹	-	21000 min ⁻¹
Макс. брой на ударите при натоварване (Li-Ion).....	-	-	-	22250 min ⁻¹
Въртящ момент с акумулатора 1,5 Ah *1.....	30 Nm.....	30 Nm.....	32 Nm.....	32 Nm.....
Въртящ момент с акумулатора 3,0 Ah *1.....	-	-	36 Nm.....	36 Nm.....
Напрежение на акумулатора.....	12 V.....	12 V.....	14,4 V.....	14,4 V.....
Затегателен участък на патронника NiCd.....	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....
Затегателен участък на патронника Li-Ion.....	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....	1,5-13 mm.....	1,5-13 mm.....
Тегло съгласно процедура EPTA 01/2003 (NiCd 1,5 Ah).....	1,63 kg.....	1,68 kg.....	1,77 kg.....	1,86 kg.....
Тегло съгласно процедура EPTA 01/2003 (Li-Ion 1,5 Ah).....	-	-	1,51 kg.....	1,59 kg.....
Тегло съгласно процедура EPTA 01/2003 (Li-Ion 3,0 Ah).....	-	-	1,73 kg.....	1,81 kg.....

Информация за шума / вибрации

Измерените стойности са получени съобразно EN 60 745.

Нивото на звуково налягане на уреда в db (A) обикновено съставлява

85,5 dB (A)..... 85,5 dB (A)..... 86,5 dB (A)..... 86,5 dB (A)

Равнище на мощността на звука (Несигурност K=3dB(A))..... 96,3 dB (A)..... 96,3 dB (A)..... 97,5 dB (A)..... 97,5 dB (A)

Да се носи предпазно средство за слуха!

Общите стойности на вибрациите (векторна сума на три посоки) са определени в съответствие с EN 60745.

Стойност на емисии на вибрациите ah

Ударно пробиване в бетон.....

-..... 11,1 m/s²..... -..... 12 m/s².....

Несигурност K=.....

-..... 1,5 m/s²..... -..... 1,5 m/s².....

Пробиване на метал.....

1,1 m/s²..... 1,1 m/s²..... 1,4 m/s²..... 1,4 m/s².....

Несигурност K=.....

1,5 m/s²..... 1,5 m/s²..... 1,5 m/s²..... 1,5 m/s².....

Завинтване.....

1,0 m/s²..... 1,0 m/s²..... 1,1 m/s²..... 1,1 m/s².....

Несигурност K=.....

1,5 m/s²..... 1,5 m/s²..... 1,5 m/s²..... 1,5 m/s².....

*1 Измерено по стандарт N 877318 на AEG

ВНИМАНИЕ

Посоченото в тези инструкции ниво на вибрациите е измерено в съответствие със стандартизиран в EN 60745 измервателен метод и може да се използва за сравнение на електрически инструменти помежду им. Подходящ е и за времenna оценка на вибрационното натоварване.

Посоченото ниво на вибрациите представя основните приложения на електрическия инструмент. Ако обаче електрическият инструмент се използва с друго предназначение, с различни сменяеми инструменти или при недостатъчна техническа поддръжка, нивото на вибрациите може да е различно. Това чувствително може да увеличи вибрационното натоварване по време на целия работен цикъл.

За точната оценка на вибрационното натоварване трябва да се вземат предвид и периодите от време, в които уредът е изключен или работи, но в действителност не се използва. Това чувствително може да намали вибрационното натоварване по време на целия работен цикъл.

Определете допълнителни мерки по техника на безопасност в защита на обслужващия работник от въздействието на вибрациите като например: техническа поддръжка на електрическия инструмент и сменяемите инструменти, поддържане на ръцете топли, организация на работния цикъл.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете всички указания и напътстваия за безопасност.

Пропуски при спазването на указанятията и напътстваията за безопасност могат да доведат до токов удар, пожар и/или тежки наранявания.

Съхранявайте указанятията и напътстваията за безопасност за справка при нужда.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА БОРМАШИНИ

Дръжте уреда за изолирани ръкохватки, когато извършвате работи, при които режещият инструмент може да засечне скрити електроинсталационни кабели. При влизане в съприкосновение с проводник под напрежение, то се предава на всички метални части на електрическия инструмент, което може да доведе до токов удар.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА СВРЕДЛА ЗА УДАРНО ПРОБИВАНЕ

Когато извършвате работи, при които болтът може да докосне скрити електрически кабели, дръжте уреда за изолирани ръкохватки. Контактът на болта с токопроводим проводник може да постави метални част на уреда под напрежение и може да Ви хване ток.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА И БЕЗОПАСНОСТ

Да се използват предпазни средства. При работа с машината винаги носете предпазни очила. Препоръчват се защитни облекло и прахозащитна маска, защитни ръкавици, здрави и нехългъщи се обувки, каска и предпазни средства за слуха.

Прахът, който се образува при работа, често е вреден за здравето и не бива да попада в тялото. Да се носи подходяща прахозащитна маска.

Не е разрешена обработката на материали, които представляват опасност за здравето (напр. азбест).

Ако използвате инструмент блокира, изключете веднага уреда! Не включвате уреда отново, докато използваният инструмент е блокиран; това би могло да доведе до откат с висока реактивна сила. Открийте и отстранете причината за блокирането на използвания инструмент имайки в предвид инструкциите за безопасност.

Възможните причини за това могат да бъдат:

- Заклинаване в обработваната част
- Пробиване на материала
- Пренатоварване на електрическия инструмент

Не бъркайте в машината, докато тя работи.

Използването на инструмент може да загрее по време на употреба.

ВНИМАНИЕ! Опасност от изгаряния

• при смяна на инструмента

• при оставяне на уреда

Стръкни или отчупни парчета да не се отстрояват, докато машина работи.

При работа в стени, тавани или подове внимавайте за кабели, газопроводи и водопроводи.

Закрепете обработваната част с устройство за захващане. Незакрепени части за обработка могат да причинят сериозни наранявания и материални щети.

Преди започване на каквито е да е работи по машината извадете акумулатора.

Не изхвърляйте изхвърлените акумулатори в огън или в при битовите отпадъци. AEG предлага екологичнообразно събиране на старите акумулатори; моля попитайте Вашия специализиран търговец.

Не съхранявайте акумулаторите заедно с метални предмети (опасност от късо съединение).

Акумулатори от системата BGS да се зареждат само със зарядни устройства от системата BGS laden. Да се зареждат акумулатори от други системи.

Не отваряйте акумулатори и зарядни устройства и ги съхранявайте само в сухи помещения. Пазете ги от влага.

При екстремно натоварване или екстремна температура от повредени акумулатори може да изчее батерийна течност. При допир с такава течност веднага измийте с вода и сапун. При контакт с очите веднага изплаквайте старателно най-малко 10 минути и незабавно потърсете лекар.

Батерията L1840R не бива да се използва с машината!

ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ**BS12G2, BSB12G2:** Акумулаторният пробивен винтоверт се използва универсално за пробиване и за завинтване на винтове и не зависи от захранване от мрежата.**BSB12G2, BSB14G2:** Акумулаторният ударен пробивен винтоверт с електронно управление може универсално да се използва за пробиване, ударно пробиване и завинтване на винтове, като не зависи от захранване от мрежата.

Този уред може да се използва по предназначение само както е посочено.

СЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Заявяваме под собствена отговорност, че описаните в „Технически данни“ продукт съответства на всички важни разпоредби на директива 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU, 2006/42/EU, както и на всички следващи нормативни документи във тази връзка.

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-1:2010

EN 60745-2-2:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 50581:2012

Winnenden, 2016-03-29

Alexander Krug
Managing Director

Упълномощен за съставяне на техническата документация

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden

Germany

АКУМУЛАТОРИ

Акумулатори, които не са ползвани по-дълго време, преди употреба да се дозарядят.

Температура над 50°C намалява мощността на акумулатора. Да се избяга по-продължително нагряване на слънце или от отопление.

Поддържайте чисти присъединителните контакти на зарядното устройство и на акумулатора.

С цел оптимална продължителност на живот след употреба батерите трябва да бъдат заредени напълно

За възможно по-дълга продължителност на живот батерите трябва да се изваждат от уреда след зареждане.

При съхранение на батерите за повече от 30 дни: съхранявайте батерията при прибл. 27°C и на сухо място. Съхранявайте батерията при 30 до 50 % от заряда. Зареждайте батерията на всеки 6 месеца.

ЗАЩИТА ОТ ПРЕТОВАРВАНЕ НА БАТЕРИЯТА

Акумулаторният пакет е оборудван със защита против претоварване, която защитава акумулатора от претоварване и гарантира дълъг експлоатационен живот.

При извънредно силно натоварване електрониката на акумулатора автоматично изключи машината. За продължаване на работата изключете и отново включете машината. Ако машината не може да се пусне заново, може би акумулаторният пакет е разведен и трябва отново да се зареди в зарядното устройство.

ПРЕВОЗ НА ЛИТИЕВО-ЙОННИ БАТЕРИИ

Литие-йонните батерии са предмет на законовите разпоредби за превоз на опасни товари.

Превозът на тези батерии трябва да се извърши в съответствие с местните, националните и международните разпоредби и регламенти.

- Потребителят могат да превозят тези батерии по път без допълнителни изисквания.
- Превозът на литие-йонни батерии от транспортни компании е предмет на законовите разпоредби за превоз на опасни товари. Подготовката на превоза и самият превоз трябва да се извърши само от обучени лица.

Целият процес трябва да е под професионален надзор.

Спазвайте следните изисквания при превоз на батерии:

- Уверете се, че контактите са защитени и изолирани, за да се избегне късо съединение.
- Уверете се, че няма опасност от разместяване на батерията в опаковката.
- Не превозвайте повредени батерии или такива с течове.

Обърнете се към Вашата транспортна компания за допълнителни инструкции.

ПОДДЪРЖКА

Да се използват само аксесоари на AEG и резервни части на AEG. Елементи, чиято поддържка не е описана, да се дадат за поддържка в сервиз на AEG (вижте брошюра „Гаранция и адреси на сервиси“).

При необходимост можете да поискате схема на елементите на уреда при посочване на обозначение на машината и шестцифрен номер на табелката за технически данни от Вашия сервис или директно на Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Германия.

СИМВОЛИ

ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ



Преди започване на каквито е да е работи на машината извадете акумулатора.



Преди пускане на уреда в действие моля прочетете внимателно инструкцията за използване.



Електрическите уреди не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци.

Електрическото и електронното оборудване трябва да се събират разделно и да се предават на службите за рециклиране на отпадъците според изискванията за опазване на околната среда.

Информирайте се при местните служби или при местните специализирани търговци относно местата за събиране и центровете за рециклиране на отпадъци.



Национален знак за съответствие - Украйна



EurAsian знак за съответствие.

DATE TEHNICE MAȘINĂ DE GĂURIT/ÎNȘURUBAT COMPACTĂ CU ACUMULATOR

	BS12G2	BSB12G2	BS14G2	BSB14G2
Număr producție	4330 00 02...	4330 06 02...	4330 12 02...	4330 24 02...
Capacitate de găuri în otel000001-999999000001-999999000001-999999000001-999999
Capacitate de găuri în otel (accesoriu) 1,5 - 13 mm)	10 mm.....	10 mm.....	10 mm.....	10 mm.....
Capacitate de găuri în lemn	30 mm.....	30 mm.....	30 mm.....	30 mm.....
Capacitate de găuri în lemn (accesoriu) 1,5 - 13 mm)	-.....	-.....	32 mm.....	32 mm.....
Capacitate de perforare în cărimidă și țiglă	-.....	6 mm.....	-.....	8 mm.....
Suruburi pt. lemn (fără pregătire)	4,2 mm.....	4,2 mm.....	4,2 mm.....	4,2 mm.....
Viteză de mers în gol , prima treaptă de putere	0-350 min ⁻¹	0-350 min ⁻¹	0-400 min ⁻¹	0-400 min ⁻¹
Viteză de mers în gol, a 2-a treaptă	0-1350 min ⁻¹	0-1350 min ⁻¹	0-1400 min ⁻¹	0-1400 min ⁻¹
Viteză de mers în gol, a 2-a treaptă (Li-Ion)	-.....	-.....	0-1500 min ⁻¹	0-1500 min ⁻¹
Rata de percuție sub sarcina max.	-.....	20250 min ⁻¹	-.....	21000 min ⁻¹
Rata de percuție sub sarcina max. (Li-Ion)	-.....	-.....	-.....	22250 min ⁻¹
Cuplu cu acumulator 1,5 Ah *1	30 Nm.....	30 Nm.....	32 Nm.....	32 Nm.....
Cuplu cu acumulator 3,0 Ah *1	-.....	-.....	36 Nm.....	36 Nm.....
Tensiune acumulator	12 V.....	12 V.....	14,4 V.....	14,4 V.....
Interval de deschidere burghiu NiCd	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....
Interval de deschidere burghiu Li-Ion	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....	1,5-13 mm.....	1,5-13 mm.....
Greutatea conform „EPTA procedure 01/2003” (NiCd 1,5 Ah)	1,63 kg.....	1,68 kg.....	1,77 kg.....	1,86 kg.....
Greutatea conform „EPTA procedure 01/2003” (Li-Ion 1,5 Ah)	-.....	-.....	1,51 kg.....	1,59 kg.....
Greutatea conform „EPTA procedure 01/2003” (Li-Ion 3,0 Ah)	-.....	-.....	1,73 kg.....	1,81 kg.....

Informație privind zgromotul / vibrațiile

Valori măsurate determinate conform EN 60 745.

Valoarea reală A a nivelului presiunii sonore a sculei este :

Nivelul presiunii sonore (Nesiguranță K=3dB(A)) 85,5 dB (A) 85,5 dB (A) 86,5 dB (A) 86,5 dB (A)

Nivelul sunetului (Nesiguranță K=3dB(A)) 96,3 dB (A) 96,3 dB (A) 97,5 dB (A) 97,5 dB (A)

Purtări căști de protecție

Valorile totale de oscilație (suma vectorială pe trei direcții) determinate conform normei EN 60745.

Valoarea emisiei de oscilații ah

Găurit cu percuție în beton

Nesiguranță K=.....

Găurit în metal

Nesiguranță K=.....

Înșurubare

Nesiguranță K=.....

*1 Masurată conform normei AEG N 877318.

AVERTISMENT

Gradul de oscilație indicat în prezentele instrucțiuni a fost măsurat în conformitate cu o procedură de măsurare normală prin norma EN 60745 și poate fi folosit pentru a compara unele electrice între ele. El se pretează și pentru o evaluare provizorie a solicitării la oscilația.

Gradul de oscilație indicat reprezintă aplicațiile principale ale unelelor electrice. În cazul în care însă unelele electrice au fost folosite pentru alte aplicații, ori au fost folosite unele de muncă diferite ori acestea nu au fost supuse unei suficiente inspecții de întreținere, gradul de oscilație poate fi diferit. Acest fapt poate duce la o creștere netă a solicitărilor la oscilația dealungul întregii perioade de lucru.

În scopul unei evaluări exacte a solicitării la oscilația, urmează să fie luate în considerație și perioadele de timp în care aparatul a fost operat ori funcționează dar, în realitate, el nu este folosit în mod practic. Acest fapt poate duce la o reducere netă a solicitărilor la oscilația dealungul întregii perioade de lucru.

Stabilită măsură de siguranță suplimentară în scopul protecției utilizatorului de efectele oscilațiilor, de exemplu: inspecție de întreținere a unelelor electrice și a celor de muncă, păstrarea caldă a mâinilor, organizarea proceselor de muncă.

AVERTIZARE! Citiți toate indicațiile de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea indicațiilor de avertizare și a instrucțiunilor poate provoca electrocutare, incendii și/sau râni grave.

Păstrați toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile în vederea utilizărilor viitoare.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU MAȘINILE DE ÎNȘURUBAT

Tineti aparatul de mânerele izolate atunci când executați lucrări la care surubul ar putea atinge cabluri de curent ascunse. Contactul surubului cu un conductor prin care circulă curentul electric poate pune sub tensiune componente metalice ale aparatului, provocând electrocutare.

INSTRUCȚIUNI SUPLIMENTARE DE SIGURANȚĂ ȘI DE LUCRU

Folosiți echipament de protecție . Purtări întotdeauna ochelari de protecție când lucrați cu mașina . Se recomandă utilizarea hainelor de protecție ca de ex. Măști contra prafului, mănuși de protecție, încălțăminte stabilă nealunecoasă, cască și apăratore de urechi.

Praf care apare când se lucrează cu această sculă poate fi dăunător sănătății și prin urmare nu trebuie să atingă corpul. Purtări o mască de protecție corespunzătoare împotriva prafului.

Nu se admite prelucrarea unui material care poate pune în pericol sănătatea operatorului (de exemplu azbestul).

La blocarea sculei demontabile să rugăm să deconectați imediat aparatul! Nu conectați aparatul atâtă timp cât scula demontabilă este blocată; dacă o faceți, s-ar putea să se producă un recul cu un cuplu mare de reacție. Găsiți și remediate cauza de blocare a sculei demontabile respectând indicațiile pentru siguranță.

Cauzele posibile pot fi:

- Agățarea în piesa de prelucrat
- Strâpungerea materialului de prelucrat
- Suprasolicitarea sculei electrice

Nu atingeți părțile mașinii aflate în rotație.

Scula introdusă poate să devină fierbință în timpul utilizării.

AVERTISMENT! Pericol de arsuri

- la schimbarea sculei
- la depunerea aparatului

Rumegușul și spanul nu trebuie îndepărtate în timpul funcționării mașinii.

Când se lucrează pe pereți, tavan sau dușumea, aveți grijă să evitați cablurile electrice și țevile de gaz sau de apă.

Asigurați piesa de prelucrat cu un dispozitiv de fixare. Pieele neasigurate pot provoca accidentări grave și stricăciuni.

Îndepărtați acumulatorul înainte de începerea lucrului pe mașină

Nu aruncați acumulatorul uzat la containérul de reziduri menajere și nu îi ardeți. Milwaukee Distributors se oferă să recuperize acumulatorii vechi pentru protecția mediului înconjurător.

Nu depozitați acumulatorul împreună cu obiecte metalice (risc de scurtcircuit)

Folosiți numai încărcătoare System BGS pentru încărcarea acumulatorilor System BGS. Nu folosiți acumulatori din alte sisteme.

Nu deschideți niciodată acumulatori și încărcătoare și pastrați-le numai în încăperile uscate. Pastrați-le întotdeauna uscate.

Acidul se poate scurge din acumulatori deteriorați la încărcături sau temperaturi extreme. În caz de contact cu acidul din acumulator, spălați imediat cu apă și săpun. În caz de contact cu ochii, clătiți cu atenție timp de cel puțin 10 minute și apelați imediat la îngrijire medicală.

Este interzisă utilizarea acumulatorului L1840R în acest sistem tehnic!

CONDIȚII DE UTILIZARE SPECIFICE

BS12G2, BS14G2: Mașina de găurit / de înșurubat cu acumulator este destinată operațiunilor de găurile și însurubare , pentru utilizare independentă , de departe de sursele de alimentare.

BSB12G2, BSB14G2: Mașina electronică de găurit / de înșurubat, cu percuție cu acumulator este destinată găuririi, percuțant precum și însurubării, la utilizare independentă de departe de surse de alimentare.

Nu utilizați acest produs în alt mod decât cel stabilit pentru utilizare normală

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Declaram pe propria răspundere că produsul descris la „Date tehnice“ este în concordanță cu toate prevederile legale relevante ale Directivei 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/UE, 2006/42/CE și cu următoarele norme armonizate:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-1:2010

EN 60745-2-2:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 50581:2012

Winningen, 2014-09-22

Alexander Krug
Managing Director

Împunând să elaboreze documentația tehnică.

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden

Germany



ACUMULATORI

Acumulatorii care nu au fost utilizati o perioadă de timp trebuie reîncărcați înainte de utilizare.

Temperatura mai mare de 50°C (122°F) reduce performanța acumulatorului. Evitați expunerea prelungită la căldură sau radiație solară (risc de supraîncălzire)

Contactele încărcătoarelor și acumulatorilor trebuie păstrate curate.

Pentru o durabilitate optimă, acumulatorii trebuie reîncărcați complet după folosire.

Pentru o durată de viață cât mai lungă, acumulatorii ar trebui scoși din încărcător după încărcare.

La depozitarea acumulatorilor mai mult de 30 zile:

Acumulatorii se depozitează la cca. 27°C și la loc uscat.

Acumulatorii se depozitează la nivelul de încărcare de cca. 30%-50%.

Acumulatorii se încarcă din nou la fiecare 6 luni.

trebuie decuplată și apoi cuplată din nou. Dacă mașina nu pornește, este posibil ca bateria de acumulatoare să fie descarcată, trebuind refărcătură în aparatul de încărcare.

TRANSPORTUL ACUMULATORILOR CU IONI DE LITIU

Acumulatori cu ioni de litiu cad sub incidența prescripțiilor legale pentru transportul de mărfuri periculoase.

Transportul acestor acumulatori trebuie să se efectueze cu respectarea prescripțiilor și reglementărilor pe plan local, național și internațional.

- Consumatorii le este permis transportul rutier nerestricționat al acestui tip de acumulatori.
- Transportul comercial al acumulatorilor cu ioni de litiu prin intermediul firmelor de expedie și transport este supus reglementărilor transportului de mărfuri periculoase. Pregătiri pentru expedie și transportul au voie să fie efectuate numai de către personal instruit corespunzător. Întregul proces trebuie asistat în mod competent.
- Următoarele puncte trebuie avute în vedere la transportul acumulatorilor:
 - Pentru a evita scurtcircuit, asigurați-vă de faptul că sunt protejate și izolate contactele.
 - Aveți grijă ca pachetul de acumulatori să nu poată aluneca în altă poziție în interiorul ambalajului său.
 - Este interzis transportarea unor acumulatori deteriorați sau care pierd lichid.

INTREȚINERE

Utilizați numai accesorii și piese de schimb AEG. Dacă unele din componente care nu au fost descrise trebuie înlocuite, vă rugăm contactați unul din agenții de service AEG (vezi lista noastră pentru service / garanție)

Dacă este necesar, puteți solicita de la centrul dvs. de service pentru clienti sau direct la Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germania un desen descompus al aparatului prin indicarea tipului de aparat și a numărului cu șase cifre de pe tăblita indicatoare.

SIMBOLURI



PERICOL AVERTIZARE! ATENȚIE!



Îndepărtați acumulatorul înainte de începerea lucrului pe mașină



Va rugăci să atenție instrucțiunile înainte de pornirea mașinii



Aruncarea aparatelor electrice la gunoiul menajer este interzisă.

Echipamentele electrice și electronice trebuie colectate separat și predate la un centru de reciclare și eliminare a deșeurilor, pentru a fi eliminate ecologic. Interesați-vă la autoritățile locale sau la comercianții dvs. de specialitate unde se află centre de reciclare și puncte de colectare.



Marcaj CE



Marcaj național de conformitate Ucraina



Marcaj de conformitate EurAsian.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ УДАРНА ДУПЧАЛКА НА БАТЕРИИ

	BS12G2	BSB12G2	BS14G2	BSB14G2
Произведен број.....	4330 00 02...	4330 06 02...	4330 12 02...	4330 24 02...
Капацитет на дупчење во челик000001-999999	..000001-999999	..000001-999999	..000001-999999
Капацитет на дупчење во челик (со продолжеток 1,5-13 mm)	10 mm.....	10 mm.....	10 mm.....	10 mm.....
Капацитет на дупчење во дрво30 mm.....	.30 mm.....	.30 mm.....	.30 mm.....
Капацитет на дупчење во дрво (со продолжеток 1,5-13 mm)	-	-	.32 mm.....	.32 mm.....
Капацитет на дупчење во тули и плочки	-	6 mm.....	-	.8 mm.....
Шрафови во дрво (без предходно дупчење)	4.2 mm.....	4.2 mm.....	4.2 mm.....	4.2 mm.....
Брзина без оптоварување, 1ва брзина	0-350 min ⁻¹	0-350 min ⁻¹	0-400 min ⁻¹	0-400 min ⁻¹
Брзина без оптоварување, 2ра брзина	0-1350 min ⁻¹	0-1350 min ⁻¹	0-1400 min ⁻¹	0-1400 min ⁻¹
Брзина без оптоварување, 2ра брзина (Li-Ion)	-	-	0-1500 min ⁻¹	0-1500 min ⁻¹
Јачина на удар максимално под оптоварување	-	20250 min ⁻¹	-	21000 min ⁻¹
Јачина на удар максимално под оптоварување (Li-Ion)	-	-	-	22250 min ⁻¹
Спрега торк со батерија 1,5 Ah *1.....	.30 Nm.....	.30 Nm.....	.32 Nm.....	.32 Nm.....
Спрега торк со батерија 3,0 Ah *1.....	-	-	.36 Nm.....	.36 Nm.....
Волтаж на батеријата12 V.....	.12 V.....	.14,4 V.....	.14,4 V.....
Опсег на отворање на бушотина NiCd	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....
Опсег на отворање на бушотина Li-Ion	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....	1,5-13 mm.....	1,5-13 mm.....
Тежина според ЕПТА-процедура 01/2003 (NiCd 1,5 Ah)	1,63 kg.....	1,68 kg.....	1,77 kg.....	1,86 kg.....
Тежина според ЕПТА-процедура 01/2003 (Li-Ion 1,5 Ah)	-	-	1,51 kg.....	1,59 kg.....
Тежина според ЕПТА-процедура 01/2003 (Li-Ion 3,0 Ah)	-	-	1,73 kg.....	1,81 kg.....

Информации за бучавата / вибрации

Измерените вредности се одредени согласно стандардот EN 60 745.

Типично очекувано ниво на звучен притисок на алатот е:

Ниво на звучен притисок. (Несигурност K=3dB(A))	85,5 dB (A).....	85,5 dB (A).....	86,5 dB (A).....	86,5 dB (A).....
Ниво на јачина на звук (Несигурност K=3dB(A))	96,3 dB (A).....	96,3 dB (A).....	97,5 dB (A).....	97,5 dB (A).....

Носте штитник за уши.

Вкупни вибрациски вредности (векторски збир на трите насоки)

премесетани согласно EN 6745.

Вибрациска емисиона вредност аh

Перкусиско дупчење во сетон.....	-	11,1 m/s ²	-	12 m/s ²
Несигурност K =	-	1,5 m/s ²	-	1,5 m/s ²
Дупчење во метал	1,1 m/s ²	1,1 m/s ²	1,4 m/s ²	1,4 m/s ²
Несигурност K =	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²
Заширафување	1,0 m/s ²	1,0 m/s ²	1,1 m/s ²	1,1 m/s ²
Несигурност K =	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

*1 Мерни во зависност од AEG норма N 877318

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Нивото на осцилација наведено во овие инструкции е измерено во согласност со мерните постапки нормирани во EN 60745 и може да биде употребено за меѓусебна споредба на електро-апати. Ова ниво може да се употреби и за привремена проценка на оптоварувањето на осцилацијата.

Наведеното ниво на осцилација ги репрезентира главните намени на електро-апатот. Но, доколку електро-апатот се употребува за други намени, со отступувачки додатоци или со несодствено одржување, нивото на осцилација може да отстапи. Тоа може значително да го зголеми оптоварувањето на осцилацијата за време на целиот работен период.

За прецизна проценка на оптоварувањето на осцилацијата предвид треба да бидат земени и времетврда, во коишто апаратот е исплучен или работи, но фактички не се употребува. Тоа може значително да го намали оптоварувањето на осцилацијата за време на целиот работен период.

Утврдете дополнителни безбедносни мерки за заштита на операторот од влијанието на осцилациите, како на пример: одржување на електро-апатот и на додатоци кон електро-апатот, одржување топли раге, организација на работните процеси.

ВНИМАНИЕ! Прочитайте ги безбедносните напомени и упатства. Заборавување на почитувањето на безбедносните упатства и инструкции можат да предизвикаат електричен удар, покар и/или тешки повреди. Сочувайте ги сите безбедносни упатства и инструкции за во иднина.

АБЕЗБЕДНОСНИ НАПОМЕНИ ЗА ПЕРКУСИОНИ БОРМАШИНИ

Држете го електричниот апарат за изадените површини при изведување на операции при кои апаратот за сечење можат да дојдат во контакт со скриени жици.

Контакт со жица под напон исто така може да направи проводници од металните делови и оној кој ракува со апаратот ќе доживее струен удар.

АБЕЗБЕДНОСНИ НАПОМЕНИ ЗА ЗАШТРАФУВАЊЕ

При реализација на работи, при кои завртката може да погоди скриени водови на струја, држете го апаратот на изолираниот површини за држење. Контактот на навртката со под под напон може да ги стави металните делови од апаратот под напон и да доведе до електричен удар.

ОСТАНАТИ БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ УПАТСТВА

Употребувајте заштитна опрема. При работа со машината постојано носете заштитни очила. Се препорачува заштитна облека како: маска за заштита од прашина, заштитни ракавици, цврсти чевли што не се лизгат, каџица и заштита за уши.

Кога работите на сидови, таван или под внимавајте да ги избегнете електричните, гасните и водоводни инсталации.

Обезбедете го предметот кој што го обработувате со направа за напон. Необезбедени парчиња кои што го обработуваат можат да предизвикаат тешки повреди и оштетувања.

Извадете го батеријскиот скlop пред отпочнување на каков и да е зафат врз машината.

Не ги оставяйте искористените батерии во домашниот отпад и не горете ги.

Дистрибуторите на Милвоки ги собираат старите батерии, со што ја штитат нашата околина.

Не ги чувајте батериите заедно со метални предмети (рисик од краток спој).

Користете исклучиво Систем BGS за полнење на батерии од BGS систем. Не користете батерии од друг систем.

Не ги отворајте насилно батериите и пополните, чувајте ги само на суво место. Чувајте ги постапно суви.

Киселината од оштетените батериите може да истече при екстремен напон или температура. Доколку дојде во контакт со исцата, измийте ги веднаш со салун и вода. Во случај на контакт со очите плакнете ги убаво најмалку 10минути и задолжително одете на лекар.

Не ја употребувајте батеријата L1840R со оваа машина!

СПЕЦИФИЦИРАНИ УСЛОВИ НА УПОТРЕБА**BS12G2, BS14G2:** Дупчалката на батерија/шрафцигерот е дизајниран за дупчење и заширафување, независна употреба далеку од главното напојување.**BSB12G2, BSB14G2:** Перкусионата дупчалка/шрафцигер со електронска батерија е дизајниран за дупчење, перкусионско дупчење, како и шрафцигер при независна употреба далеку од главното напојување.

Не го користете овој производ на било кој друг начин освен пропишаниот за нормална употреба.

ЕУ-ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА СООБРАЗНОСТ

Во своја сопствена одговорност изјавуваме дека под „Технички податоци“ описаните производ во склад со сите релевантни прописи од регулативата 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU, 2006/42/EC и следните хармонизирани нормативни документи:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-1:2010

EN 60745-2-2:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 50581:2012

Winnenden, 2016-03-29

Alexander Krug
Managing Director

Ополномоштен за составување на техничката документација.

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden

Germany

БАТЕРИИ

Подолг период неупотребувани комплети батерии да се наполнат пред употреба.

Температурата повисока од 50°C (120°C) го намалуваат траењето на батериите. Избегнувајте подолго изложување на батериите на високи температури или сонце (рисик од прегревање).

Клемите на погнати и батериите мора да бидат чисти.

За оптимален работен век, по употреба батериите мора да бидат целосно наполнети.

За можно подолг век на траење, апаратите после нивното полнење треба да бидат изведени од апаратот за полнење на батериите.

Во случај на складирање на батеријата подолго од 30 дена: Акумулаторот да се чува на температура од приближно 27°C и на суво место.

Акумулаторот да складира на температура на приближно 30%-50% од состојбата на наполнетост.

Акумулаторот повторно да се наполни на секои 6 месеци.

ЗАШТИТА ОД ПРЕОПТЕРЕТУВАЊЕ НА БАТЕРИЈАТА

Батеријското пакување е опремено со заштита од преоптоварување што ја штити батеријата од преоптоварување и обезбедува долг работен век.

При екстремно висок степен на употреба, електрониката на батеријата автоматски ја

исклучува машината. За да продолжите со работа исклучете ја машината и вклучете да повторно. Доколку машината не се вклучи повторно, можно е батеријското пакување да е испразнето. Тогаш тоа ќе мора да биде наполнето во апаратот за полнење.

ТРАНСПОРТ НА ЛИТИУМ-ЈОНСКИ БАТЕРИИ

Литиум-јонските батерии подлежат на законските одредби за транспорт на опасни материјали.

Транспортот на овие батерии мора да се врши согласно локалните, националните и меѓународните прописи и одредби.

• Потрошувачите на овие батерии може да вршат непречен патен транспорт на истиот.

• Комерцијалниот транспорт на литиум-јонски батерији од страна на шпедитечки претпријатија подлежи на одредбите за транспорт на опасни материјали.

Подготовките за складирање и транспорт треба да ги вршат исклучиво соодветно обучени лица. Целокупниот процес треба да биде строго надгледуван.

При транспортот на батерији треба да се внимава на следното:

- Осигурајте се дека контактиите се заштитени и изолирани, а сето тоа со цел да се избегнат кратки споји.
- Внимавајте да не дојде до изместување на батериите во нивната амбалажа.
- Забранете е транспорт на оштетени или пропечени литиум-јонски батерији.

За понатамошни инструкции обратете се до Вашето шпедитечко претпријатие.

ОДРЖУВАЊЕ

Користете само AEG додатоци и резервни делови. Доколку некој од компонентите кои не се описаны треба да бидат заменети, Ве молиме контактирајте ги сервисните агенти на AEG (консултирајте ја листата на адреси).

При потреба може да се побара експлозионен цртеж на апаратот со наведување на машинскиот тип и шестоцифренот број на табличката со учинокот или во Вашата корисничка служба или директно кај Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Германија.

СИМБОЛИ

ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! ОПАСНОСТ!



Извадете го батеријскиот скlop пред отпочнување на каков и да е зафат врз машината.



Национален конформитетски знак за Украина



ЕуроАзијски (Евроазиски) знак на конформитет.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКУМУЛЯТОРНИЙ УДАРНИЙ ДРІЛЬ-ГВИНТОКРУТ

	BS12G2	BSB12G2	BS14G2	BSB14G2
Номер виробу.....	4330 00 02...	4330 06 02...	4330 12 02...	4330 24 02...
ø свердління стålі.....	..000001-999999	..000001-999999	..000001-999999	..000001-999999
ø свердління стålі (зі свердлільним патроном 1,5-13 mm).....	10 mm.....	10 mm.....	10 mm.....	10 mm.....
ø свердління деревини.....	.30 mm.....	.30 mm.....	.30 mm.....	.30 mm.....
ø свердління деревини (зі свердлільним патроном 1,5-13 mm).....	-	-	.32 mm.....	.32 mm.....
Свердління в цеглі та силикатній цеглі.....	-	-	.6 mm.....	.8 mm.....
Шурупи для деревини.....	4,2 mm.....	4,2 mm.....	4,2 mm.....	4,2 mm.....
Кількість обертів холостого ходу 1 передача / 2 передача.....	0-350 min ⁻¹	0-350 min ⁻¹	0-400 min ⁻¹	0-400 min ⁻¹
Кількість обертів холостого ходу 1 передача / 2 передача.....	0-1350 min ⁻¹	0-1350 min ⁻¹	0-1400 min ⁻¹	0-1400 min ⁻¹
Кількість обертів холостого ходу на 3-й передачі.....	-	-	0-1500 min ⁻¹	0-1500 min ⁻¹
Кількість ударів під навантаженням макс.....	-	20250 min ⁻¹	-	21000 min ⁻¹
Кількість ударів під навантаженням макс. (Li-Ion).....	-	-	-	22250 min ⁻¹
Крутільний момент із зміною акумуляторною батареєю (15 Ah *1).....	30 Nm.....	30 Nm.....	32 Nm.....	32 Nm.....
Крутільний момент із зміною акумуляторною батареєю (3,0 Ah *1).....	-	-	36 Nm.....	36 Nm.....
Напруга змінної акумуляторної батареї.....	12 V.....	12 V.....	14,4 V.....	14,4 V.....
Ділянка затискання свердлільного патрона.....	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....
Ділянка затискання свердлільного патрона.....	1,5-10 mm.....	1,5-10 mm.....	1,5-13 mm.....	1,5-13 mm.....
Вага згідно з процедурою EPTA 01/2003 (NiCd 1,5 Ah).....	1,63 kg.....	1,68 kg.....	1,77 kg.....	1,86 kg.....
Вага згідно з процедурою EPTA 01/2003 (Li-Ion 1,5 Ah).....	-	-	1,51 kg.....	1,59 kg.....
Вага згідно з процедурою EPTA 01/2003 (Li-Ion 3,0 Ah).....	-	-	1,73 kg.....	1,81 kg.....

Шум / інформація про вібрацію

Вимірювання визначені згідно з EN 60 745.

Рівень шуму "A" приладу становить в типовому випадку:

Рівень звукового тиску (похибка K = 3 dB(A))..... 85,5 dB (A)..... 85,5 dB (A)..... 86,5 dB (A)..... 86,5 dB (A)

Рівень звукової потужності (похибка K = 3 dB(A))..... 96,3 dB (A)..... 96,3 dB (A)..... 97,5 dB (A)..... 97,5 dB (A)

Використовувати засоби захисту органів слуху!

Сумарні значення вібрації (векторна сума трьох напрямків), встановлені згідно з EN 60745.

Значення вібрації a_h

Ударне свердління бетону.....

похибка K =

Свердління в металі.....

похибка K =

Пригинування.....

похибка K =

* Вимірюється за стандартом AEG N 877318

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Рівень вібрації, вказаний в цій інструкції, вимірювався згідно з методом вимірювання, нормованим стандартом EN 60745, і може використовуватися для порівняння електроінструментів. Він призначений також для попередньої оцінки навантаження від вібрації.

Вказаний рівень вібрації відповідає основним сферам використання електроінструменту. Але якщо електроінструмент використовується для іншої мети, з іншими вставними інструментами або при недостатньому технічному обслуговуванні, рівень вібрації може бути іншим. Це може значно підвищити навантаження від вібрації за весь період роботи.

Для точної оцінки навантаження від вібрації необхідно також враховувати час, коли прилад вимкнений або увімкнений, але фактично не використовується. Це може значно зменшити навантаження від вібрації за весь період роботи.

Визначте додаткові заходи безпеки для захисту оператора від дії вібрації, наприклад: Технічне обслуговування електроінструменту та вставних інструментів, зігрівання рук, організація робочих процесів.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Прочитайте всі вказівки з техніки безпеки та інструкції.

Уточнення при дотриманні вказівок з техніки безпеки та інструкцій можуть привести до ураження електричним струмом, похіжі та/або тяжкі травми.

Зберігайте всі вказівки з техніки безпеки та інструкції на майбутнє.

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ДРИПЛІВ

Під час виконання робіт тримайте прилад за ізольовані поверхні рукояток, якщо вставний інструмент може натрапити на приховані електричні лінії.

Контакт з лінією під напругою може привести до появі напруги в металевих частинах приладу та до ураження електричним струмом.

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ГВИНТОКРУТА

Тримайте пристрій за ізольовані поверхні ручок, коли виконуєте роботу, під час якої гвинт може наштовхнутися на приховані електропроводи. Контакт гвинта з проводом під напругою може сприяти виникненню напруги на металевих деталях пристроя та привести до ураження електричним струмом.

ДОДАТКОВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Використовуйте індивідуальні засоби захисту. Під час роботи з машиною завжди носіть захисні окуляри. Радимо використовувати захисний одяг, як наприклад маску для захисту від пилу, захисні рукавиці, міцен та нековзні взуття, каску та засоби захисту органів слуху.

Західкоувати заготовку в затисному пристрії. Незакріплені заготовки можуть привести до тяжких травм та пошкоджень.

Перед будь-якими роботами на машині змініть акумуляторну батарею

Відпрацювання змінної акумуляторної батареї не можна кидати у вогонь або викидати з побутовими відходами. AEG пропонує утилізацію старих змінних акумуляторних батарей, безпечно для довкілля; зверніться до свого дилера.

Не зберігайте змінну акумуляторну батареї разом з металевими предметами (небезпека короткого замикання).

Змінну акумуляторну батареї системи # заряджати лише зарядними пристроями системи #system#. Не заряджати акумуляторні батареї інших систем.

При екстремальному навантаженні або при екстремальній температурі з пошкодженої змінної акумуляторної батареї може витикати електроліт. При потраплянні електроліту на шкіру його необхідно змити водою з мілом. При потраплянні в очі їх необхідно ретельно промити, що найменше 10 хвилин, та негайно звернутися до лікаря.

Змінну акумуляторну батарею L1840R використовувати в цій машині не можна.

ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

BS12G2, BS14G2: Акумуляторний гвинтокрут можна використовувати универсально для свердління та пригинування навалежно від мережевого живлення.

BSB12G2, BSB14G2 Ударний дріль/гвинтокрут можна використовувати универсально для свердління, ударного свердління, пригинування.

Цей прилад можна використовувати тільки за призначенням так, як вказано в цьому документі.

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ ССС

Ми заявляємо на власну відповідальність, що виріб, описаний в „Технічних даних“, відповідає всім застосовним положенням директиви 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU, 2006/42/EU, та наступним гармонізованим нормативним документам:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-1:2010

EN 60745-2-2:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 50581:2012

Winnenden, 2016-03-29

Alexander Krug
Managing Director

Уповноважений із складанням технічної документації.

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden

Germany

АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ

Змінну акумуляторну батарею, що не використовувалася тривалий час, перед використанням необхідно підзарядити.

Температура понад 50 °C зменшує потужність змінної акумуляторної батареї. Уникніти тривалого нагрівання сонячними променями або системою обігріву.

З'єднувальні контакти зарядного пристроя та змінної акумуляторної батареї повинні бути чистими.

Для забезпечення оптимального строку експлуатації акумуляторні батареї після використання необхідно повністю зарядити.

Для забезпечення максимального терміну експлуатації акумуляторні батареї після зарядки необхідно вимити з зарядного пристроя.

При зберіганні акумуляторної батареї понад 30 днів:

Зберігати акумуляторну батарею при температурі приблизно 27 °C в сухому місці.

Зберігати акумуляторну батарею в стані зарядки приблизно 30-50 %.

Кожні 6 місяців заново заряджати акумуляторну батарею.

ЗАХИСТ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ВІД ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

Акумуляторний блок оснащений захистом від перевантаження, який захищає акумуляторну батарею від перевантаження і забезпечує тривалий термін експлуатації.

При надзвичайно великих навантаженнях робоча лампочка блімає, що свідчить про перевантаження. Якщо навантаження не зменшується, машина автоматично вимикається. Для продовження роботи вимкніть і знов увімкніть машину. Якщо

машина не вмикється, можливо, розряджений акумуляторний блок, його необхідно знову зарядити в зарядному пристрії.

ТРАНСПОРТУВАННЯ ЛІТІЙ-ІОННИХ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ

Літій-іонні акумуляторні батареї підпадають під законоположення про перевезення небезпечних вантажів.

Транспортування таких акумуляторних батарей повинно відбуватися з дотриманням місцевих, національних та міжнародних приписів та положень.

• споживач може без проблем транспортувати ці акумуляторні батареї по вулиці.

• Комерційне транспортування літій-іонних акумуляторних батарей експедиторськими компаніями підпадає під положення про транспортування небезпечних вантажів.

Підготовку до відривання та транспортування можуть здійснювати виключно особи, які пройшли віровідповідне навчання. Весь процес повинні контролювати кваліфіковані фахівці.

При транспортуванні акумуляторних батарей необхідно дотримуватись зазначених далі пунктів:

• Переконайтесь в тому, що контакти захищені та ізольовані, щоб запобігти короткому замиканню.

• Слідкуйте за тим, щоб акумуляторна батарея не переміщувалася всередині упаковки.

• Пошкоджені акумуляторні батареї, або акумуляторні батареї, що потекли, не можна транспортувати.

Для отримання подальших вказівок звертайтеся до своєї експедиторської компанії.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Використовувати комплектуючу та запчастини тільки від AEG. Деталі, заміна яких не описується, замінювати тільки відповідно до обслуговування клієнтів AEG (зверніть увагу на брошуру "Гарантія / адреси сервісних центрів").

У разі необхідності можна запросити креслення зображенням вузлів машини в перспективному вигляді, для цього потрібно звернутися в ваш відділ обслуговування клієнтів або безпосередньо в Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Німеччина, та вказати тип машини та шестизначний номер на фірмовій таблиці з даними машини.

СИМВОЛИ



УВАГА! ПОПЕРЕДЖЕННЯ! НЕБЕЗПЕЧНО!



Перед будь-якими роботами на машині змініть акумуляторну батарею



Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації перед введенням приладу в дію.



Електричні прилади не можна утилізувати з побутовими відходами.

Електричні та електронні прилади необхідно збирати окремо та здавати в спеціалізовані підприємства для утилізації, що не шкодить навколошньому середовищу.

Зверніться до місцевих органів або до вашого дилера, щоб отримати адреси пунктів вторинної переробки та пунктів прийому.



Знак CE



Національний знак відповідності для України



Знак відповідності для Європи та Азії EurAsian

AEG

POWERTOOLS

www.aeg-powertools.eu

(03.16)
4931 4142 39



Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
71364 Winnenden
Germany